



XD 9004H  
AF3SWF3HE  
05/10/2017

## Simple. Smart.



### XLT plynová trouba & AVI Hood Instalace a návod k použití



**POZOR**

Tento přístroj je určen pro profesionální použití kvalifikovaným personálem. Tento spotřebič musí být nainstalován kvalifikovanými osobami v souladu s platnými předpisy. Tento spotřebič musí být instalován s dostatečným větráním, aby se zabránilo vzniku nepřijatelné koncentrace zdraví škodlivých látek v místnosti, ve které je nainstalován. Tento přístroj potřebuje neomezený přísun čerstvého vzduchu k zajištění uspokojivé funkce a musí být instalován ve vhodně větrané místnosti v souladu s platnými předpisy. Tento přístroj by měl být opraven kvalifikovaným personálem minimálně jednou za 12 měsíců, nebo dříve, pokud se očekává, že silném namáhání.

Aktuální verze tohoto návodu, technický / s hrubým ve specifikacích, Parts & service manual, architektonické výkresy, a seznamem International autorizovaných distributorů jsou k dispozici na adrese: [www.xltovens.com](http://www.xltovens.com)

For use with the following XLT Gas Oven Versions:

Australia (AE) F3  
Standard (S) F3  
World (W) F3

For use with the following AVI Gas Hood Versions:

Standard (S) E  
World (W) E



XLT Ovens  
PO Box 9090  
Wichita, Kansas 67277  
US: 888-443-2751 FAX: 316-943-2769 INTL: 316-943-2751 WEB: [www.xltovens.com](http://www.xltovens.com)



## BEZPEČNOST záleží na vás



Nesprávná instalace, nastavení, úpravy, servis nebo údržba může způsobit poškození majetku, zranění nebo smrt. Před instalací, použitím nebo servisu tohoto zařízení si důkladně pročtěte návod na instalaci, provoz a údržbu.

- Příspěvek na viditelném informace o umístění je třeba dodržet v případě, že budete zápachem plynů. Tyto informace lze získat dotazem na svého místního dodavatele plynu.



**Pro vaši bezpečnost**  
Neukládejte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo páry v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení.

- V případě, že je detekována plyn zápach, oddělila plyn v hlavní uzavírací ventil okamžitě.
- Obraťte se na místní plynárenské společnosti nebo dodavatele.
- Neomezujte proudění spalování a / nebo větracího vzdachu do jednotky. Poskytovat dostatek volného prostoru pro obsluhu, čištění, údržbu přístroje & dostatek volného prostoru pro ovládání uzavírací ventil plynu, když je jednotka v instalované poloze.
- Udržujte prostor bez & jasného hořlavého materiálu. NESTŘÍKEJTE částicím v blízkosti tohoto zařízení, pokud je v provozu.
- Pece jsou certifikovány pro montáž na hořlavých podlahách.
- Elektrická schémata jsou umístěny uvnitř řídicí jednotky trouby av této příručce. Odpojení napájecího napětí k jednotce před prováděním údržby.
- Tato jednotka vyžaduje ventilační kapuci. Instalace musí odpovídat místním předpisům.
- Tato jednotka může být provozována buď zemním plynem nebo zkapalněným ropným palivem určené na štítku typový štítek umístěný na boku přístroje.
- Tato jednotka musí být provozována stejným napětím, fáze a frekvencí elektrické energie, jak jsou určeny na štítku typový štítek umístěný na boku přístroje.
- Minimální vzdálenosti musí být udržována od hořlavých a nehořlavých stavebních materiálů.
- Dodržujte všechny místní předpisy Při instalaci tohoto zařízení.
- Dodržujte všechny místní normy pro elektrické uzemnění jednotky.
- Přístroj není třeba čistit vysokotlakou vodou.
- XLT pece jsou certifikovány pro použití v stohy až tři (3) jednotky XLT produktů. Integrace produktů jiných výrobců do stohu trouby se nedoporučuje, a má za následek zánik jakýchkoli záruk. XLT Pece nenesou žádnou odpovědnost za smíšené použití výrobku.
- V opačném případě volání XLT zákaznický servis na 1-888-443-2751 před kontaktováním společnost opravy má za následek zánik jakékoliv a všechny záruky.
- Uschovejte tento návod pro případné pozdější použití.

XLT Pece utratila miliony dolarů přípravou a testováním našich výrobků, jakož i rozvojových Instalace a návody k obsluze. Tyto příručky jsou nejkomplexnější a nejjednodušší k pochopení v tomto odvětví. Jsou však worthlesss v případě, že nejsou dodržovány.

Byli jsme svědky operátorem ukládat a majitelé domů přijít o mnoho tisíc dolarů na ztracených příjmech z důvodu chybných instalací. Důrazně doporučujeme dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, jakož i vycházet z osvědčených postupů v oblasti instalatérství, elektro a stavební předpisy HVAC.

## Definice a symboly

Bezpečnostní pokyny (zprávy) zahrnují "Bezpečnostní symboly ostražitosti" & signální slovo nebo frázi jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR. Každé signální slovo má následující význam:



### NEBEZPEČÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek vážné zranění nebo smrt.



### VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Označuje vysokého napětí. To volá svou pozornost na položky nebo operace, které by mohly být nebezpečné pro vás a další osoby pracující s tímto zařízením. Přečtěte si zprávu a pečlivě postupujte podle pokynů.



### VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může mít za následek snížení nebo rozdrcení. To volá svou pozornost na položky nebo operace, které by mohly být nebezpečné pro vás a další osoby pracující s tímto zařízením.



### POZOR

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může mít za následek menší zranění nebo vážné poškození výrobku. Situace popsána v UPOZORNĚNÍ může, pokud se jí nevyhnete, vést k vážným výsledkům. Důležitá bezpečnostní opatření jsou popsány v POZOR (stejně jako výstraha), tak se určitě je dodržovat.



### NOTE

Poznámky označuje oblast nebo subjekt zvláštního významu, zdůrazňující bud' schopnosti výrobku nebo běžné chyby při operacích nebo obsluze.



### TIP

Tipy nabízejí speciální instrukce, které mohou uspořit čas nebo poskytnou další výhody při instalaci nebo používání výrobku. Špička upozorňuje na myšlenky, že nemusí být zřejmé na první-tíme uživatelů produktu.



## Záruka - USA a Kanada

Rev G

Approval Date: 11/01/2016

XLT garantuje verze F trouby vyrobené po 1 ledna 2016 bude bez vad materiálu a zpracování při normálním používání sedm (7) let od data původního nákupu koncovým uživatelem a dále zaručuje, že hlavní vrtule, dopravník hřídele a ložiska dopravníků pro deset (10) let. XLT dále zaručuje, že všechny trouby bude bez rzi na deset (10) let od data, původně zakoupené zařízení. XLT zaručuje, že verze kryty vyrobené po 1 prosince 2015 bude bez vad materiálu a zpracování při normálním používání pět (5) let od data původního nákupu koncovému uživateli. V případě selhání části XLT poskytnout náhradní díl a platit pro všechny práce související s výměnou části. Je-li při inspekci XLT zjistí, že část není vadný, všechny vzniklé náklady bude odpovídat koncovému uživateli. Tato záruka je rozšířen původního koncového uživatele-kupujícího a není přenosná bez předchozího písemného souhlasu společnosti XLT. Škody jsou omezeny na původní kupní ceny.

### POVINNOSTI VLASTNÍKA:

- vlastník musí zkонтrolovat vybavení a beden v době přijetí. Poškození během přepravy, je být okamžitě nahlášeny dopravci a také pro XLT
- zařízení musí být nainstalován a provozován podle písemných instrukcí s
- jednotka této záruky nebude Omluvte vlastník řádně udržovat zařízení v souladu s písemnými pokyny s jednotkou
- kopii "První Start-Up Checklist" musí být vyplňeny a vrátil do XLT, když jednotka je původně nainstalován , nebo když jednotka je odebrán a nainstalován v jiném umístění
- plyn, elektrická a HVAC nástroje musí být připojen k troubě a nainstalován místně licenci dodavatelů
- neschopnost kontaktovat XLT trouby před kontaktování společnosti na opravu záruční práce póravitost veškeré záruky

### CO NENÍ POKRYTO:

- škody nákladní přesčas účtuje
- část, která se stává vadný, protože nástroj služby (přepětí vysoké nebo nízké napětí, vysoký nebo nízký tlak nebo objem, znečištěné palivo nebo nesprávné nástroj připojení)
- část, která se vadný z důvodu vlhkosti nebo jiných kontaminujících látek
- dopravníkové pásy
- filtry
- odsávací ventilátory
- žárovky
- malované nebo práškovými vypalovanými laky povrchy
- normální údržby nebo úpravy
- tuto záruku nelze uplatnit, pokud zařízení nebo jakákoli část je poškozen v důsledku nehody , nehody, pozměnění, nesprávné čištění, nesprávné instalaci, neodborné zásahy, přírodních katastrof nebo používáním člověkem způsobené katastrofy

### DEKLARACÍ ZPRACOVÁNA TAKTO:

by měla taková vada objevena, musí být oznámeny XLT. Po oznámení XLT zajistí nezbytné opravy provede autorizovaný servis. Odmítnutí služby po příjezdu autorizovaný servis uvolní XLT veškeré záruční povinnosti.

7761 W Kellogg Drive 67209-2003 - PO Box 9090 67277-0090 - Wichita, Kansas  
Voice (316) 943-2751 - (888) 443-2751 - Fax (316) 943-2769  
[www.xltovens.com](http://www.xltovens.com)





## Záruka - Mezinárodní

Rev J

Approval Date: 11/01/2016

Při nákupu prostřednictvím autorizovaného distributora International, XLT zaručuje, že verze F trouby a digestoře E verze bude bez vad materiálu a zpracování při normálním používání. Autorizovaný Distributor mezinárodní opraví XLT produkty v záruční době. Tato záruka je rozšířen původního koncového uživatele-kupujícího a není přenosná bez předchozího písemného souhlasu společnosti Rexair International. Škody jsou omezeny na původní kupní ceny. Produkty zakoupené jiným způsobem než autorizovaného distributora International bude mít žádnou záruku. Tato záruka se vztahuje na oblasti mimo 50, Spojené státy americké a Kanada.

### POVINNOSTI VLASTNÍKA:

- vlastník musí zkontrolovat vybavení a beden v době přijetí. Poškození během přepravy, je být okamžitě oznámeny dopravci a také autorizovaný Distributor International.
- zařízení musí být provozován podle písemných instrukcí zařízené s jednotkou.
- Tato záruka není platná, pokud zařízení je nainstalován, začal a prokázal pod dohledem autorizovaného distributora International.
- Tato záruka nebude Omluvte vlastník řádně udržovat zařízení v souladu s písemnými pokyny zařízené s jednotkou.
- kopii "První Start-Up Checklist" musí být vyplněny a vrátil do autorizovaného distributora International, pokud jednotka je původně nainstalován, nebo když jednotka je odebrán a nainstalován v jiném umístění.
- plynové, elektrické a HVAC nástroje musí být připojen k zařízení a nainstalovat místně licenci dodavatelů.
- Mezinárodní autorizovaný Distributor musí kontaktovat službu. Neschopnost obraťte se na autorizovaného distributora mezinárodní před kontaktování společnosti na opravu záruční práce zruší veškeré záruky.

### Na CO SE (s výhradou podmínek na místním trhu) :

- 5 let práce – rozšíření může být k dispozici a
- 5 let díly mohou být účtovány poplatky – rozšíření mohou být k dispozici a poplatky mohou použít
- 5 let na díly a práci na: Lopatka ventilátoru trouby, strukturální svary, dopravník hřídele, ložiska dopravníků, zrezivělé materiály do trouby,

### CO NENÍ POKRYTO (v závislosti na podmínky místního trhu) :

- Nákladní poškodit
- část, která se vadné díky přímotopné (přepětí, vysoké nebo nízké napětí, vysoký nebo nízký tlak nebo objem, znečištěné palivo nebo nesprávné nástroj připojení)
- filzuje část, která se vadný z důvodu vlhkosti nebo jiných kontaminujících látek
- dopravníkové pásy
- filtr
- výfukového fanoušci
- žárovky
- malované nebo práškovými vypalovanými laky povrchy,
- Rusted materiály v kápích
- běžné údržby nebo úpravy
- Tato záruka neplatí, pokud zařízení nebo jeho části je poškozen v důsledku nehody, nehody, změně, zneužití, zneužití, nesprávné čištění, použití hydroxidu/kyselé chemikálie, nesprávné instalaci, neodborné zásahy, přírodních katastrof nebo člověkem způsobených katastrof

### DEKLARACÍ ZPRACOVÁNA TAKTO:

by měla taková vada objevena, autorizovaný Distributor mezinárodní musí být oznámeny. Po oznámení autorizovaný Distributor mezinárodní zajistí nezbytné repairs.

7761 W Kellogg Drive 67209-2003 - PO Box 9090 67277-0090 - Wichita, Kansas  
Voice (316) 943-2751 - (888) 443-2751 - Fax (316) 943-2769  
[www.xltovens.com](http://www.xltovens.com)



Tato stránka je prázdná záměrně.

Odpovědnost	XLT/servisní společnost	Vlastník / dodavatel
<b>Site Survey:</b> Ověření velikosti elektrické a plynové měřič / regulátor	X	
Napájecí vedení z TS1 # R3, R4, R5 do odtahového ventilátoru		X
Napájení (1) jednofázový 230 voltů 10 Amper obvodu od jistič panelu do XLT Hood		X
<b>Shromáždění nového kapucí na XLT Instalace a návodu k obsluze</b>		X
Pozastavit XLT Hood od stropu		X
Instalovat nový odtahový ventilátor na střeše		X
Napájení XLT Hood		X
Nainstalujte kryt potrubí nebo Valance nad XLT Hood		X
<b>Shromáždění nových pecí na XLT Instalace a návodu k obsluze</b>		
Stojany sestaveny a zavedly	X	
Pece pohyboval a stohoval s řádnou zvedacím zařízením	X	
Sestavte kryty & držáky XLT trouba / Hood	X	
<b>Spojovací palivo XLT produkty</b>		
Instalovat potrubí a odkapávání nohy		X
Svar potrubí na XLT Hood		X
Zkontrolujte těsnost		X
Instalovat pružné hadice plynové	X	
Připojit elektrické napájení	X	
<b>Spojení mohou vyžadovat povolení a kód Kontroly</b>		X
<b>Přemísťit make-up-Air vstoupit do místnosti na koncích pecích</b>		X
<b>Start-up za XLT Instalace a návodu k obsluze:</b>	X	
Tlak plynu / zkoušení netěsnosti, digestoř / funkce trouba, upravte podle potřeby	X	
Start-Up Kontrolní seznam musí být předloženy k ověření XLT Záruka		X

### oznámit dopravci škody najednou

Po obdržení všech výrobků dodávaných o společný dopravce, zkontrolujte, zda jakékoliv vnější poškození, které by mohly naznačovat vnitřní poškození. Pokud to podmínky dovolují, otevřené všechny přepravky a provést úplnou kontrolu za případné škody, zatímco řidič dodávky je tam pořád. Pokud dojde k poškození, upozorňujeme na potvrzení o doručení a volat dopravce k reklamaci poškození nákladu do 24 hodin po obdržení. V opačném případě reklamaci poškození během prvních 24 hodin může způsobit ztrátu možnost mít nárok vyřešen.

XLT Pece chce, abyste se s každým aspektem vlastnění a používání troubu & kapotu zcela spokojen. Vaše zpětná vazba, jak pozitivní a negativní, je pro nás velmi důležité, protože nám pomáhá pochopit, jak vylepšit naše produkty a naši společnost. Naším cílem je poskytnout vám zařízení, které jsme hrdí na budování a budete hrdí vlastnit.

Chcete-li získat technickou podporu pro trouby nebo kapuce zakoupeného XLT má kvalifikovaný personál zákaznického servisu, který může poskytnout pomoc na jakýkoliv typ problému XLT trouby mohou nastat. Zákaznický servis je k dispozici 24/7/365 nebo návštěvu

[www.xltovens.com](http://www.xltovens.com).



Instalace všech typů plynových spotřebičů a vzduchotechnika digestoře by měl provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který si přečetl a rozumí si tyto pokyny a je obeznámen s řádnými bezpečnostními opatřeními. Před instalací nebo servisem **NEBEZPEČÍ** tohoto zařízení si důkladně přečtěte tuto příručku.

### Uložte tento návod

Tento dokument je vlastnictvím vlastníka tohoto zařízení.

XLT Pece si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci a specifikaci, a / nebo dodatky k nebo zlepšení svého produktu, aniž by žádné závazky na sebe jejich instalaci v produktech dříve vyrobené.

Všechny pravá ruka a levá ruka označení v této příručce jsou z hlediska jakoby stál přímo před dveřmi sklo sendvič.

**Revision History Table**

Revision	Comments	Date
F	Updated Australia Orifice Size For 3270-HP 4.97 and 3.17 Was 4.98 and 3.18 On Pg. 18, Add Sediment Trap Image Pg. 24, Corrected Punctuation, Changed Manual Revision To F1 on Cover, and Updated Certifications On Pg. 107.	02/21/2017
G	Updated Cover Page To F3 and Updated All Oven Schematics.	03/13/2017
H	Added LED Status Information On Pg. 38 and Added The Air Shutter Setting Onto The Start Up Checklist On Pg. 110.	05/10/2017

Varování a bezpečnostní pokyny .....	2
Záruka .....	4
Odpovědnost k instalaci .....	7
Trouba Popis .....	10
Trouba Rozměry přepravky.....	13
Trouba Rozměry a hmotnosti .....	14
Trouba Požadavky .....	16
Troubu pouze nahrubo ve specifikacích .....	23
Trouba Sestava .....	25
Trouba Spojení .....	30
Trouba Hasicí .....	31
Trouba Větrání Vodítkem .....	33
Trouba První uvedení do provozu .....	34
Trouba Ovládání .....	35
Trouba řidič ovládá .....	36
Trouba Čištění .....	40
Trouba Údržba .....	45
Trouba Řešení problémů .....	46
Instalace Kapuce.....	48
Kapuce Popis .....	49
Kapuce a shroud rozměry přepravky.....	51
Kapuce Rozměry a hmotnosti .....	52
Doporučené Odsávací průtoky .....	54
Kapuce Elektrické požadavky .....	56
Kapuce Hrubě ve specifikacích .....	57
Kapuce Elektrické připojení .....	58
Sestava Kapuce.....	70
Kapuce Spojení.....	87
Kapuce První uvedení do provozu .....	89
Kapuce řidič ovládá .....	90
Kapuce Záclonka Kit.....	93
Kapuce Potrubí Zábal Kit.....	96
Cištění Kapuce .....	97
Elektrické Schémata .....	98
Certifikace .....	107
Trouba Start-Up Kontrolní seznam pro .....	109
Kontrolní seznam Hood Start-Up .....	111
Poznamenává .....	113

Tato příručka se týká následujících XLT Oven & Hood modely:

Ovens		Hoods
Standard	HP	
X3F3-1832-xxxxx	X3F3-1832-xxxxx-HP	H3E-1832-xxxxx
X3F3-2440-xxxxx	X3F3-2440-xxxxx-HP	H3E-2440-xxxxx
X3F3-3240-xxxxx	X3F3-3240-xxxxx-HP	H3E-3240-xxxxx
X3F3-3255-xxxxx	X3F3-3255-xxxxx-HP	H3E-3255-xxxxx
X3F3-3270-xxxxx	X3F3-3270-xxxxx-HP	H3E-3270-xxxxx
X3F3-3855-xxxxx	X3F3-3855-xxxxx-HP	H3E-3855-xxxxx
X3F3-3870-xxxxx	X3F3-3870-xxxxx-HP	H3E-3870-xxxxx



První 2 číslice čísla modelu za pomlčkou představují šířku dopravníku a poslední dvě číslice označují pět délku komory. Pět x je po těchto čísel představuje troubou a digestoř konfigurační číslo. HP po pěti letech x představuje rychlejší pečící trouby s vysokým výkonem. 3270 a 3870 modely mají dva hořáky, jeden na každé straně, a mají dva ovládací skříně. Všechny ostatní modely mají pouze jeden hořák s ovládací skřínkou jednoho, který může být poskytnut na obou koncích. Pece mohou být použity v jednom, dvou nebo trojitým troubou konfiguraci zásobníku. Všechny trouby jsou plynové a jsou k dispozici ve zemní plyn nebo modely zkapalněný ropný plyn (Elektrické trouby jsou také k dispozici). Všechny modely lze nakonfigurovat pro děleným pásovým dopravníkem.

## TROUBA POPIS

Potravinářský produkt je umístěn na drátu z korozivzdorné oceli dopravníkového pásu na jedné straně trouby. Dopravník pak dopravuje jídlo přes pečení komoře při rychlosti uživatelem řízené. To poskytuje opakována a je stálejší přípravu pokrmů. Dopravníky mohou být snadno nakonfigurovat tak, aby pohyb buď zleva doprava nebo zprava doleva s jednoduchým programovacím změny. Velké centrum sendvič dveří umožňuje zavedení nebo odstranění potravin pro vaření v kratším časovém horizontu. Přesné teploty jsou uživatelsky nastavitelné a udržuje digitálním ovládáním.

Snadno odnímatelný čelní panel umožňuje plné čištění vnitřního prostoru trouby. Všechny exponované povrchy trouby interiérové i exteriérové jsou z nerezové oceli. Dopravník je konstrukce z jednoho kusu a je odstraněn ze strany, která má ovládací skřínky. Nejsou vyžadovány žádné nástroje pro demontáž a čištění dopravního pásu nebo trouby interiéru. Trouba samotná je namontován na uzamykatelnými otočnými kolečky pro snadnou manipulaci a údržbu.

Příslušenství, jako jsou rozšířené dopravníkové polic, základní regály, rozšířené frontách, hasícího komponent a perforovaných pater drti jsou k dispozici od XLT. Navíc, pohyblivé zařízení, jako jsou vozíky a zdvihací zdírky jsou k dispozici na pomoc instalaci a přesunout pece. Obrat' se na XLT trouby nebo od vašeho autorizovaného distributora pro více informací.

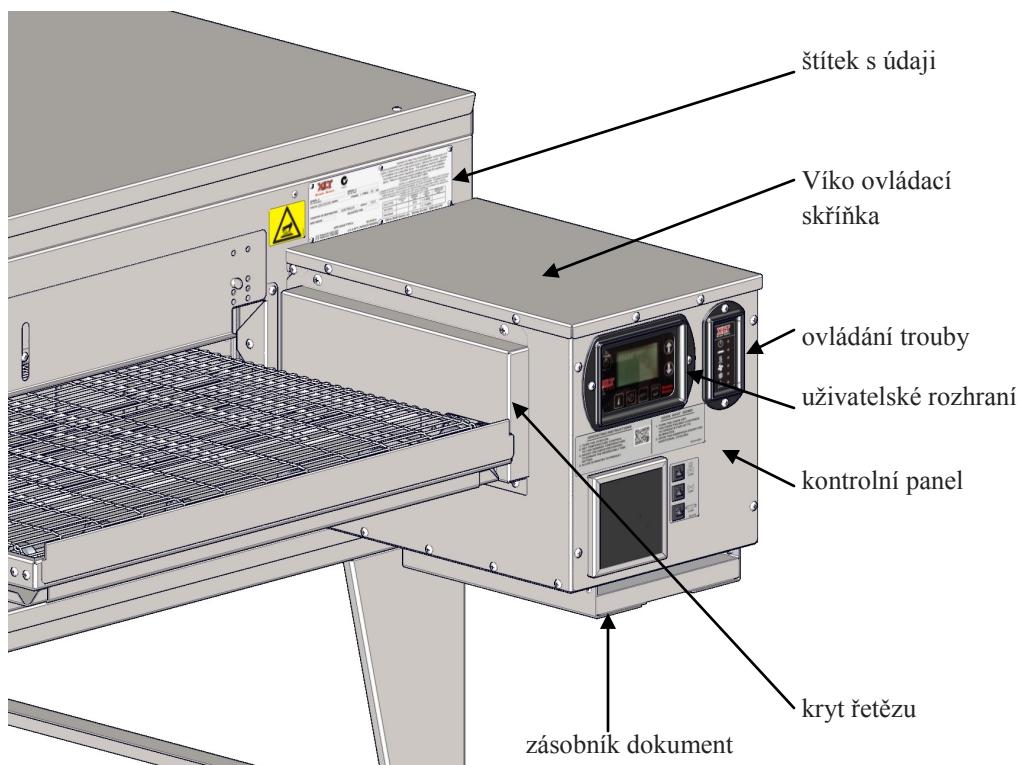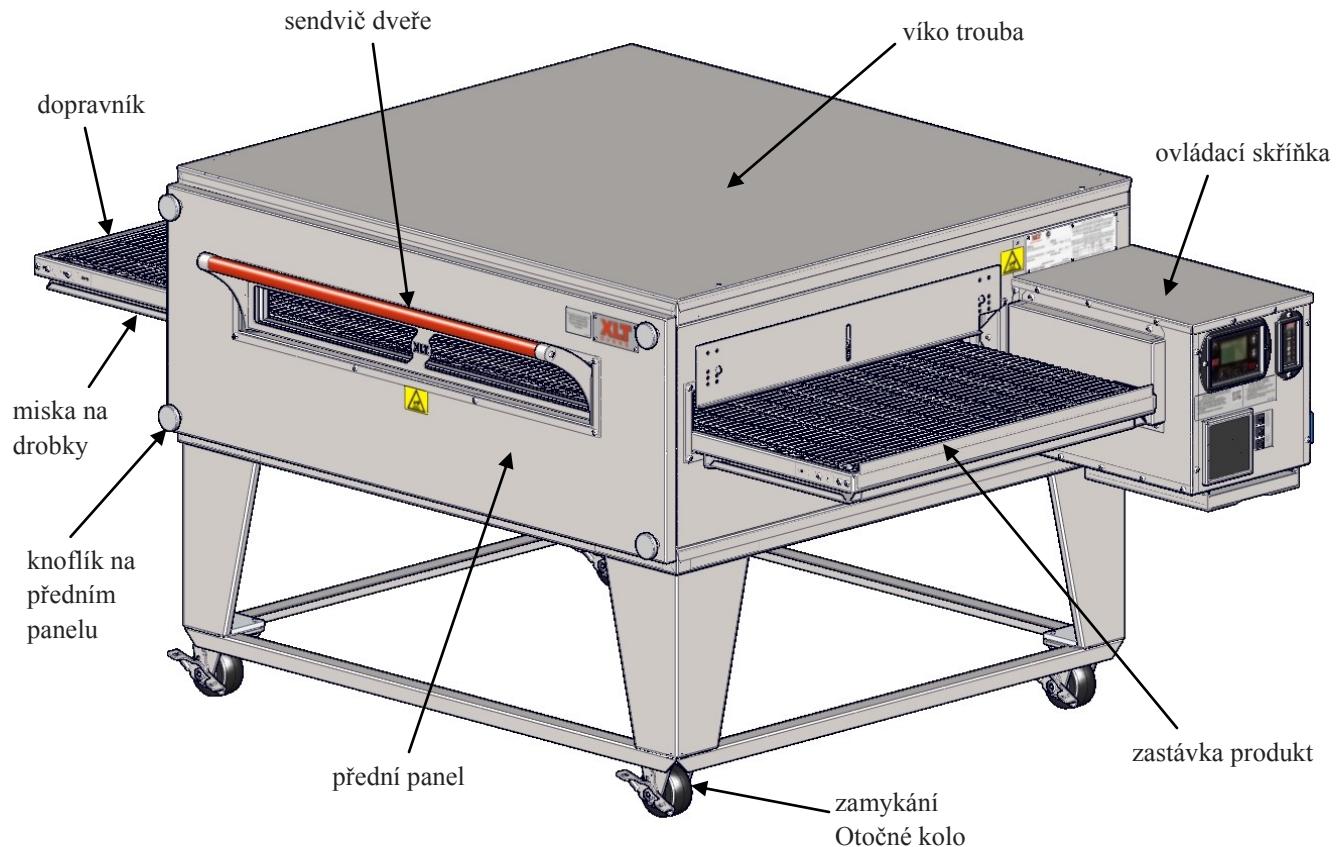


Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

# TROUBY ROZMERY PREPRAVKY


## MEZINARODNI DREVO PREPRAVKY

13

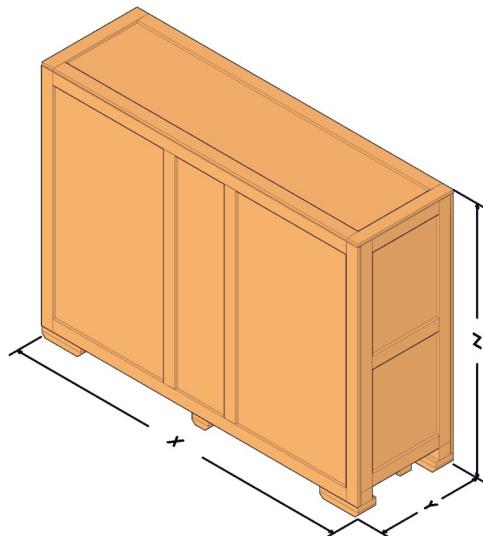


International Wood Crate Dimensions				
Oven Model	Gas and Electric Ovens			
	X	Y	Z	
1832	76 [1930]	29 3/4 [756]	60 3/8 [1534]	
2440	84 [2134]	29 3/4 [756]	66 3/8 [1686]	
3240	84 [2134]	29 3/4 [756]	74 3/8 [1889]	
3255	99 [2515]	29 3/4 [756]	74 3/8 [1889]	
3270	115 1/2 [2934]	29 3/4 [756]	74 3/8 [1889]	
3855	99 [2515]	29 3/4 [756]	80 3/8 [2042]	
3870	115 1/2 [2934]	29 3/4 [756]	80 3/8 [2042]	

### DOMACI DREVO BEDNA

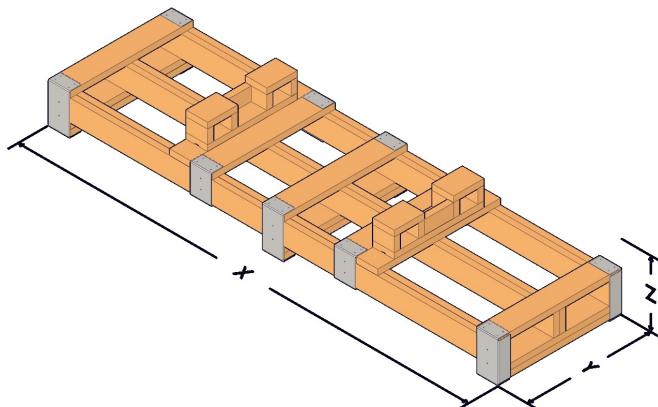

Domestic Wood Crate Dimensions								
Oven Model	Gas Oven				Electric Oven			
	X	Y	Z	Z (With Oven)	X	Y	Z	Z (Oven)
1832	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	17 [432]	59 1/2 [1511]	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	13 1/2 [343]	56 [1422]
2440	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	17 [432]	65 1/2 [1664]	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	13 1/2 [343]	62 [1575]
3240	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	17 [432]	73 1/2 [1867]	85 3/4 [2178]	31 3/4 [806]	13 1/2 [343]	70 [1778]
3255	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	17 [432]	73 1/2 [1867]	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	13 1/2 [343]	70 [1778]
3270	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	17 [432]	73 1/2 [1867]				
3855	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	17 [432]	79 1/2 [2019]	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	13 1/2 [343]	76 [1930]
3870	115 3/4 [2940]	31 3/4 [806]	17 [432]	79 1/2 [2019]				

### METAL SMYK (Pouze Kontejnery)

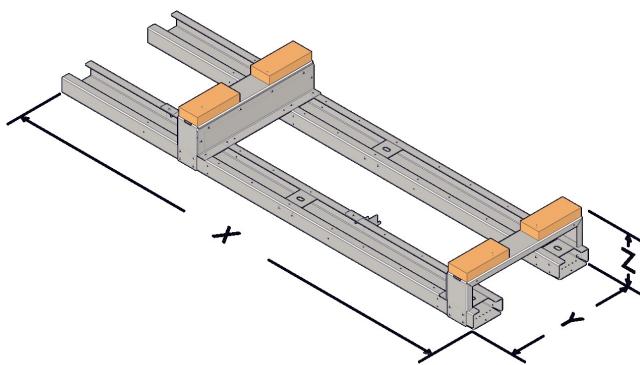

Metal Skid Dimensions								
Oven Model	Gas Oven				Electric Oven			
	X	Y	Z	Z (With Oven)	X	Y	Z	Z (With Oven)
1832	55 [1397]	22 [559]	8 5/8 [219]	51 1/8 [1299]	55 [1397]	22 [559]	6 1/2 [165]	49 [1245]
2440	63 [1600]	22 [559]	8 5/8 [219]	57 1/8 [1451]	63 [1600]	22 [559]	6 1/2 [165]	55 [1397]
3240	63 [1600]	22 [559]	8 5/8 [219]	65 1/8 [1654]	63 [1600]	22 [559]	6 1/2 [165]	63 [1600]
3255	78 [1981]	22 [559]	8 5/8 [219]	65 1/8 [1654]	78 [1981]	22 [559]	6 1/2 [165]	63 [1600]
3270	115 [2921]	22 [559]	9 3/4 [248]	66 1/4 [1683]				
3855	78 [1981]	22 [559]	8 5/8 [219]	71 1/8 [1807]	78 [1981]	22 [559]	6 1/2 [165]	69 [1753]
3870	115 [2921]	22 [559]	9 3/4 [248]	72 1/4 [1835]				





NOTE: All dimensions in inches [millimeters], ± 1/4 [6], unless otherwise noted.

All weights in pounds [kilograms] unless otherwise noted.

Technical Support US: 888-443-2751



Technical Support INTL: 316-943-2751

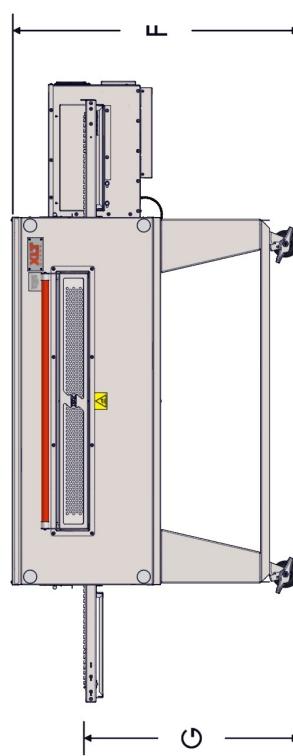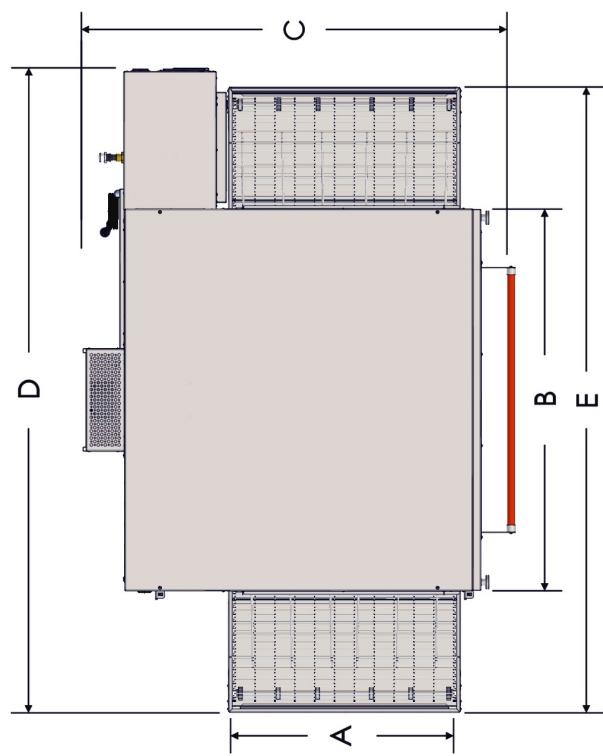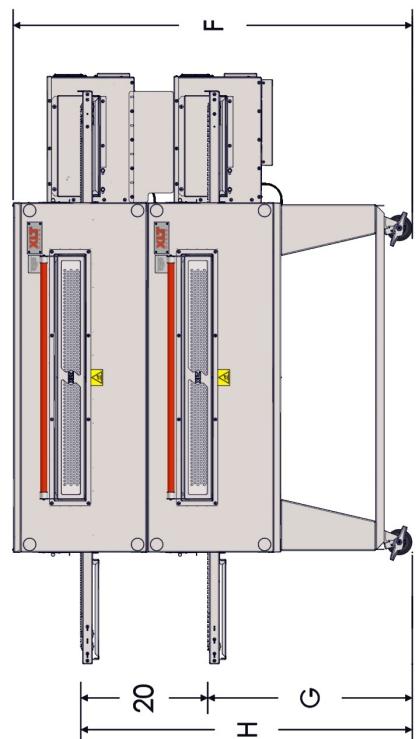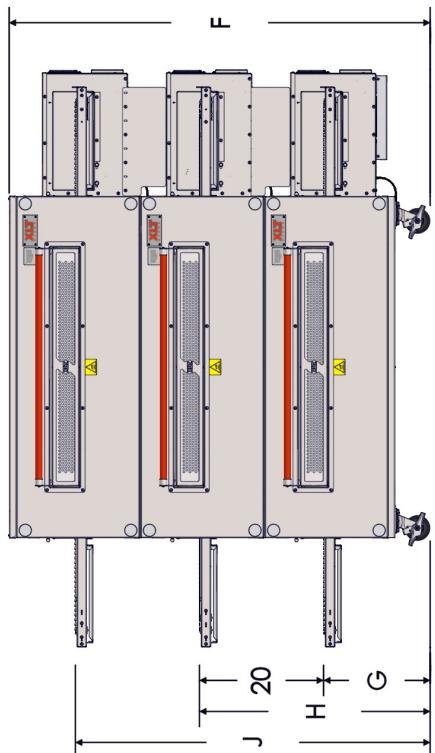


NOTE: All dimensions in inches [millimeters],  $\pm 1/4$  [6], unless otherwise noted. All weights in pounds [kilograms] unless otherwise noted.

SINGLE OVEN	A	B	C	D	E	F	G	H	J	OVEN WEIGHT	CRAFTED WEIGHT
1832	18 [457]	32 [813]	48 3/8 [1229]	70 1/4 [1784]	67 1/4 [1708]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	609 [276]	746 [338]
2440	24 [610]	40 [1016]	54 3/8 [1381]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	726 [329]	880 [399]
3240	32 [813]	40 [1016]	62 3/8 [1584]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	755 [342]	915 [415]
3255	32 [813]	55 [1397]	62 3/8 [1584]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	884 [401]	1064 [483]
3270	32 [813]	70 [1778]	62 3/8 [1584]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	1128 [512]	1322 [600]
3855	38 [965]	55 [1397]	68 3/8 [1737]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	981 [445]	1166 [529]
3870	38 [965]	70 [1778]	68 3/8 [1737]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	42 3/4 [1086]	32 [813]	N/A	N/A	1279 [580]	1478 [670]

DOUBLE STACK	A	B	C	D	E	F	G	H	J	OVEN WEIGHT	CRAFTED WEIGHT
1832	18 [457]	32 [813]	48 3/8 [1229]	70 1/4 [1784]	67 1/4 [1708]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	1123 [509]	1397 [634]
2440	24 [610]	40 [1016]	54 3/8 [1381]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	1342 [609]	1650 [748]
3240	32 [813]	40 [1016]	62 3/8 [1584]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	1389 [630]	1709 [775]
3255	32 [813]	55 [1397]	62 3/8 [1584]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	1629 [739]	1989 [902]
3270	32 [813]	70 [1778]	62 3/8 [1584]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	2099 [952]	2487 [1128]
3855	38 [965]	55 [1397]	68 3/8 [1737]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	1812 [822]	2182 [990]
3870	38 [965]	70 [1778]	68 3/8 [1737]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	62 3/4 [1594]	32 [813]	52 [1321]	N/A	2385 [1082]	2783 [1262]

TRIPLE STACK	A	B	C	D	E	F	G	H	J	OVEN WEIGHT	CRAFTED WEIGHT
1832	18 [457]	32 [813]	48 3/8 [1229]	70 1/4 [1784]	67 1/4 [1708]	67 3/4 [1721]	17 [432]	37 [940]	57 [1448]	1603 [727]	2014 [914]
2440	24 [610]	40 [1016]	54 3/8 [1381]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	67 3/4 [1721]	17 [432]	37 [940]	57 [1448]	1927 [874]	2389 [1084]
3240	32 [813]	40 [1016]	62 3/8 [1584]	78 1/4 [1988]	75 1/4 [1911]	67 3/4 [1721]	17 [432]	37 [940]	57 [1448]	1985 [900]	2465 [1118]
3255	32 [813]	55 [1397]	62 3/8 [1584]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	67 3/4 [1721]	17 [433]	37 [941]	57 [1448]	2335 [1059]	2875 [1304]
3270	32 [813]	70 [1778]	62 3/8 [1584]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	67 3/4 [1721]	17 [433]	37 [941]	57 [1448]	3032 [1375]	3614 [1639]
3855	38 [965]	55 [1397]	68 3/8 [1737]	93 1/4 [2369]	90 1/4 [2292]	67 3/4 [1721]	17 [433]	37 [941]	57 [1448]	2602 [1180]	3157 [1432]
3870	38 [965]	70 [1778]	68 3/8 [1737]	111 [2819]	105 1/4 [2673]	67 3/4 [1721]	17 [433]	37 [941]	57 [1448]	3445 [1563]	4042 [1833]

## GAS AND ELECTRICAL INLET DIMENSIONS WORLD &amp; AUSTRALIA

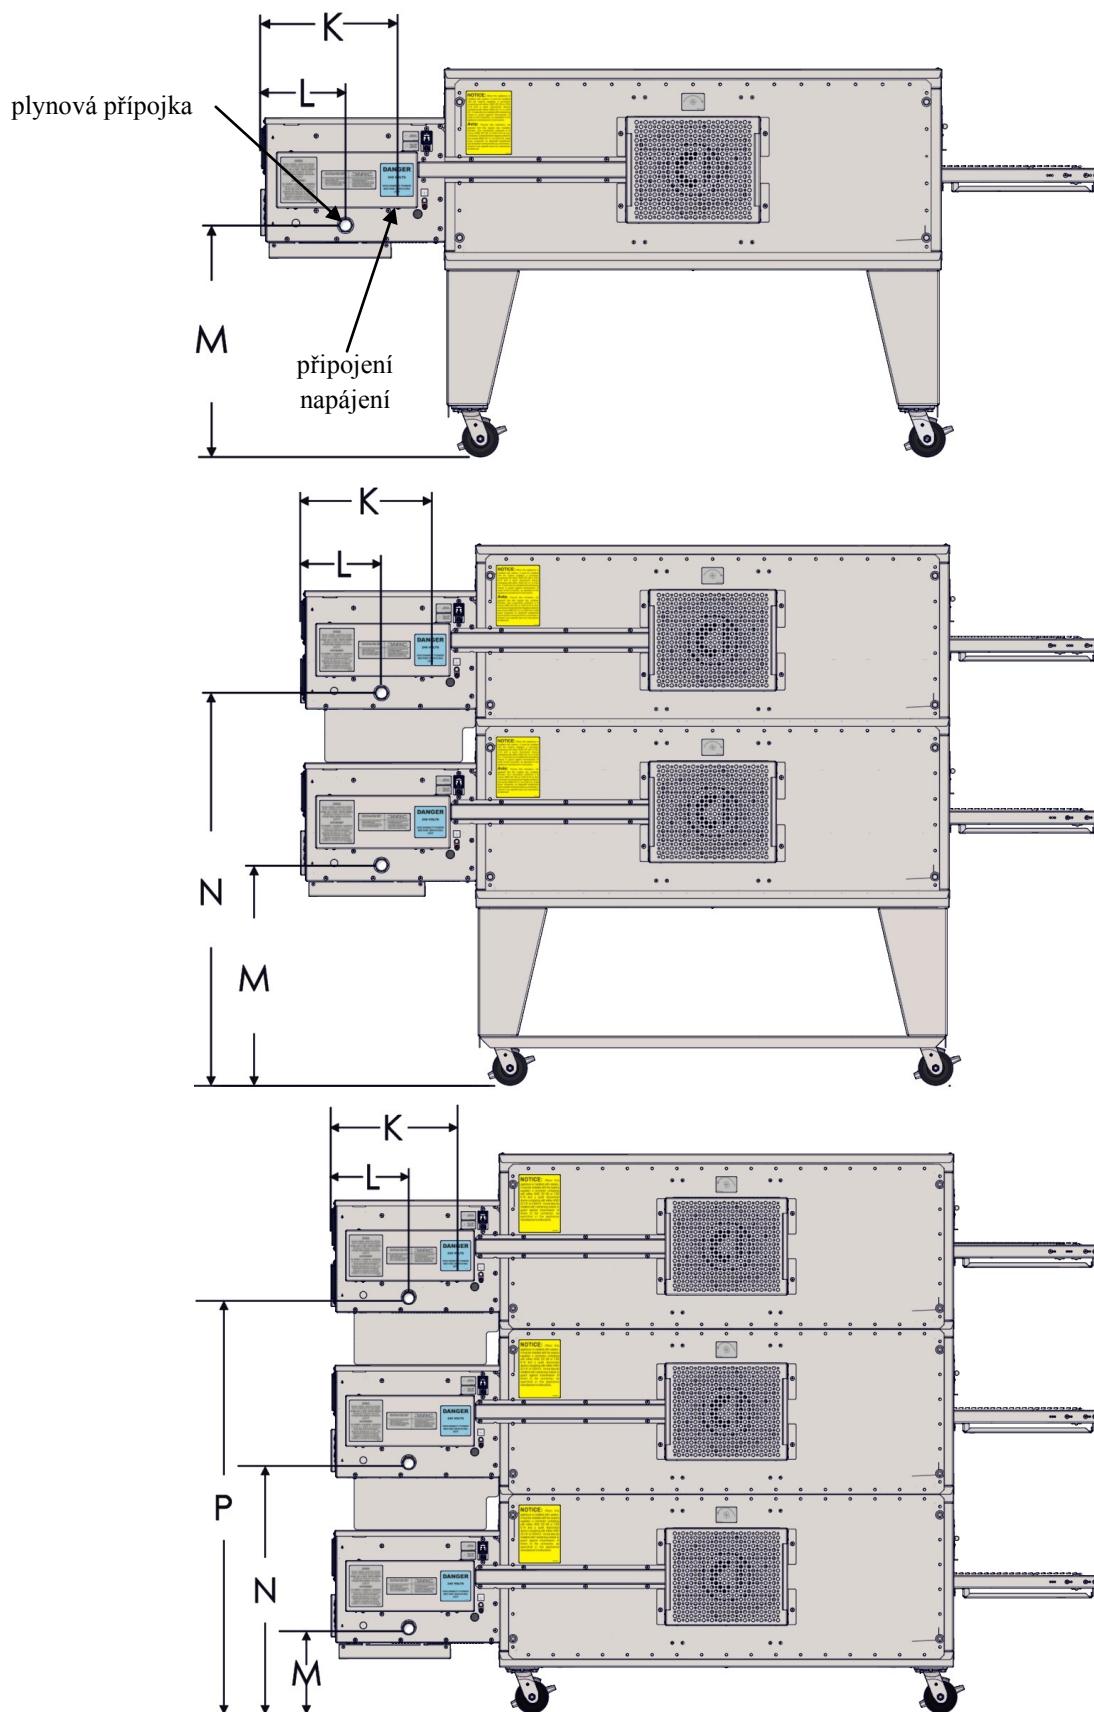

SINGLE OVEN	K	L	M	N	P
1832	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
2440	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
3240	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
3255	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
3270	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
3855	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-
3870	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	-	-

DOUBLE STACK	K	L	M	N	P
1832	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
2440	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
3240	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
3255	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
3270	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
3855	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-
3870	18.25 [464]	9 1/2 [241]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]	-

TRIPLE STACK	K	L	M	N	P
1832	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
2440	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
3240	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
3255	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
3270	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
3855	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]
3870	18.25 [464]	9 1/2 [241]	10 1/4 [260]	35 1/4 [895]	55 1/4 [1403]

NOTE: All dimensions in inches [millimeters],  $\pm 1/4$  [6], unless otherwise noted. All weights in pounds [kilograms] unless otherwise noted.



Všechny hodnoty zobrazené na této stránce jsou za každé troubě

Oven Model	Standard (120V/60Hz) - Gas Oven Heating Values & Orifice Sizes				
	Heating Values		Orifice Sizes		
	All Fuels	NAT		LP	
BTU/HR	Inches	MM	Inches	MM	
1832	56,000	0.136	3.45	0.084	2.13
2440	71,000	0.152	3.86	0.098	2.49
3240	88,000	0.170	4.32	0.104	2.64
3240-HP	122,000	0.196	4.98	0.125	3.18
3255	115,000	0.187	4.75	0.120	3.05
3255-HP	130,000	0.209	5.31	0.130	3.30
3270	190,000	0.176	4.47	0.111	2.82
3270-HP	240,000	0.196	4.98	0.125	3.18
3855	115,000	0.196	4.98	0.123	3.12
3855-HP	148,000	0.218	5.54	0.134	3.40
3870	198,000	0.181	4.60	0.111	2.82
3870-HP	240,000	0.196	4.98	0.125	3.18

Oven Model	Australia (230V/50Hz) - Gas Oven Heating Values & Orifice Sizes			
	Heating Values		Orifice Sizes	
	NAT	LP	NAT	LP
BTU/HR	KW/HR	MJ/HR	KW/HR	MJ/HR
1832	16.41	59.1	14.80	53.3
2440	20.80	74.9	20.80	74.9
3240	25.79	92.8	23.44	84.4
3240-HP	35.75	128.7	35.75	128.7
3255	33.70	121.3	35.16	126.6
3255-HP	38.10	137.2	35.46	127.7
3270	55.68	200.4	55.68	200.4
3270-HP	70.30	253.1	70.30	253.1
3855	33.00	118.8	33.70	121.3
3855-HP	43.37	156.1	39.85	143.5
3870	58.03	208.9	54.22	195.2
3870-HP	70.30	253.1	70.30	253.1

Oven Model	World & New Zealand (230V/50Hz) - Gas Oven Heating Values & Orifice Sizes							
	Heating Values				Orifice Sizes			
	Natural		Butane		Propane		NAT	LP
	G20	G25	G30	G31	KW/HR	KW/HR		
BTU/HR	KW/HR	MJ/HR	KW/HR	KW/HR	KW/HR	MJ/HR	MM	MM
1832	16.41	59.08	13.18	16.41	14.80	53.28	3.45	2.13
2440	20.80	74.88	16.99	23.15	20.80	74.88	3.86	2.49
3240	25.79	92.85	20.80	25.79	23.44	84.39	4.32	2.64
3240-HP	35.75	128.70	27.98	38.24	35.75	128.70	4.98	3.18
3255	33.70	121.32	26.08	39.56	35.16	126.58	4.75	3.05
3255-HP	38.10	137.16	33.11	39.85	35.46	127.66	5.31	3.30
3270	55.68	200.45	46.30	58.03	55.68	200.45	4.47	2.82
3270-HP	70.30	253.09	55.00	76.78	70.30	253.09	4.98	3.18
3855	33.00	118.80	24.32	38.10	33.70	121.32	4.98	3.12
3855-HP	43.37	156.14	34.58	43.37	39.85	143.46	5.54	3.40
3870	58.03	208.91	47.35	58.03	54.22	195.20	4.60	2.82
3870-HP	70.30	253.09	55.00	76.20	70.30	253.09	4.98	3.18

 HP za modelu trouby je zkratka pro vysoký výkon.

#### NOTE

Oven Models	Gas Oven Fuel Pressure Requirements							
	Inlet Pressure Range						Manifold Pressure	
	Standard, World, and Australia			Korea				
	Natural Gas		LP Gas		Natural Gas	LP Gas	Natural Gas	
W/C	mbar	kPa	W/C	mbar	kPa	kPa	kPa	W/C
All	6-14	15-35	1.50-3.50	11.5-14	27.5-35	2.75-3.50	1.50-2.50	2.30-3.30
							3.5	8.75
							0.875	10
							25	2.5

Gas Oven Bypass Orifice Sizes	
Gas Types	Orifice Sizes (in.)
Natural	0.074
Propane	0.046



Technical Support US: 888-443-2751

Technical Support INTL: 316-943-2751

	Oven Gas Group							
	Natural Gas				Propane Gas			
Gas Group	I <sub>2H</sub>	I <sub>2E</sub>	I <sub>2E+</sub>	I <sub>2L</sub>	I <sub>3+</sub>	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3P</sub> (30/37/50)	I <sub>3B</sub> (37)
Inlet pressure (mbar)	20	20	20/25	25	28/30/37/50	28-30/37/50	30/37/50	37
Number of injectors	(1) per burner							
Main burner opening size	Fixed							
Ignition	Electric Direct Spark Igniter							
Inlet connection	BSP 3/4" male thread							

Gas Matrix by Country								
Country	Symbol	Natural Gas (8.75 mbar manifold)				LP Gas (25 mbar manifold)		
		I <sub>2H</sub>	I <sub>2L</sub>	I <sub>2E</sub>	I <sub>2E+</sub>	I <sub>3B/P</sub>	I <sub>3+</sub>	I <sub>3P</sub>
Austria	AT	X					X	
Belgium	BE					X		X
Cyprus	CY						X	X
Czech Republic	CZ	X					X	
Denmark	DK	X					X	
Estonia	EE	X						
Finland	FI	X					X	
France	FR				X	X	X	X
Germany	DE			X		X		X
Greece	GR	X						
Hungary	HU					X		X
Iceland	IS							
Ireland	IE	X					X	X
Italy	IT	X					X	
Latvia	LT					X		
Lithuania	LV							
Luxembourg	LU							
Malta	MT					X		X
Netherlands	NL		X			X		X
Norway	NO					X		
Poland	PL			X				
Portugal	PT	X					X	X
Slovakia	SK					X		
Slovenia	SI	X						
Spain	ES	X					X	X
Sweden	SE	X				X		
Switzerland	CH	X				X	X	X
United Kingdom	GB	X					X	X

## Dodávky plynu požadavky na všechny trouby

 Všechna zařízení musí být v souladu s místními budovy a mechanické kódy.

### NOTE


1. Přívod plynu musí mít plynometr & regulátor dostatečně velké, aby zvládnout všechny z plynových spotřebičů, jako pece, ohřívače vody, & pece v provozu ve stejnou dobu. Sečist všechny BTU / kW / MJ hodnocení ke stanovení celkového zatížení.
2. Přívod plynu musí mít samostatný plynometr a regulátor tlaku plynu pro každou osobu na palubě. Zařízení v budovy obsazené více organizacemi, (promenád pásu) nesmějí sdílet plynometry a regulátory s ostatními obyvateli.
3. Hadice plynové sestavy s rychlými odpojí u každé paluby trouba bude instalována na každém ventilu.
4. Částečka usazeniny past musí být instalována po proudu od zařízení uzavíracím ventilem co nejblíže ke vstupu spotřebiče jako praktický při instalaci přístroje. Sediment past musí být tee armatura s limitovanou bradavky v dolní části na výstupu, jak je znázorněno (str. # 21), a v souladu s ANSI Z223.1-2012 a NFPA 54-2012 National Gas zákoníku palivo, sekce 9.6.7.
5. Částečka usazeniny past musí být umístěna na zadní straně ovládací skříně trouby před hadici plynu. Sediment past musí být tee armatura s limitovanou bradavky v dolní části na výstupu, jak je znázorněno (str. # 24), a v souladu s ANSI Z223.1-2012 a NFPA 54-2012 National Gas zákoníku palivo, sekce 9.6.7.
6. Složení plynů značně liší čas od času a z místa na místo. Z tohoto důvodu je materiál použitý pro plynové vedení musí být z oceli nebo tvárné litiny, ne měď. ANSI Z83.11-2006 CSA 1,8 až 2006 Gas Food Service Equipment uvádí: ". Měděné potrubí nebo polotuhá hadice s vnitřním měděným vrstvením, at' už interně konzervované nebo ne, nesmějí být použity pro dopravu plynů" ANSI Z223.1 NFPA 54 National palivo plyn kodexu stanoví: "měď a mosaz potrubí nesmí být použity v případě, že plyn obsahuje v průměru více než 0,3 zrn sirovodíku na 100 SCF plynu (0,7 mg / 100L)." "



POZOR

Nepoužívejte teflonovou pásku na plyn liniových spojů, protože to může způsobit poruchu plynového ventilu nebo ucpání otvorů od cáry pásky. Použití teflonové pásky bude mít vliv na záruku.

- Je požadován minimálně 1 1/2 přívodního vedení s.

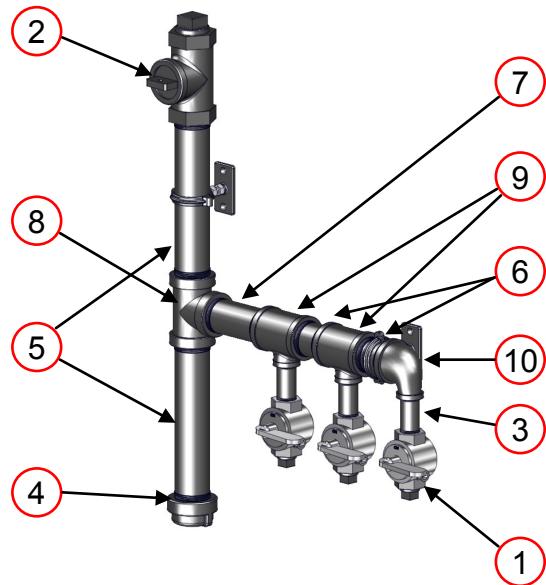

Item #	Description	Qty
1	¾ Manual Gas Valve	3
2	1-½ Ball Valve	1
3	¾ x 3 Nipple	3
4	1-½ Pipe Cap	1
5	1-½ x 10 Nipple	2
6	1-½ x 3 Nipple	2
7	1-½ x 5 Nipple	1
8	1-½ Tee	1
9	1-½ x ¾ x 1-½ Reducing Tee	2
10	1-½ x ¾ Reducing Elbow	1

### Zaplynovací Požadavky na zkoušení

- Spotřebič a jeho individuální uzavírací ventil musí být odpojena od potrubního systému zásobování plynem během jakéhokoliv tlakových zkoušek tohoto systému při testovacím tlaku nad 3,5 kPa nebo ½-psi.
- Přístroj musí být izolována od potrubního systému zásobování plynem a uzavřela svou individuální ruční uzavírací ventil během jakéhokoliv tlakových zkoušek potrubního systému pro přívod plynu u zkušebních tlaků rovné nebo nižší než 3,45 kPa nebo ½-psi.

### Požadavky hadice plynové

- Pro Austrálii, pokud instalaci s pružnou hadici, sestava musí být certifikována, AS / NZS 1869, a být třída B nebo D.
- Pro standardní Pece, pokud instalaci s flexibilní hadicí plynu, instalace musí být v souladu buď s ANSI Z21.69 nebo CAN / CGA-6.16 a odpojení zařízení splňuje buď ANSI Z21.41 nebo CAN-6.9.
- Instalace musí odpovídat s místními stavebními předpisy, nebo při absenci místních předpisů, s Kodexem National Fuel Gas, ANSI Z223.1, nejnovější verze, zemní plyn Instalační kód, můžete / CGA-B149.1, nebo zkapalněný ropný plyn instalace kód, CAN / CGA-B149.2, co je relevantní.

Všechny hodnoty zobrazené tuto stránku jsou za každé troubě

Gas Oven Electrical Requirements						
Per EACH Oven						
Oven Model	Standard			Australia & World		
	Volts AC	Amps	Hertz	Volts AC	Amps	Hertz
1832	120 VAC 1Φ	4.8	50/60	220/230/ 240 VAC	3	50/60
2440		4.8			3	
* 3240		4.8			3	
* 3255		4.8			3	
* 3270		8.5		1Φ	7	
* 3855		4.8			3	
* 3870		8.5			7	
*All HP Models Included				Install in accordance with AS/NZS 3000 Wiring		

### PRO KAŽDÝ trouba:

- Samostatnou 20A jistič musí být u každé paluby trouby.
- Elektrické zapojení musí být přístupné, když trouby jsou v instalované poloze.
- Elektrické zapojení musí splňovat všechny požadavky na místní kód.

### Elektrické uzemnění Pokyny

#### Standardní Trouby

- Tento přístroj je vybaven třemi kolíky (zemnicí) zástrčky pro vaši ochranu proti úrazu elektrickým proudem a musí být zapojen do řádně uzemněné tříkolíkové zásuvky. Neřežte nebo odebrat zemnicí kolík z tohoto konektoru.
- Po instalaci spotřebiče musí být elektricky uzemněn v souladu s místními předpisy, nebo při absenci místních předpisů, s National Electrical Code, ANSI / NFPA 70, nebo Canadian Electrical Code, CSA C22.2, podle příslušnosti.




#### Světové Trouby

- VYSOKÉHO NAPĚtí**
- Tento přístroj je vybaven s uzemňovací svorkou pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem a musí být řádně uzemněna.
  - Po instalaci spotřebiče musí být elektricky uzemněn v souladu s místními předpisy.


#### Australský Trouby

- Tento přístroj je vybaven s uzemňovací svorkou pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem a musí být řádně uzemněna.
- Elektrická služba musí být instalovány v souladu s AS / NZS 3000 Kabelové pravidel.



Tyto pece jsou vhodné pro montáž na bud' hořlavých nebo nehořlavých podlahy, a v sousedství bud' hořlavých nebo nehořlavých stěn. Kryt motoru je navržen tak, aby bylo dosaženo žádoucího vzdálenost k zadní části trouby. Minimální boční odstupy jsou 6in. / 150 mm, měřeno od konce dopravníku.

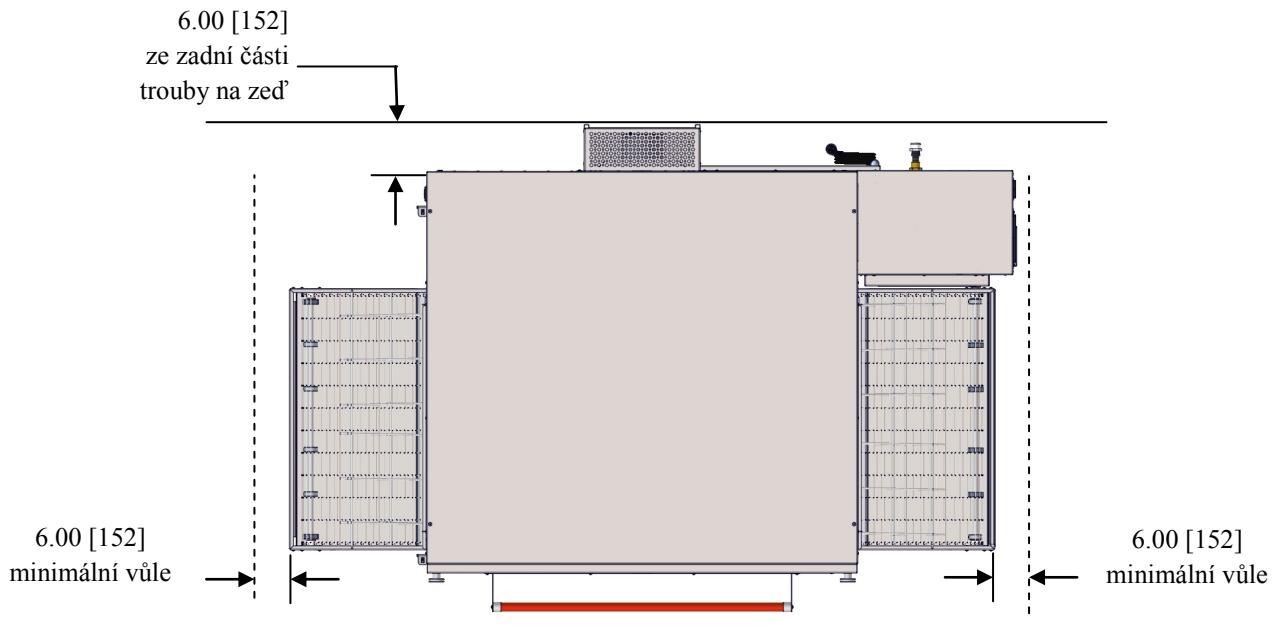**NOTE**

Poplatky musí být snadno přístupné, když trouby jsou v instalované poloze. Neinstalujte nástroje stojí za pecí.

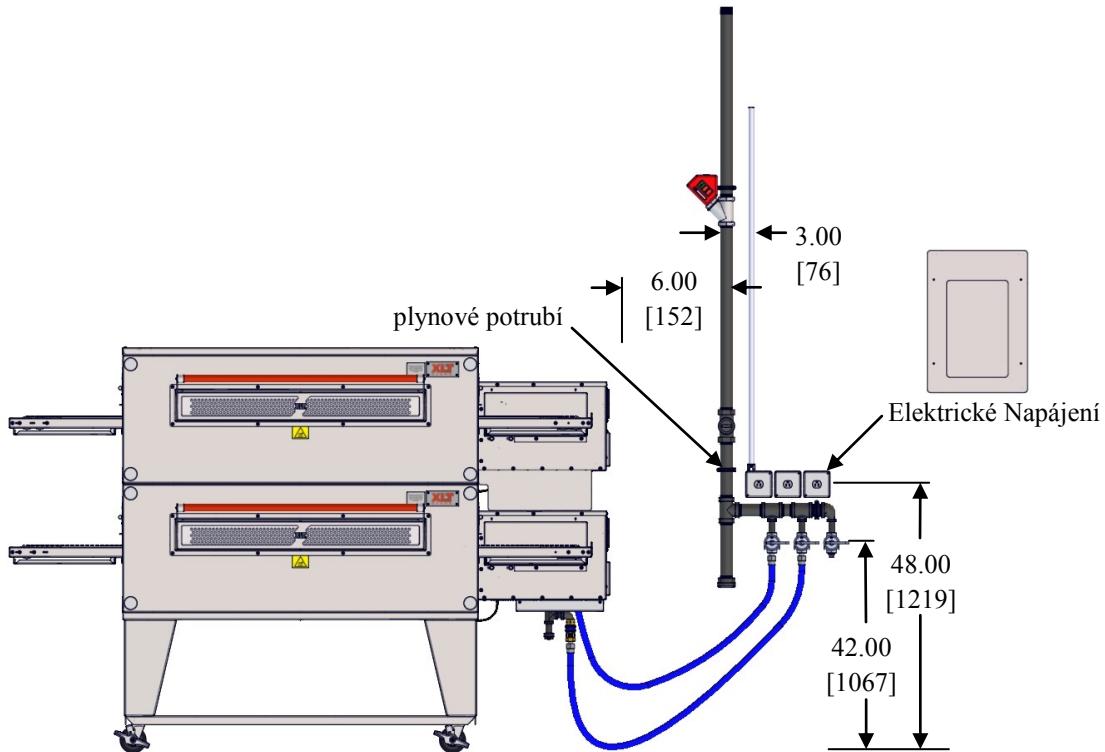

**NOTE** Všechna zařízení musí být v souladu s místními budovy a mechanické kódy. Je nutné, aby trouby být umístěny pod kapotou větrání poskytovat podtlakového větrání a dostatečný přísun vzduchu.

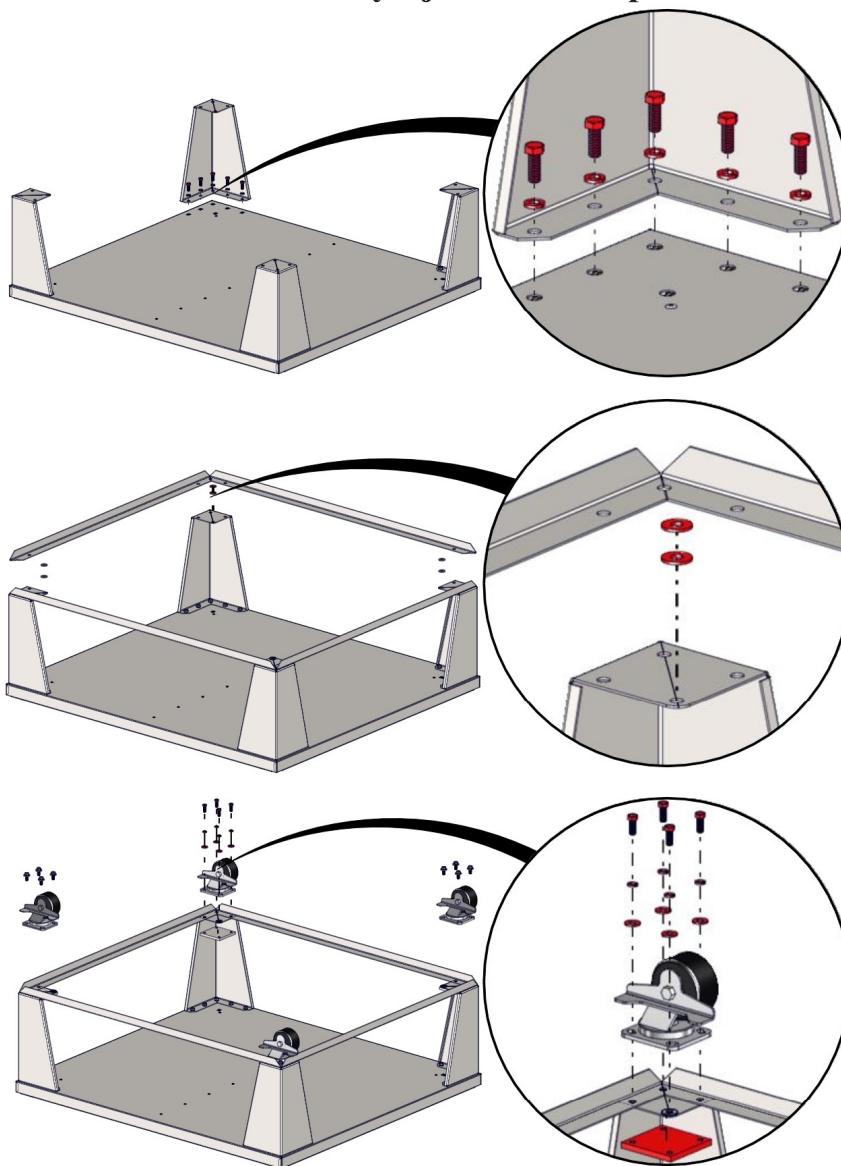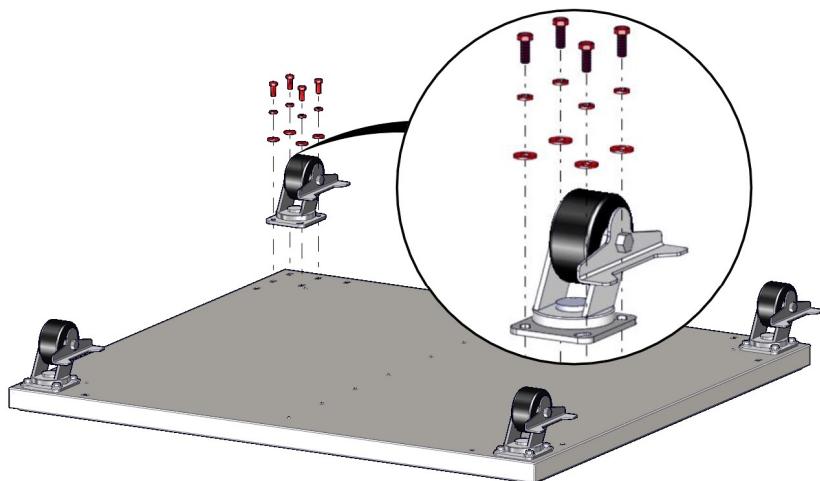**Sestava základny - jedno a dvoupatrové****Sestava Základny - Trojity Zásobníku**

XLT trouby lze snadno přesouvat a stohovat s řádným zdvihacím zařízení. Použití XLT schválen zdvihacích zařízení je vysoce doporučeno. Kontaktujte XLT pro více informací.


**NEBEZPEČÍ**


- Tyto pece jsou těžké a může naklonit nebo spadnout a ublížení na zdraví.
- NIKDY neumist'ujte žádnou část svého těla pod jakýmkoli troubou, který je zavěšen pomocí zvedáků. Nebezpečí rozdrcení existuje, pokud je trouba padá nebo klouže.
- NEPOKLÁDEJTE ruce na zvedáku vertikální tyč pod vrátku zvedáku. Jako naviják na zvedáku sestupuje, když otočíte rukojet' zvedáku, špetka bod je vytvořen mezi navijákem a tyče.



**POZOR**

Buďte opatrní při odvalování troubu na vozíku, a to zejména při jízdě nahoru nebo dolů ramp a přes hraboly. Ponechte popruhy / pruhování, dokud je trouba poblíž oblasti soustředění.



**NEBEZPEČÍ**

- Ujistěte se, že drážka na trubce sestavy navijáku je v souladu s čepem na stativ základnu, jak je znázorněno. Tyto politické angažovanosti jsou důležité a držet zvedák ve správné rovině.
- Zkontrolujte jejich lehký chod. Kabel by neměl být sevření a měl by projít hladce přes kladku na horní straně pólu sestavy.
- Zkontrolujte kabel před každým použitím.
- Pokud je kabel rozštřepený nebo vykazuje známky nadměrného opotřebení, NEPOUŽÍVEJTE, dokud se nahrazuje kabel.
- Minimálně kabel vyměnit každoročně pomocí ocelových lan, která splňuje nebo překračuje specifikace Jack výrobce.
- Nepřekračujte stanovenou kapacitu zvedáku.

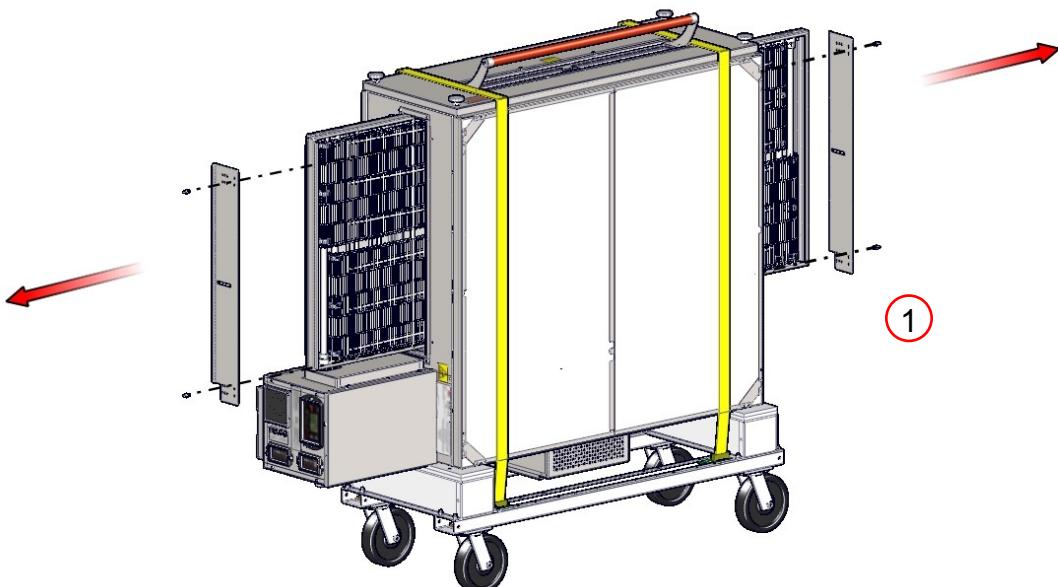

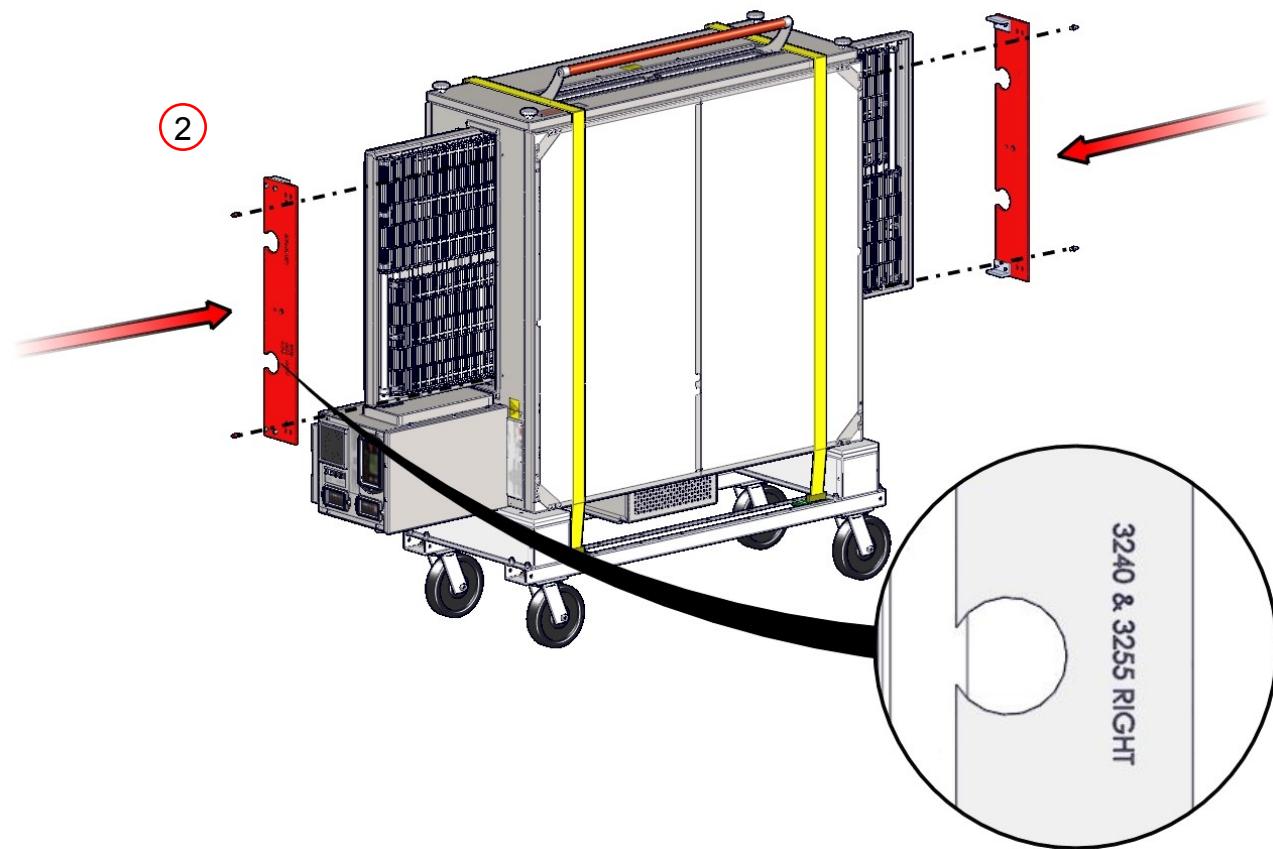

**NOTE** → Díra Zvedání trubky, označený za vhodnou velikost trouby, musí být instalovány nejblíže k ovládací skřínce.

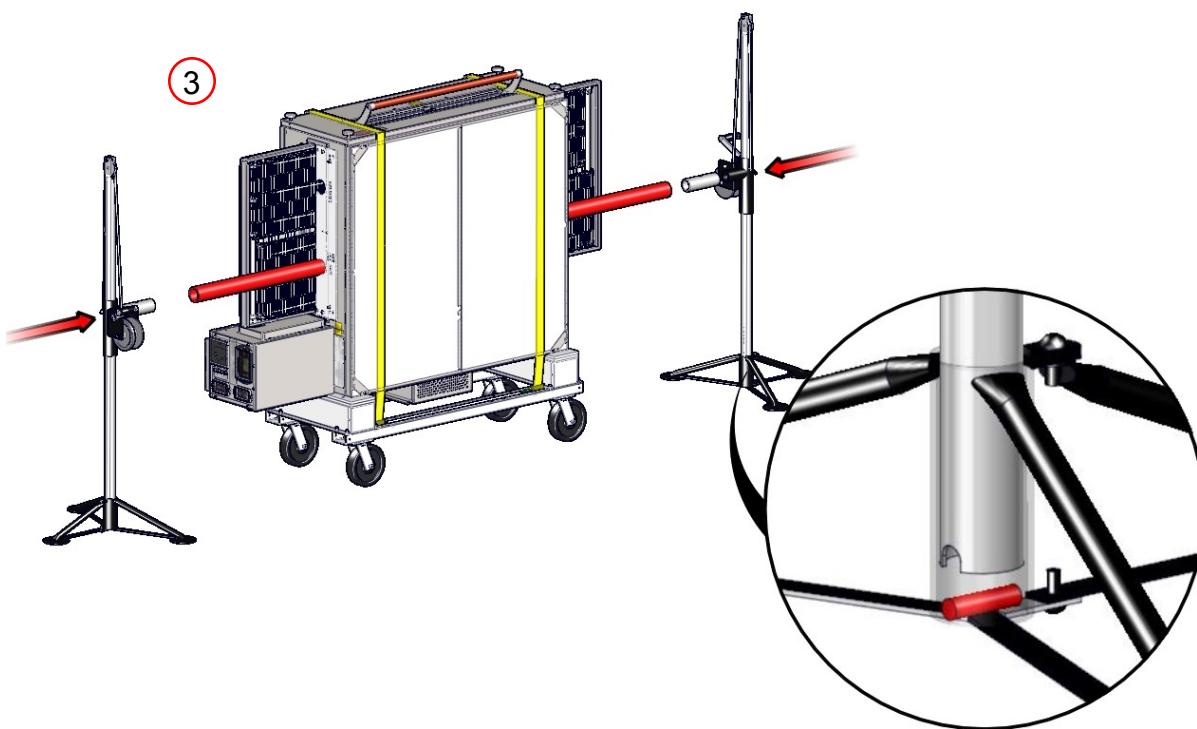




NEBEZPEČÍ

Nesprávné zapojit zvedáků do zdvihacího Pipe a naprosto bude mít za následek poškození, zranění nebo úmrtí v důsledku klesající troubě.




NEBEZPEČÍ


- Oba konektory by měly být zvýšeny v souzvuku, jinak se může vázat a nebezpečná situace bude vyvijet.
- Nevkládejte žádnou část sebe sama pod spodní částí trouby kdykoliv.
- Trouba je nejvyšší těžké. Bud' opatrný.

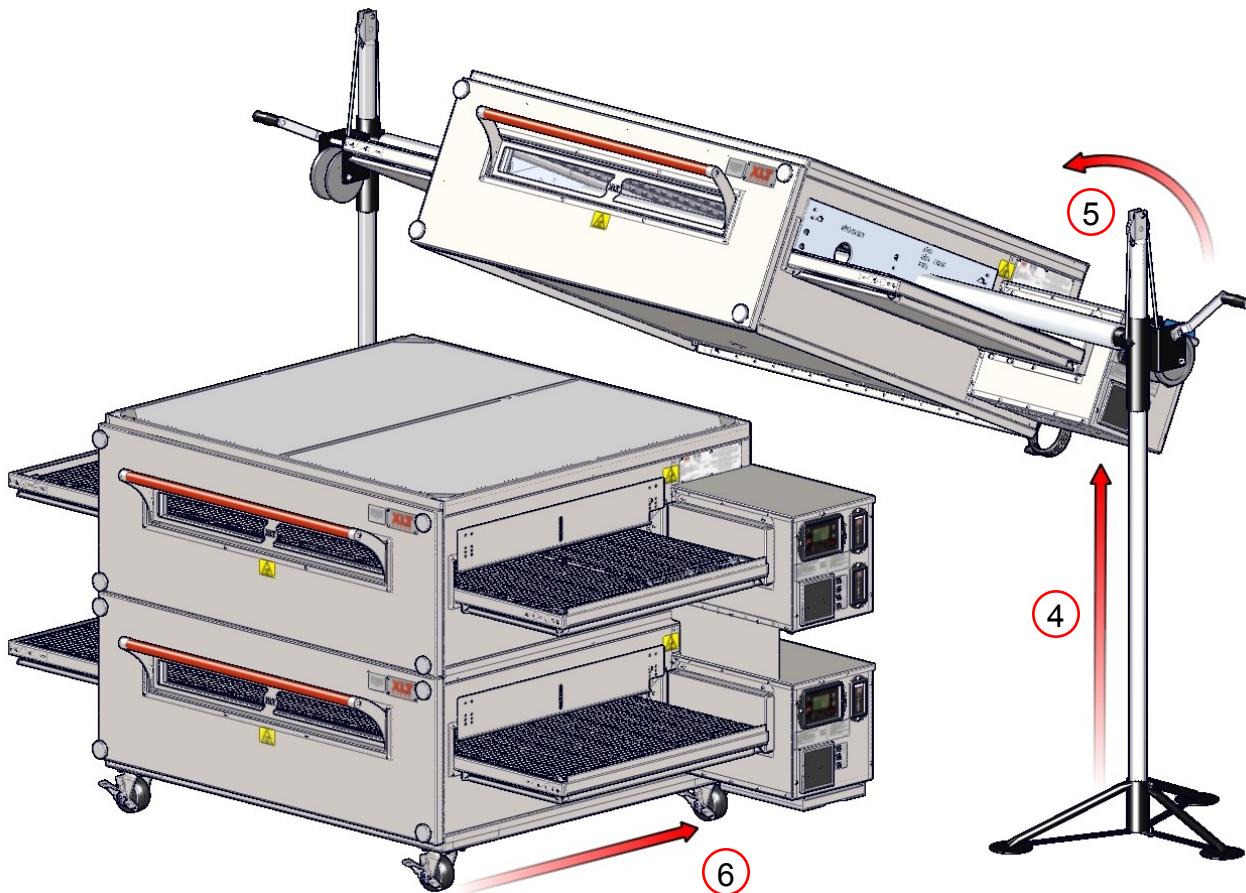

## Stohování Pecích

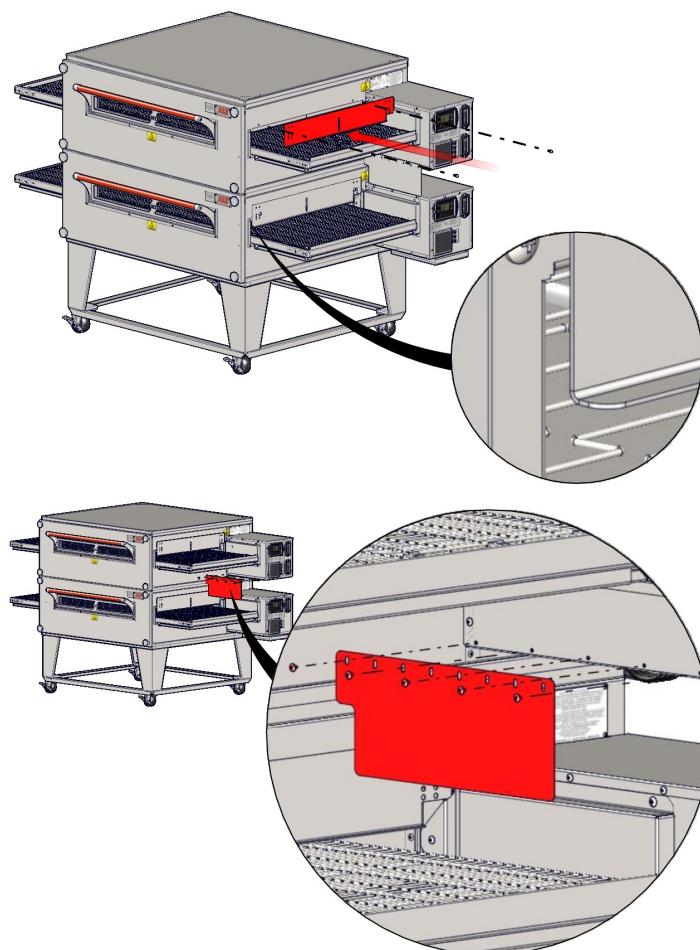

## Odstraněním prstové západky

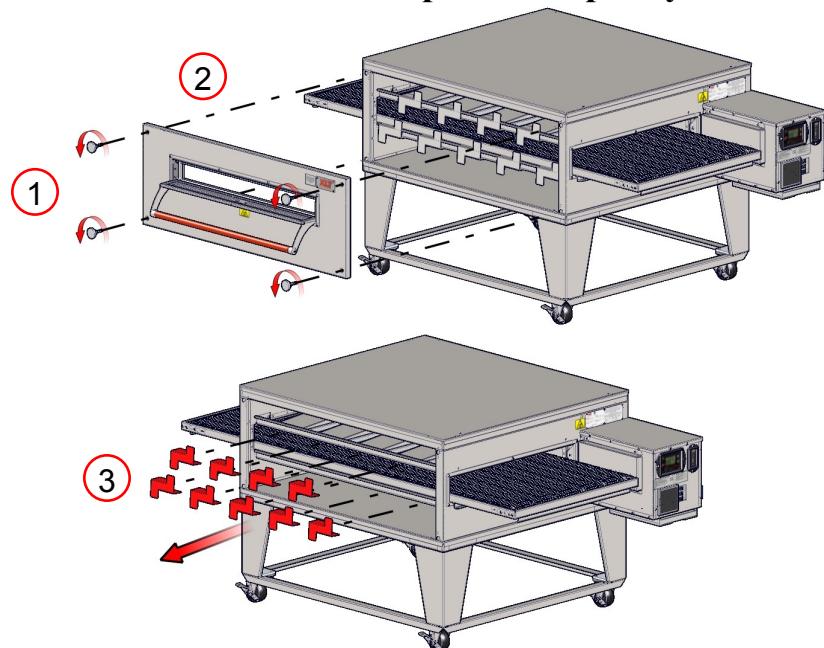

## NOTE

Technical Support US: 888-443-2751

**XLT**  
Simple. Smart.

Technical Support INTL: 316-943-2751

## Fyzické umístění a mezery Požadavky


Tyto pece jsou vhodné pro montáž na bud' hořlavých nebo nehořlavých podlahy, a v sousedství bud' hořlavých nebo nehořlavých stěn. Kryt motoru je navržen tak, aby bylo dosaženo žádoucího vzdálenost k zadní části trouby. Minimální boční odstupy jsou 6in. / 150 mm, měřeno od konce dopravníku.

**Všechna zařízení musí být v souladu s místními budovy a mechanické kódy.**

**NOTE V Austrálii, instalaci zádržného kabel v souladu s AS 5601.**

## Omezení

Protože všechny trouby jsou vybaveny kolečky, musí být všechna zařízení nakonfigurován s opěrkou omezit pohyb trouby bez závislosti na hadici elektrický napájecí kabel nebo plynu pro omezení pohybu trouby. Jeden (1) opěrka kit, který zahrnuje jeden (1) šroubu s očkem, (1) z nerezové oceli klip & kabelem, je nutné pro každý zásobník trouba, bez ohledu na to, pokud jsou použity na jednom, dvou nebo trojité konfigurace. Klip by měl být instalován v nejnižším otvoru v zadní stěně na ovládacím konci nejnižší pece ve stohu. Šroub zpoždění oko musí být instalován do konstrukčního prvku stěny nebo podlahy. Je vlastníka její povinností zajistit zádržný systém správně nainstalovaná. Po dokončení jakýmkoliv servisem nebo čištěním funkcí, které vyžadují odstranění opěrky, se ujistili, že je správně znova připojen k peci.

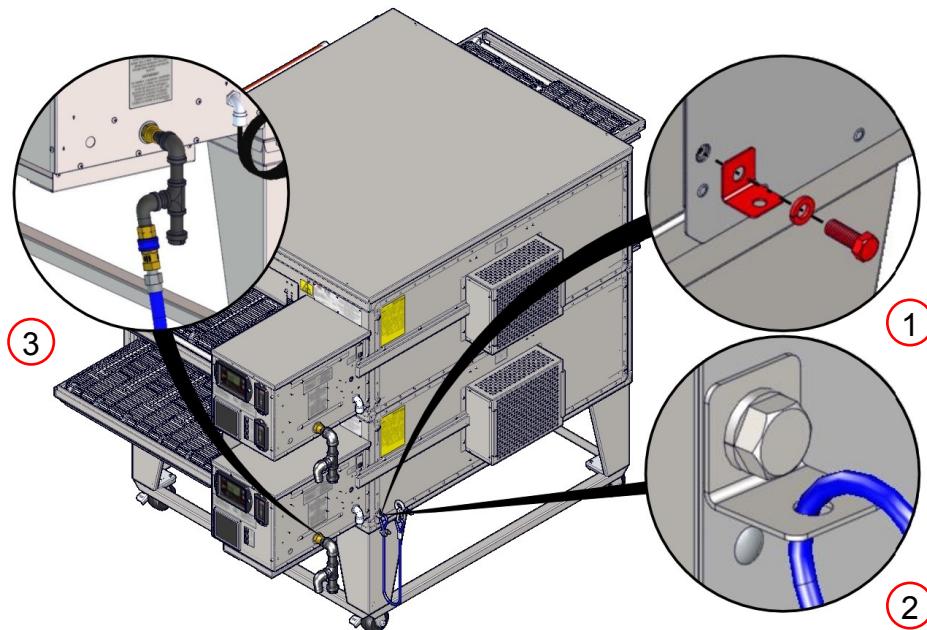


## Odkalení

Připojit Odkalení na trouby před připojením plynovou hadici. Hadice plynové viset svisle za troubě. Sediment pasti je třeba čelit v sestupné poloze, jak je v kroku 3 výše. Částečka usazeniny past musí být nainstalována ve všech pecí.




Nepoužívejte teflonovou pásku na plyn liniiových spojů, protože to může způsobit poruchu plynového ventilu nebo ucpání otvorů od cary pásky. Použití teflonové CAUTION pásky bude mít vliv na záruku.



Požadavek na systémy hašení požáru liší podle místa a pravomoci orgánu mají. Pokud jste nutné k instalaci hašení na trouby, předem smontované potrubí sada je k dispozici, který využívá již existující otvory pro zjednodušení instalace a budoucí služby.

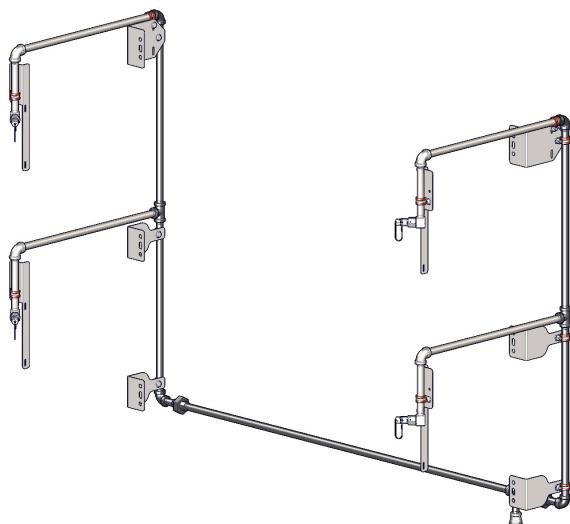

Tento design byl testován a schválen k úspěšnému dosažení souladu s hasicího kódy. Používá pouze dvě (2) trysek na pečení komoře a umožňuje Drt' zásobníky, kryty řetězu, a všechny ostatní doplňky, které mají být snadno odstranit. Souprava není v rozporu s jakýmkoli provozu nebo údržbě.

Podrobné informace o potlačení ohně, viz manuál XD-9011 hašení požáru instalace pro AVI kapucí a XLT pece.

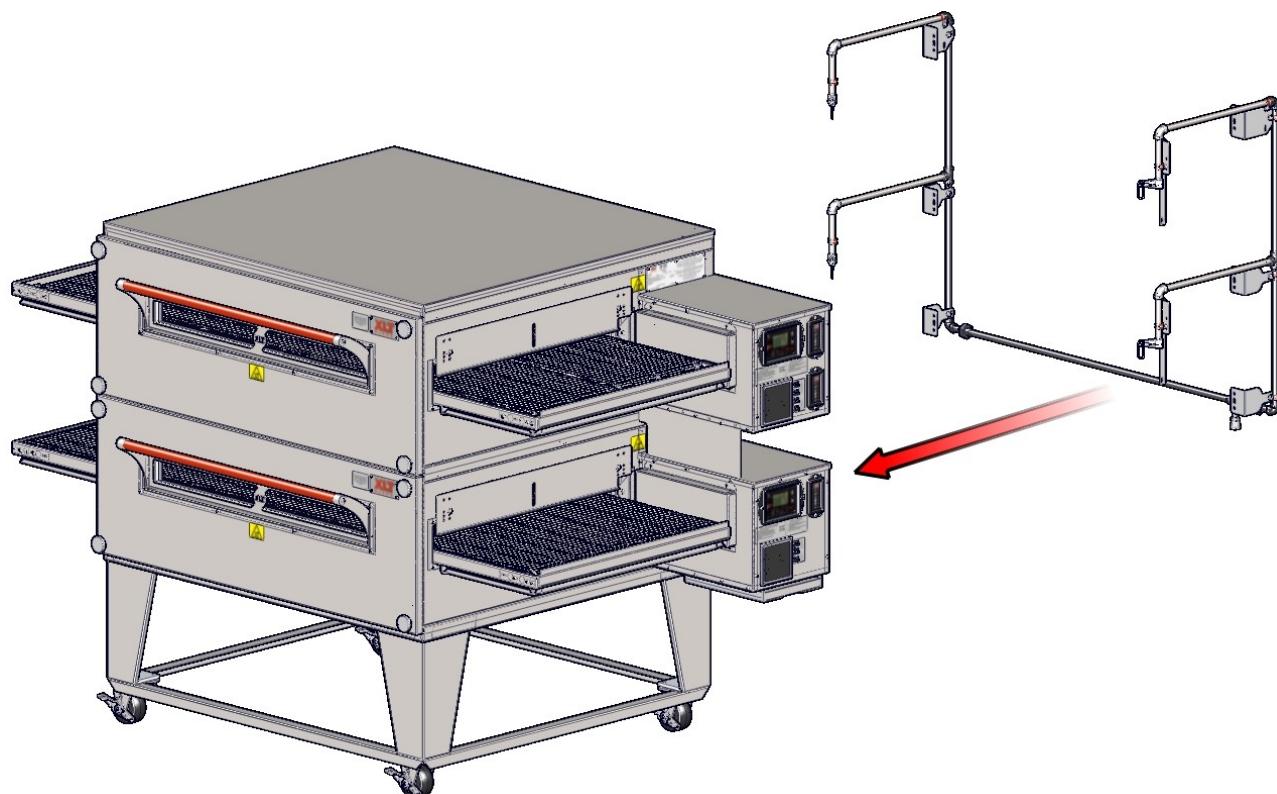

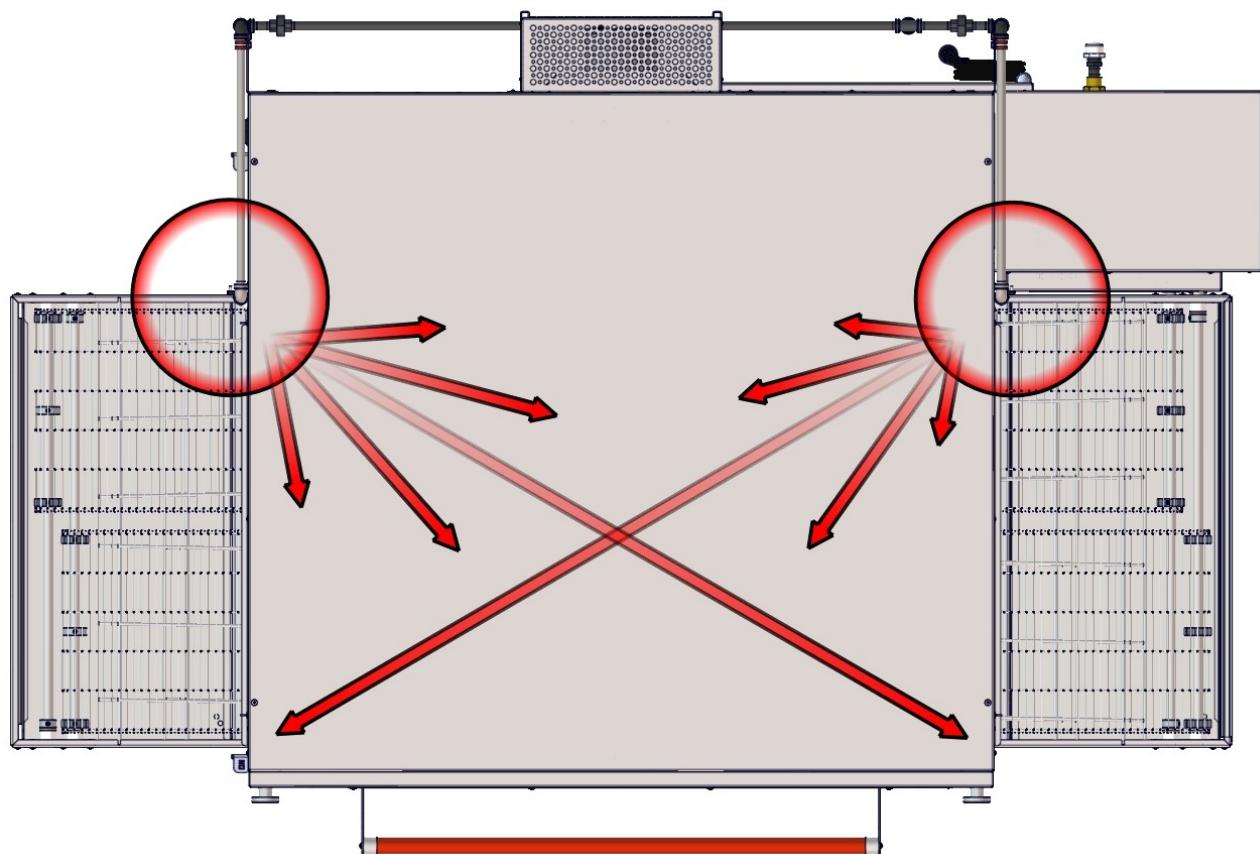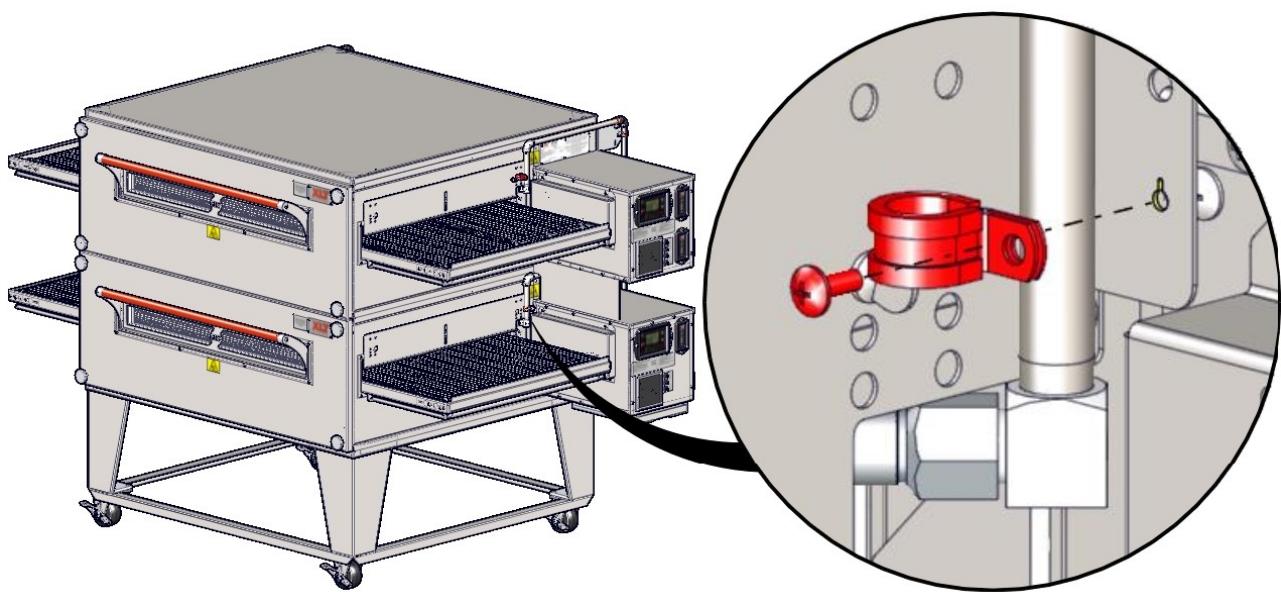

## Požadavky na větrání

S vlastním pohonem ventilační digestoř je povinen odvádět teplo a výpary. Některé musí být zajištěno, aby doplnění množství vzduchu, který se získává z budovy. Kapuce a instalace HVAC musí splňovat místní stavební a mechanické kódy. Požadavky se liší v celé zemi v závislosti na umístění. Správné větrání je trouba zodpovědnosti vlastníků. Systém AVI Hood je navržen tak, aby splňovaly všechny požadavky na XLT trouby a to je naše doporučení, aby byl použit tento systém.

## Pokyny pro větrání

Získat informace z jurisdikce orgánu s cílem stanovit požadavky pro instalaci. Váš dodavatel větrání kapucí a HVAC dodavatel by měl být kontaktován poskytnout vodítko. Zkouška rovnováha vzduchu je vysoce doporučeno, provedena licencovaným dodavatelem. Správně konstruovány a nainstalovány ventilační kapuce a HVAC systém bude urychlit schválení snížit veškeré náklady na údržbu a poskytuje pohodlnější pracovní prostředí. XLT rovněž doporučuje, aby provozovatel přepínače pro pecí a spínačem operátora pro odtahovým ventilátorem být blokovány tak, že odtahový ventilátor dostane pod proudem, jakmile jsou trouby zapnuté. Další informace najdete v následujících odkazů na [xltvens.com](http://xltvens.com):

[Kitchen Ventilation Design Guide 1](#)

[Kitchen Ventilation Design Guide 2](#)

[Kitchen Ventilation Design Guide 3](#)

[Kitchen Ventilation Design Guide 4](#)

## Zkouška výkonnosti ventilace

Po instalaci trouby a ventilace digestoř a jsou v provozu, kouř svíčka může být použit pro "vidět" v případě, že teplo a páry jsou úplně extrahovány. Zkušební postup je popsán níže:

- Trouba musí být provozu na 450 stupňů-500°F / 232°-260°C.
- Dopravník musí být vypnuta.
- Odtahový ventilátor větrání digestoř musí být zapnutý.
- Dát kouř svíčku na páni na dopravním pásu ve středu pece.
- Pozorovat kouř vzor vycházející z trouby.
- Zkouška se opakuje kouř svíčky pro každý trouby, jakož i když všechny pece jsou v provozu.

Větrací digestoř musí zachycovat všechny kouř z trouby.

Po odtahový ventilátor byla upravena tak, aby zcela zachytit a obsahují teplo, musí existovat odpovídající množství make up vzduchu (MUA) zavedla do budovy, aby vyrovnání částky objemu vzduchu jsou odstraněny. Test bilance vzduch může určit správné množství průtoku vzduchu make-up.

Všechny trouby jsou testovány v továrně na funkční provoz. Provoz je ověřena a upraveny tak, aby bylo zajištěno správné funkce. Nicméně, polních podmínek jsou někdy liší od výrobních podmínek. **Je třeba mít na autorizované servisní technik ověřit operaci a provést úpravy terénu v případě potřeby.**

Troubě Počáteční Start-Up Checklist, naleznete na konci tohoto návodu, musí být dokončen (po obou stranách) při instalaci, která byla podepsána Zákazníkem a vrátila se do XLT pecích a u autorizovaného distributora pro zahájení záruční podmínky. **V případě, že Start-Up Kontrolní seznam není vyplněn úplně a vrátil se do XLT trouby, pak nebude splněn zárukou.**

#### Uvedení do provozu Postup

1. Zajistěte, aby všechny trouby byly instalovány v souladu s I & O manuálu a že všechny nástroje jsou spojeny s trouby v souladu s místními stavebními předpisy.
2. Vyplňte Krok 1 na kontrolní seznam se všemi informacemi a tisk čitelně.
3. Umístěte 1 řídící jednotku do servisní polohy a dokumentovat příchozí tlaku plynu (viz P & S příručce pro úpravy plynový ventil) Pokud je tlak plynu není v XLT specifikace kontakt plynárenské společnosti se přizpůsobit.
4. Umístit všechny ovládací skříně do servisní polohy a začít každý trouba a kompletní podobě.
5. S všechny spotřebiče běží, zkонтrolujte dynamický tlak plynu. -Li tlak plynu není v XLT specifikace kontakt plynárenské společnosti se přizpůsobit.
6. Kompletní Start-up kontrolní seznam s majitelem podpisu a návrat do XLT.



Tato trouba není schopně bezpečně umístěny do provozu v případě výpadku dodávky elektrické energie. by měl být učiněn žádný pokus provozovat tuto troubu při výpadku proudu.



Zapnout

1



Výkon troubu  
(Držení 1 sekunda)

Nastavení Teploty

2



Stiskněte TEMP tlačítko po dobu 3 sekund. Při nastavování teploty použít buď šipku nahoru nebo dolů. Pokud Double Burner stiskněte tlačítko TEMP přecházet na jiné typy Temp. Stisknutím tlačítka Enter uložte.

Vypnout

3



Stisknutím tlačítka TIME po dobu 3 sekund. Chcete-li upravit Belt čas použít buď šipku nahoru nebo dolů. Pokud Rozdělit pásu stiskněte tlačítko TIME pro změnu na jindy. Stisknutím tlačítka Enter uložte.

4



Výkon trouba off  
(Držení 1 sekunda)

Conveyor Belt Times		
Oven Models	MINIMUM	MAXIMUM
1832	1:30	17:00
xx40-xx70	1:30	20:00

Oven Operating Temperature Range		
Oven Models	MINIMUM	MAXIMUM
All	300° F	590° F
	150° C	310° C



Čist a rozumět první kroky. Obrazovky se automaticky exit-li žádná aktivita je snímána.

#### TIP

### Režim Továrna Tech

Chcete-li zadat Factory Tech Mode stiskněte a podržte tlačítka se šipkami 2 po dobu 10 sekund.

<b>SOFTWARE VERSION</b>	<b>Verze softwaru</b>
MC1: VER 0029 MC2: VER 0029 UI: VER 0035	MC & UI Verze softwaru. Stisknutím tlačítka šipka dolů přejděte na další obrazovku. Obrázek pouze pro referenční účely - viz XLT pro správnou verzi
<b>SERIAL NUMBER ENTRY</b>	<b>Sériové číslo</b>
35000-H-01-2015 / 01 	Tlačítko na změny ENTER. Použijte ze strany na stranu šipky přejděte na další znakovou pozici. Použijte šipek nahoru / dolů pro změnu hodnoty a stiskněte tlačítka ENTER přijmout a předem.
<b>ELAPSED TIME[HRS]</b>	<b>Uplynulý čas</b>
[10] HRS TOTAL [10] SINCE FILTER CLEAN 360 HR INTERVAL	Uplynulý čas "Total Operation" a "od posledního čištění filtru". Uplynulý čas celková nelze vynulovat. Stisknutím klávesy ENTER k postupu.
<b>BELT LENGTH</b>	<b>Délka pásu</b>
70	K dispozici jsou čtyři dostupné délky řemenů: 32, 40, 55 a 70 s výchozí sadou na 55. ENTER pro zvýraznění hodnoty, šipky nahoru / dolů upravte. ENTER přijmout a předem.
<b>BELT WIDTH</b>	<b>Šířka pásu</b>
32	K dispozici jsou čtyři dostupné šířky pásů, které korespondují s délkou vybranou . Výchozí nastavení je na 32. Je-li zvolena délka pás 32 , pak jedinou možností je šířkou 18 pásu . Je-li zvolena 40 , pak si můžete vybrat 24 nebo 32. Pokud je 55 nebo 70 je vybrána , pak si můžete vybrat 32 nebo 38. ENTER pro zvýraznění hodnoty , šipky nahoru / dolů upravte . ENTER přijmout a předem .
<b>MAIN FAN TYPE</b>	<b>Hlavní typ ventilátoru</b>
ON/OFF (STD)	Tovární nastavení je On / Off typu. Chcete-li změnit, stiskněte klávesu ENTER. Použijte šipky nahoru / dolů pro změnu mezi STD a VFD. Stisknutím klávesy ENTER přijmout a předem.
<b>SPLIT BELT?</b>	<b>Rozdělit pás</b>
NO	MC1 je pro levou pás a MC2 je pro správnou pásu. Tovární nastavení je NE. Pro změnu stiskněte tlačítka ENTER. Použijte šipek nahoru / dolů pro změnu na YES (stále bliká). Stisknutím klávesy ENTER přijmout a předem.
<b>DUAL BURNER?</b>	<b>Duální hořák</b>
YES	MC1 je určen pro ruční Burner vpravo a MC2 je pro levou ruku hořáku. Tovární nastavení je NE. Pro změnu stiskněte tlačítka ENTER. Použijte šipek nahoru / dolů pro změnu na YES (stále bliká). Stisknutím klávesy ENTER přijmout a předem. Pokud MC2 nemá chybu skokan ukáže.

FUEL TYPE

GAS

REMOTE HOOD SWITCH  
INSTALLED?

NO

TEMP OFFSET ADJUST:  
INCREASE HEAT(+)  
DECREASE HEAT(-)  
OFFSET MC1[ 0 °F ]  
OFFSET MC2[ 0 °F ]

HIGH TEMP

590°F

LOW TEMP

350°F

MAIN FAN [AMPS]

Press ENTER to see  
isolated amp load

BELT DIRECTION

L to R

MAIN FAN OFF DELAY

AUTO[225°F]

BEEPER BUTTON TEST

## Druh paliva

Plynový nebo elektrický. Tovární nastavení je Gas. Změna stiskněte tlačítko ENTER. Použijte šipky nahoru / dolů a ENTER přijmout a předem.

## Dálková spoušť Hood

Tovární nastavení je NE . Dojde-li k Dálková spoušť Hood nainstalován , stiskněte klávesu ENTER a NO bliká . Použijte šipky nahoru / dolů pro změnu na YES . Stisknutím klávesy ENTER přijmout a předem.

## Temp Offset Úprava

Tovární nastavení je nula. Umožňuje pole tech provést úpravy až do +/- 20 stupňů teploty.

## Vysoká teplota

Může být snížena na pouhých 10 stupňových krocích od továrního nastavení 590 stupňů Fahrenheita. Ne méně než 500 stupňů Fahrenheita. Pro změnu stiskněte ENTER a pomocí šipek nahoru / dolů změnit, a stiskněte klávesu ENTER přijmout a předem.

## Nízká teplota

Troubě může být snížena na 300 stupňů Fahrenheita Výchozí je 350 stupňů Fahrenheita. Pokud pole tech sníží teplota na 300 stupňů ovládání umožní ji a zobrazí "Ventil Změnit reqd" Pro změnu stiskněte tlačítko ENTER a pomocí šipek nahoru / dolů změnit, a stiskněte klávesu ENTER přijmout a předem.

## Hlavní Fan

Pouze pro jednotky s On / Off hlavního ventilátoru. VFD jednotky jsou tři fáze, nemá žádný monitorovací touto kontrolou. Tento displej zobrazuje Amp zatížení motoru ventilátoru.

## Směr pás

Pokud se změní pás potřeby směru od buď zleva doprava nebo zprava doleva, stiskněte klávesu ENTER a pomocí šipek nahoru / dolů pro změnu nastavení . Drát pás nesměrové a není fyzicky třeba měnit. Je-li dopravník je rozdelený pás, pak použijte tlačítko TIME přepínat mezi pásy. Stisknutím klávesy ENTER přijmout a předem .

## Hlavní zpoždění ventilátor vypnuto

Pro změnu stiskněte tlačítko ENTER pro zvýraznění AUTO. Použijte šipky nahoru / dolů pro změnu (časovanou 30:00) a stiskněte tlačítko ENTER přijmout a ukončit.

## Bzučák testovací tlačítko

Stiskněte ENTER pro vstup do nastavení. Pípnutí při každém stisknutí tlačítka. Pro opuštění stiskněte tlačítko ENTER.

## Režim Nabídka (Volitelný)

### Provoz Nabídky

1. Pro vstup do Menu Mode stiskněte tlačítko MENU.
2. Číslo v pravém dolním rohu začne blikat.
3. Procházejte menu stisknutím šipek nahoru / dolů (max 12 přednastavených menu).
4. Pro výběr požadovaného menu stiskněte tlačítko ENTER. Číslo by měl mít solidní černou skříňku kolem něj.
5. Chcete-li změnit na jinou výběru nabídky stiskněte tlačítko MENU a pevná látka černá skříňka zmizí a číslo začne blikat.
6. Je-li počet blikání stisknutím tlačítka MENU opustíte režim nabídky.



### Změna nastavení Nabídka

1. Chcete-li změnit nastavení, když je číslo bliká jít na požadovanou předvolbu a stiskněte tlačítko ENTER a MENU po dobu 3 sekund.
2. TEMP by měl začít blikat. Použijte šipek nahoru / dolů pro výběr temp a poté stiskněte tlačítko ENTER.
3. TIME by měl začít blikat. Použijte šipek nahoru / dolů pro výběr času a poté stiskněte a podržte tlačítko ENTER a MENU po dobu 3 sekund pro uložení předvolby.

## Další Možnosti Uživatelů


### Zámek

1. Pro zamknutí a odemknutí trouby čas a teplotu době zveřejnění této zprávy a ENTER po dobu 3 sekund, dokud LUI jednou pípne.
2. Poté stiskněte tlačítko TEMP, čas a TEMP během 3 sekund zamknout nastavení.
3. Zámek nebo odemknut symbol se zobrazí v levém dolním rohu Lui.

### Fahrenheit na stupně Celsia


1. Pro změnu teploty ze stupňů Fahrenheita na Celsia stiskněte a podržte TEMP a ENTER po dobu 3 sekund a nastavení se změní.

### Kontrola Trouby Stav LED:

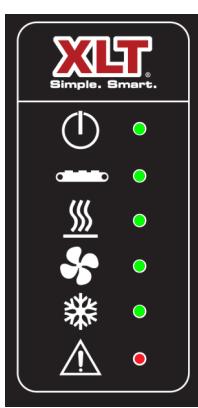


1. Napájení - zelená (svítí, když je trouba napájena.)
2. Dopravník - zelená (svítí, když jsou dopravníky aktivní a bude blikat, pokud bude zjištěn problém.)
3. Teplo - Zelená (svítí, když trouba volá na teplo a zůstane svítit při stoupání na teplotu. LED kontrolka začne blikat a svítit, když trouba dosáhne požadované hodnoty a bliká, pokud se zjistí nějaký problém.)
4. Hlavní ventilátor - zelená (svítí, když se ventilátor otáčí a bude blikat, pokud bude zjištěn problém.)
5. Cool Down - Zelená (svítí, když je trouba v režimu chlazení.)
6. Alarm - červená (svítí, když je vypnutý poplach a některá porucha způsobí blikání.)

## Rozdělit Pásový dopravník časovými kontrolami

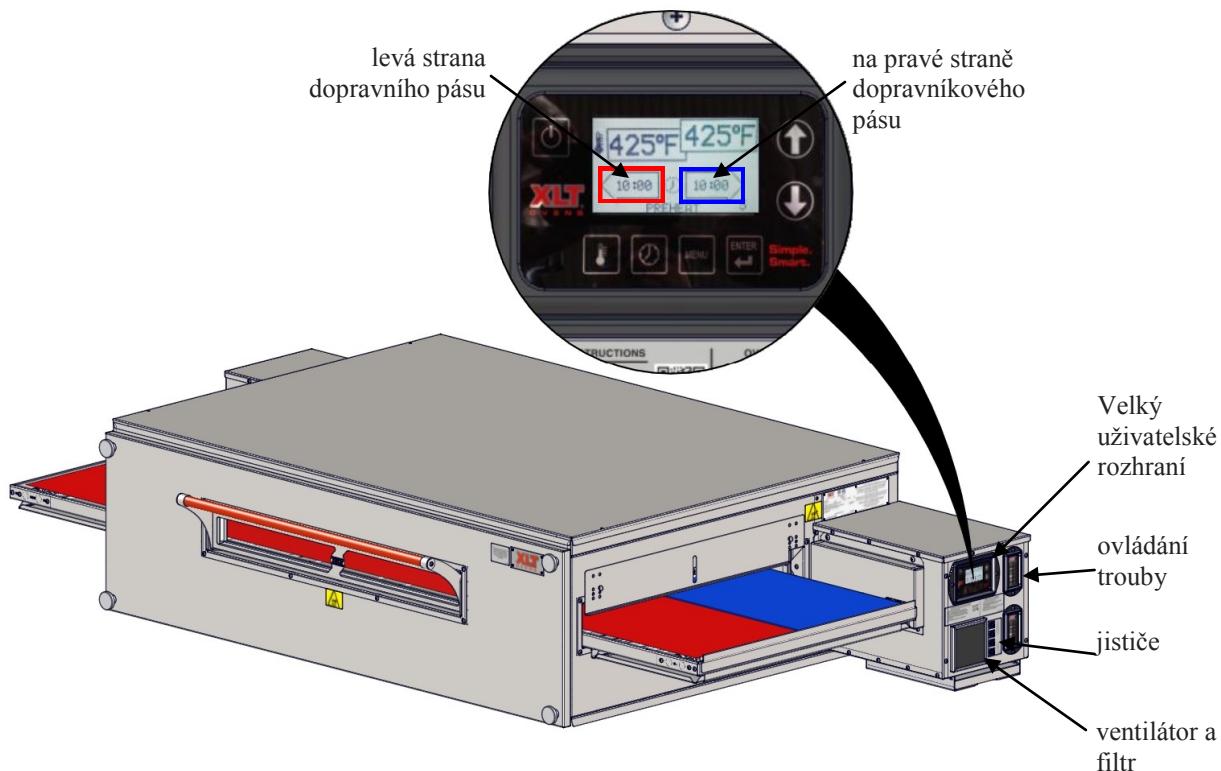

## Ovládání teploty

3270 a 3870 Pouze

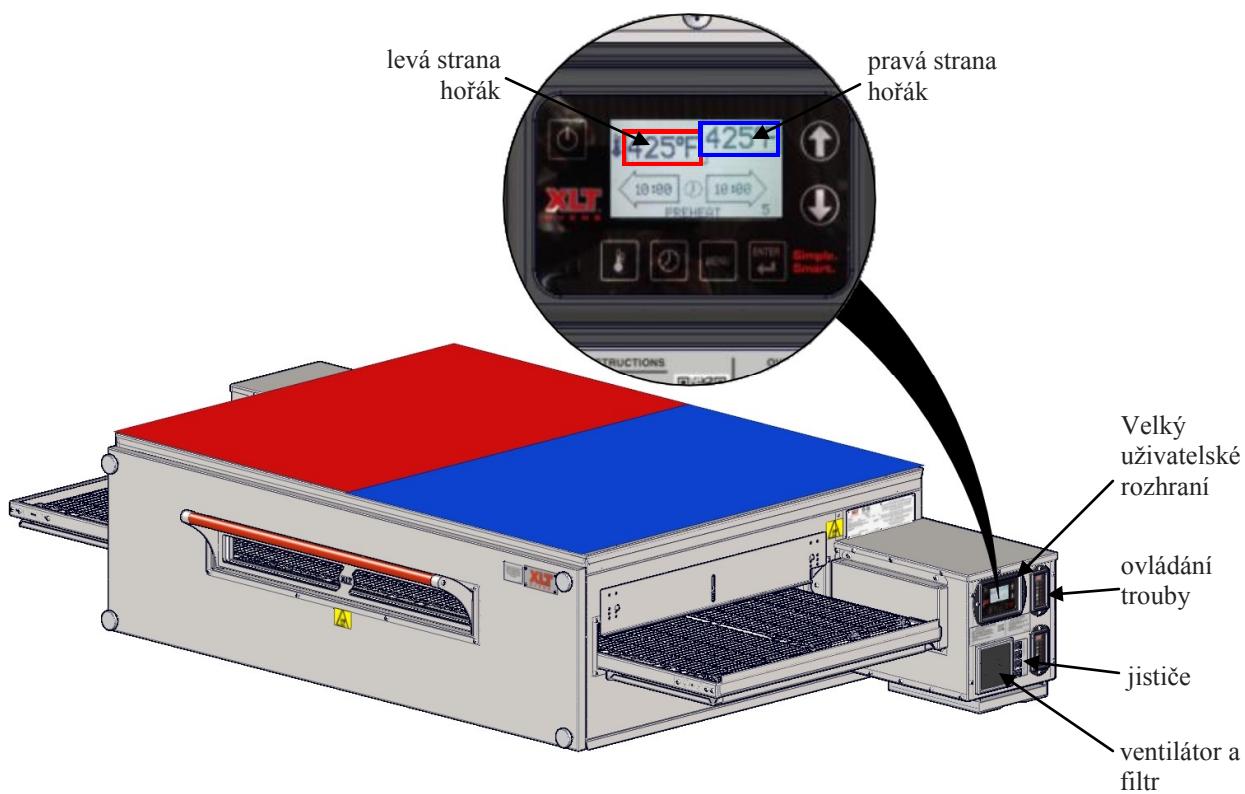


Váš XLT trouba je vyroben z nerezavějící oceli. Většina komerčních čisticích prostředků se mohou bezpečně používat na všechny povrchy z nerezové oceli. Zkontrolujte omezení aplikací na etiketě výrobku před použitím. Dodržujte doporučené preventivní a bezpečnostní opatření, jak je vyžadováno výrobcem produktu. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky na dopravním ložisek.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo brusné podložky, protože mohou poškrábat povrch z nerezové oceli. Oblasti s těžkým nahromaděním by měly být ošetřeny a nechá se máchet po dobu až 5 minut před utírání čisté. Vždy utřete s "zrno" povrchu zachovat vzhled.

Nepoužívat žíroviny na ovládacím panelu a / nebo elektronických součástek. Používat pouze čisticí prostředky kompatibilní s Lexan® na tváři řízení dopravníku.

Nejkritičtější položka má být vyčištěn, je filtr na ventilátoru. Filtr je držena na místě nerezové oceli Kryt ventilátoru / filtru pro montáž a může být několikrát promyje. Pravidelné čištění filtru je důležité udržovat cirkulaci vzduchu uvnitř řídící jednotky. V závislosti na skladovacích podmínkách, je třeba tento filtr čistit jednou týdně, nebo jak to dostane zanesený prachem. Obraťte se na XLT Pece pro náhradní díly.

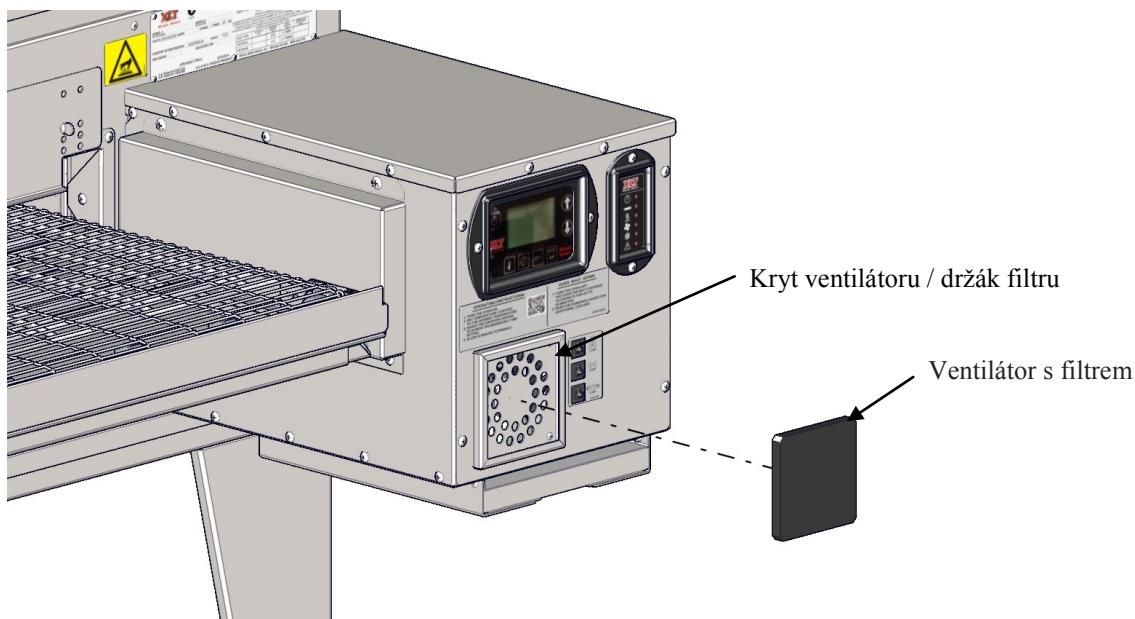

### Chlazení Filtr údržba

1. Když je třeba vyčistit filtry chlazení objeví alarm na lavičce "filtr".
2. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup na obrazovku "FILTER RESET".
3. Jakmile je filtr vyčištěn, stiskněte tlačítko ENTER pro reset provozních hodin filtru. Tím se dostanete na jinou obrazovku, která vám ukáže časovač záda v 00:00 a bude ukončen po 5 sekundách.
4. Pokud si přejete, aby se vyhnula alarmu Stiskněte tlačítko MENU a bude jasné, alarm po dobu dalších 2 hodin. Potom alarm "FILTER" se opět objeví.



NEBEZPEČÍ

Mikrovlnná trouba musí být v pohodě a elektrický kabel odpojen dříve, než je provedeno jakékoliv čištění a údržbu.



POZOR


Je-li trouba musí být odstraněny ze své základní poloze pro čištění nebo servis, následující postup je třeba dodržovat:

1. Vypnutí hlavního ruční plynový ventil.
2. Odpojte elektrický kabel.
3. Odpojte plynové potrubí.
4. Odemknout kolečka.
5. Odpojení zdrženlivost.
6. Při údržbě a čištění je kompletní, přesunout troubu na původní místo.
7. Připojit zdrženlivost.
8. Lock kolečka.
9. Zapojte elektrického kabelu.
10. Zapojte plynového potrubí.
11. Otočte ruční plynový ventil.
12. Postupujte podle pokynů normální osvětlení.



TIP

Čist a nejprve porozumět dalších 11 kroků. Které ukazují, jak odebrat součásti z trouby za účelem čištění .

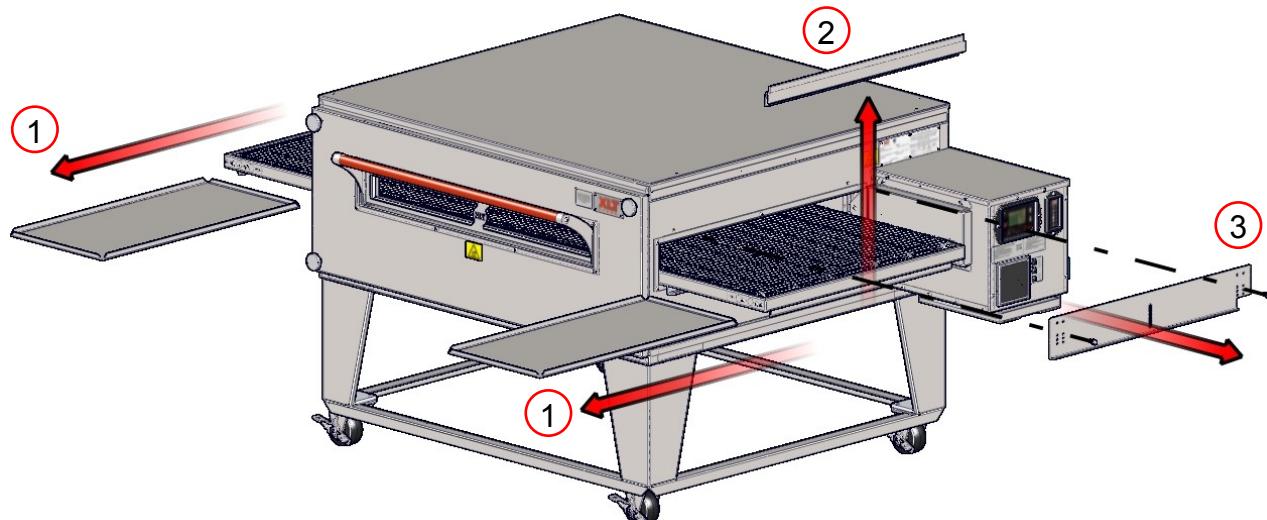









Otevření dveří sandwich poskytne místo pro uchopení pro odstranění předního panelu.

**TIP****POZOR**

Přední panely mohou vážit až 75 liber. [34 kg]. Při zvedání dbejte zvýšené opatrnosti.

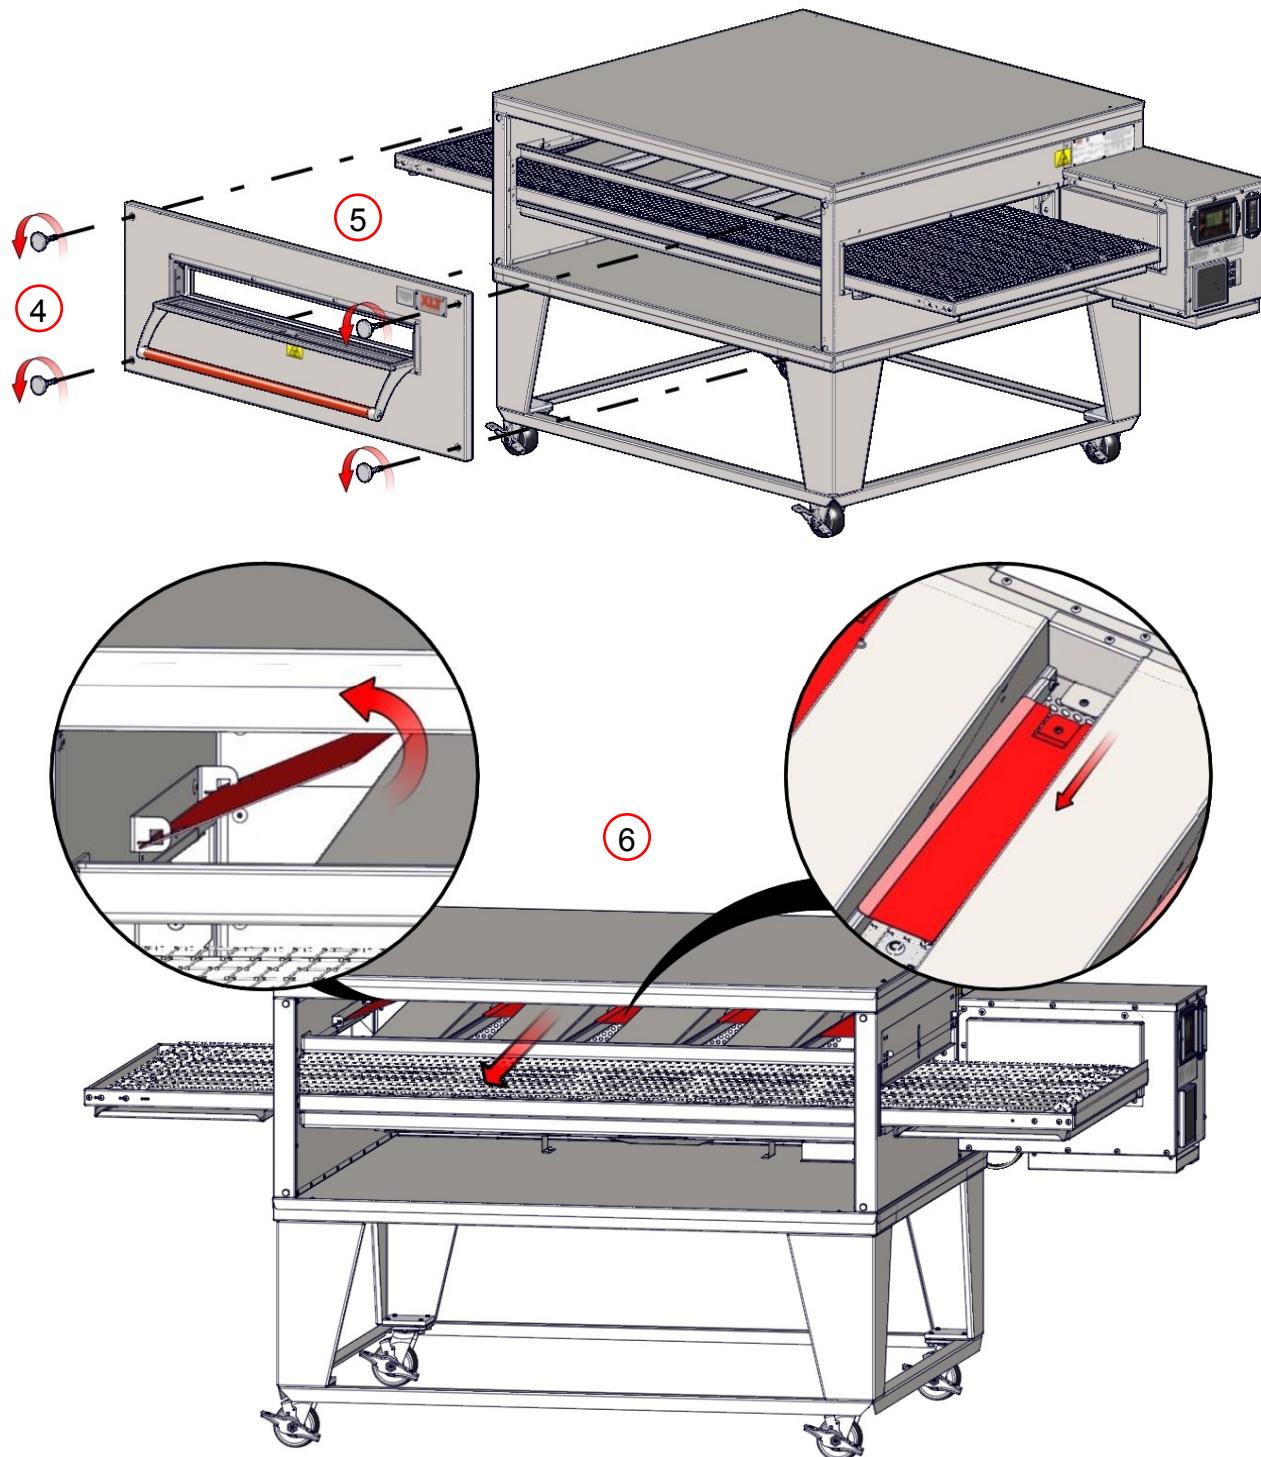

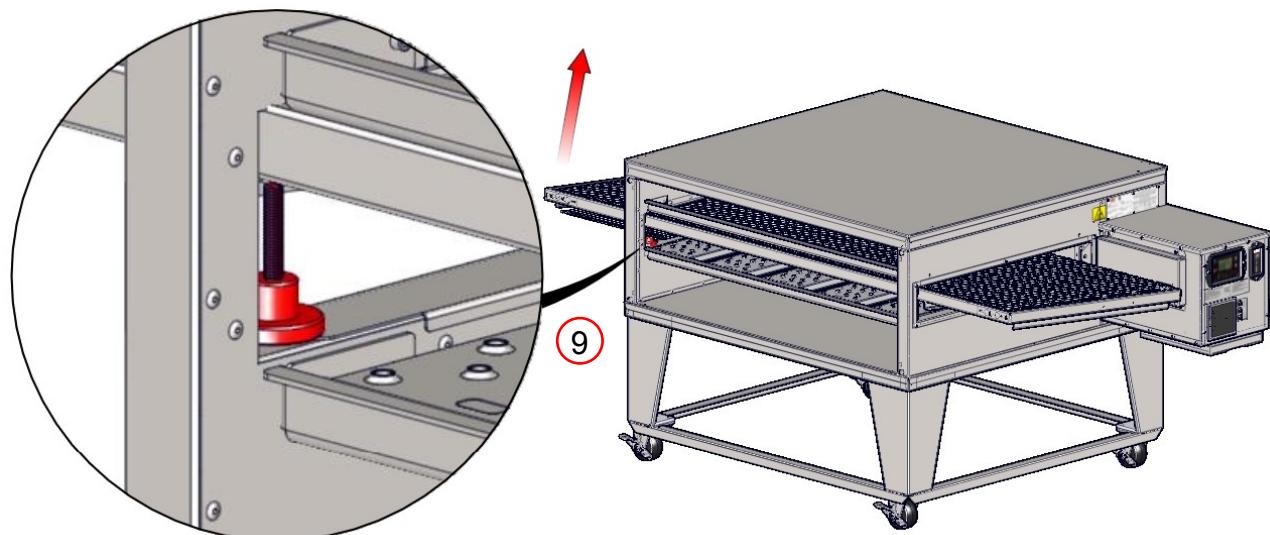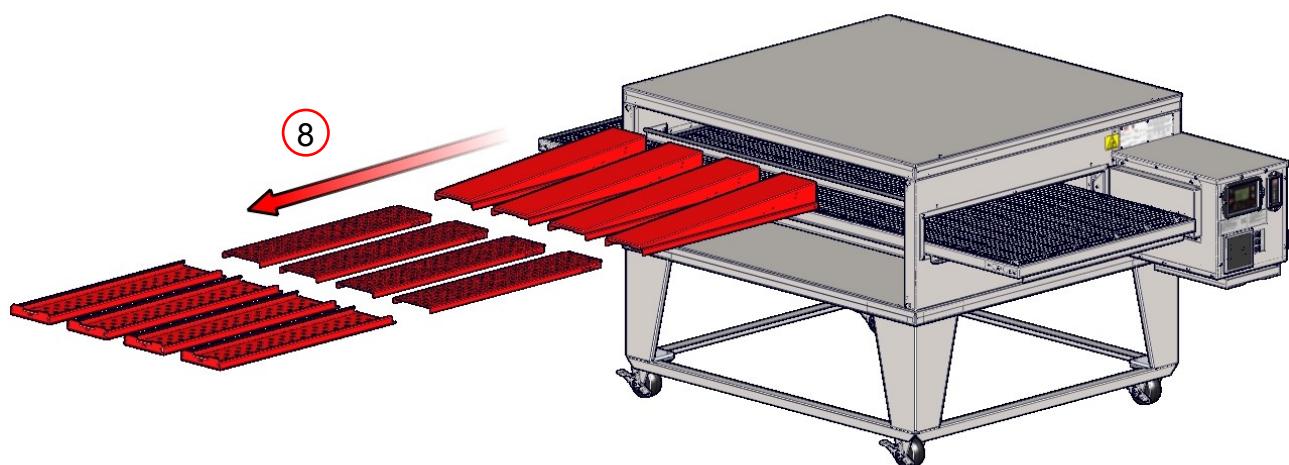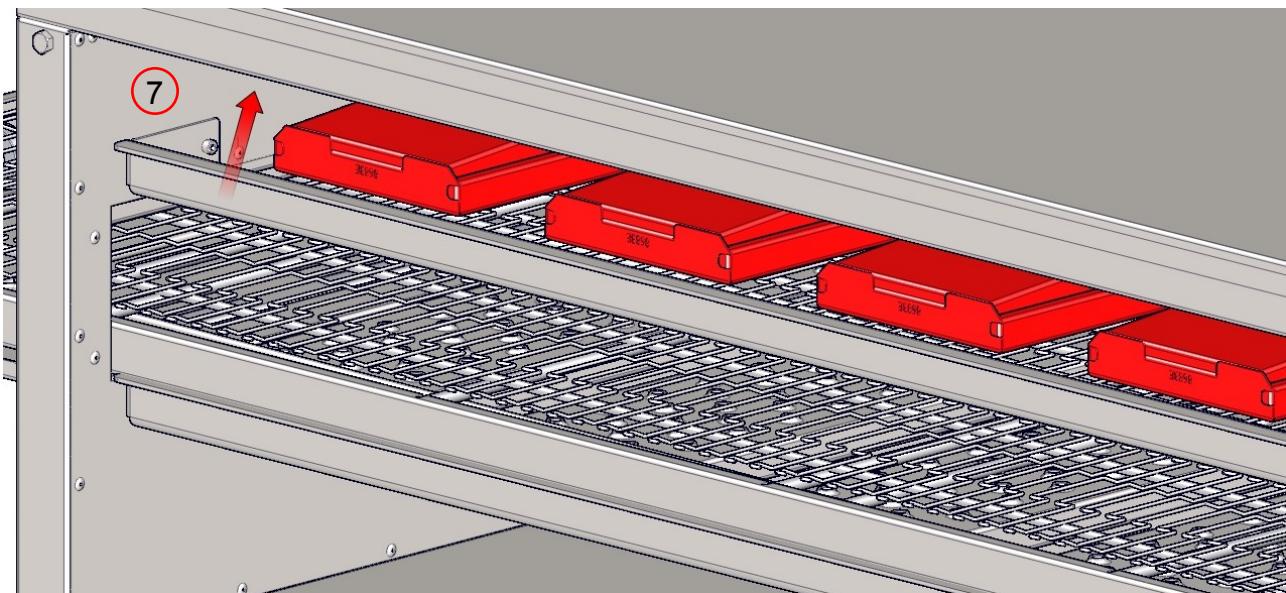

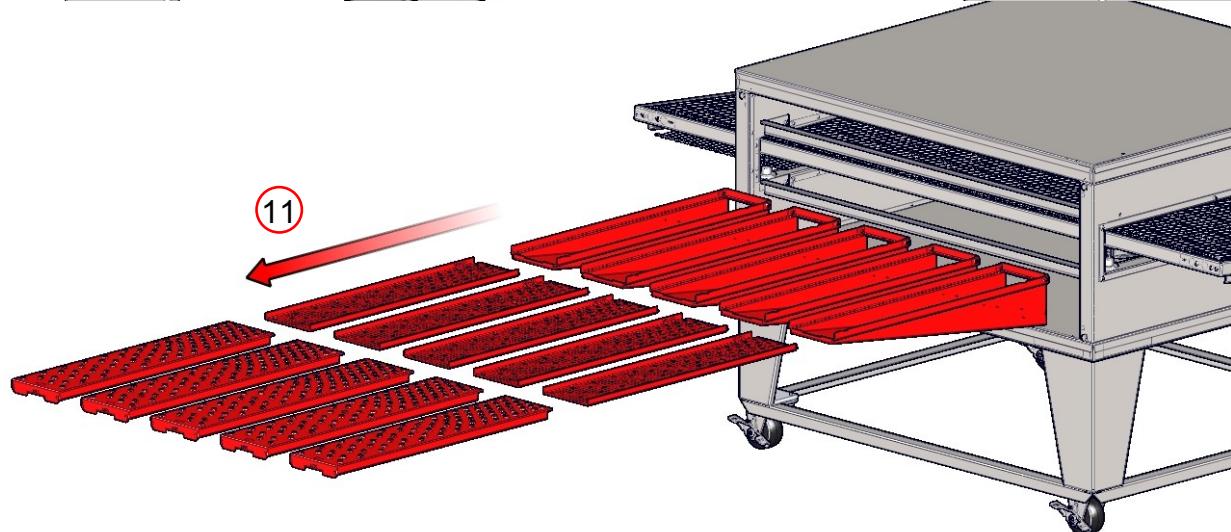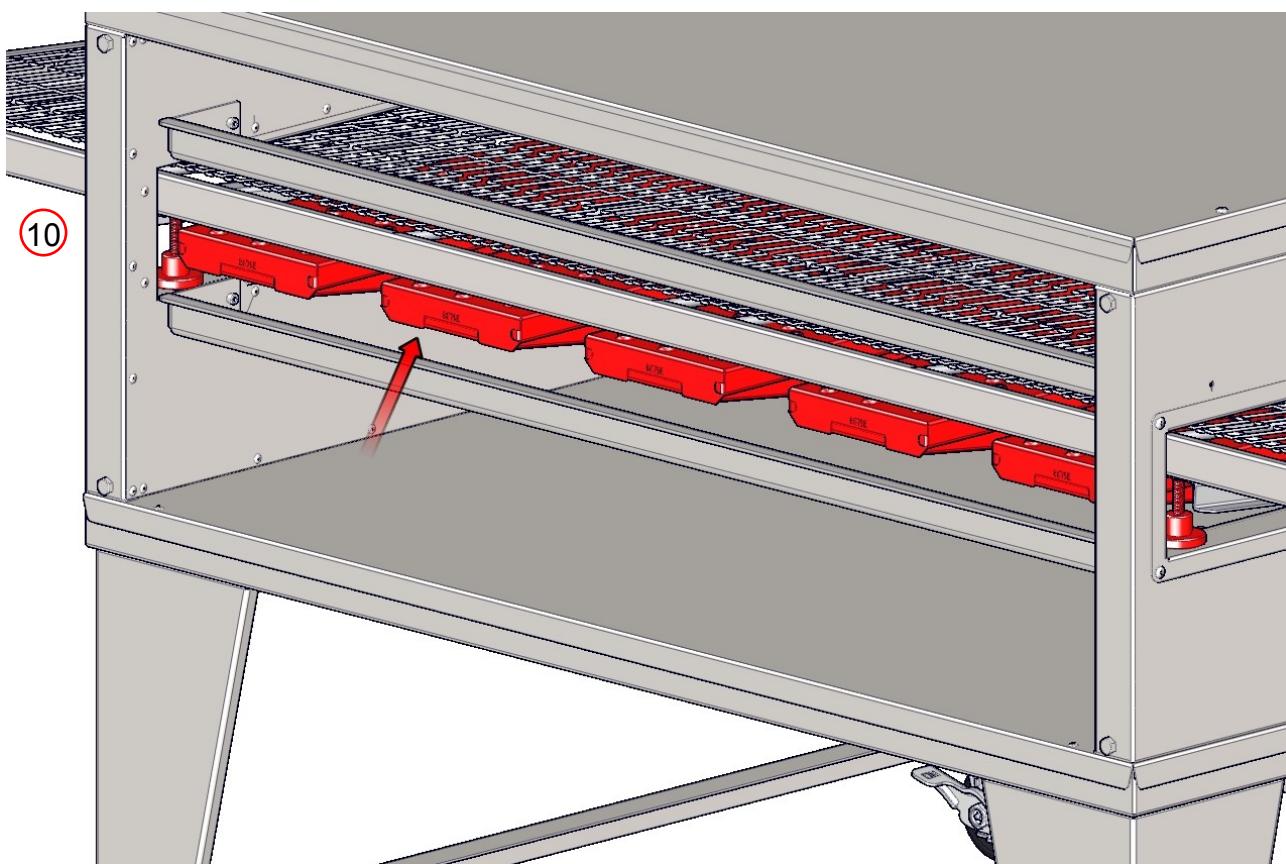

**POZOR**

Nestříkejte tekuté čisticí prostředky do štěrbin a otvorů v těchto místech:

- Zadní Control Box
- Pod Control Box
- Hlavním ventilátoru Kryt motoru

Stejně jako u jiných zařízení, je nutná pravidelná údržba. Mnoho faktorů ovlivňují tento harmonogram, jako je produktového mixu a hodinách používání. Příkladem plán je součástí balení.

<b>Oven Maintenance Schedule</b>					
	Daily	Weekly	Monthly	Semi-Annual	
<b>Cleaning</b>					
Empty Crumb Trays	<input type="checkbox"/>				
Wipe down Front, Sides, & Top	<input type="checkbox"/>				
Wipe down Control Box & Control Panel *	<input type="checkbox"/>				
Clean or Replace Fan Filters	<input type="checkbox"/>				
Remove large debris from Conveyor		<input type="checkbox"/>			
Wipe down Motor Cover		<input type="checkbox"/>			
Clean Sandwich Window		<input type="checkbox"/>			
Remove debris from Finger Outers			<input type="checkbox"/>		
Remove debris from inside Bake Chamber			<input type="checkbox"/>		
Remove debris from Main Fan Motor			<input type="checkbox"/>		
Clean Finger Outers				<input type="checkbox"/>	
Clean inside Bake Chamber				<input type="checkbox"/>	
Clean Conveyor Assembly				<input type="checkbox"/>	
<b>Inspection</b>					
Check Fan Filters for dirt	<input type="checkbox"/>				
Check Conveyor Wire Belt for Stretch		<input type="checkbox"/>			
Check Conveyor Drive Roller Chain for Stretch			<input type="checkbox"/>		
<b>Adjust</b>					
Conveyor Wire Belt				<input type="checkbox"/>	
<b>Lubricate</b>					
Lubrication of Window Pins W/ Food Grade Grease				<input type="checkbox"/>	
Conveyor Drive Roller Chain					<input type="checkbox"/>
<b>Replace</b>					
Fan Filters					<input type="checkbox"/>

\* Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky na ovládacím panelu. používat pouze čisticí prostředky kompatibilní s Lexan® na tváři řízení dopravníku.

\* K čištění trouby nepoužívejte proud vody.

Obratě se na zástupce tovární nebo místní servisní společnost vykonávat všechny ostatní údržbu a opravy.



NEBEZPEČÍ

Mikrovlnná trouba musí být v pohodě a elektrický kabel odpojen dříve, než je provedeno jakékoli čištění a údržbu.

### Správné Vaření

Experimentování je asi jediný způsob, jak určit správné nastavení času a teploty. Zatímco pizza může vypadat dokonale vařené na vnější straně, může být uvnitř nedostatečně tepelně. Teploměr je třeba zjistit, zda potraviny jsou správně uvařené. Většina zdravotnických oddělení mají pravidla a předpisy, které stanoví minimální teploty pro vnitřní teplotě potravin. Většina provozatelů chcete vařit jídlo tak rychle, jak je to možné, aby sloužil více zákazníků za hodinu. Nicméně, vaření potraviny pomalejší je jediný způsob, jak dosáhnout správné vnitřní teplotu. Pokud vaše potravinářské výrobky vypadají přijatelné na vnější straně, ale mají vnitřní teplotu, která je příliš nízká, pak snížení teploty a snížení rychlosti pásu (čímž se zvyšuje celková doba), bude nutné.

Několik faktorů může ovlivnit výkon vaření a vlastnosti:

- Teplota trouby (obecně ovlivňuje barva)
- Rychlosť dopravníku (obvykle postihuje STUPEŇ VAŘENÍ)
- Finger uspořádání
- Nadmořská výška
- Pánve oproti obrazovek
- tloušťka těsto
- sýr typu
- Teplota syrový přísada (zmrzlý?)
- Množství polevy

XLT pece může být nakonfigurován tak, aby vařit širokou škálu potravin. Toho je dosaženo tím, že uspořádá prsty ovládat vlastnosti pečení. Obecně řečeno, většina vaření je "zdola nahoru" proces. Horký vzduch ze spodní řadě prstů musí projít dopravníkem (ve vzdálenosti asi 2 "/ 50,8 mm), teplo pánev nebo obrazovky, a pak vlastně vařit syrové těsto. Horký vzduch z horní části, na druhé straně, v podstatě jen musí roztažit sýr a re-tepelných předvařené zálivky. V důsledku toho většina operátorů používáva troubu s prsty uspořádány tak, že mnohem více vzduchu je směrován do dolní části pizzy, než v horní části. K dispozici jsou místa pro stejný počet prstů nad a pod dopravníkem. K dispozici jsou prst krycí desky, které mají šest řad otvorů, čtyřmi řadami otvorů, dvěma řadami otvorů, a žádné díry (nebo prázdný pokrývají desky). Typický prst uspořádání může mít většinu nebo dokonce všechny prsty na dně "full open", která je prsty se všemi šesti řadami otvorů, a jen dva nebo tři prsty na vrcholu se čtyřmi nebo šesti řadami otvorů. Horní prsty mohou být uspořádány symetricky rozloženy, nebo může být posunut asymetricky bud' vstupní nebo výstupní konce dopravníku. Doporučujeme vám experimentovat tím, že pokusí jiný prst uspořádání, teploty a rychlosti pásu. XLT Pece vám mohou pomoci s vaší konfigurací trouba / výrobků.

## Mechanické Funkce

Pokud vaše trouba nefunguje správně, ověřte prosím následující podmínky:

1. Ověřte, zda je napájecí kabel do pece je připojen a / nebo zapojen Pokud je vozidlo vybaveno zásuvkou a zástrčku.
2. Zkontrolujte všechny jističe na ovládacím panelu trouby a na zadní straně ovládací skříně, aby bylo zajištěno, že nebyly vypnuty.
3. Zkontrolujte, zda jsou jističe v objektu elektrické servisní panel nebyly aktivován nebo vypnut.
4. Zkontrolujte ruční plynový ventil, aby se ověřilo, zda je zapnutý úplně. Rukojet' na ventili by měl být rovnoběžné s plynového potrubí, když je ventil zapnut, a rukojet' bude kolmý s plynového potrubí, když je ventil vypnuty. Také si pamatuji, že kdykoliv se hadice plynu byl odpojen to bude nějakou dobu trvat očistit vzduchu z plynové řady.
5. Ověřte, že trouba je dodáván s plynem vypnutím a Zpětné rychlého odpojení montáž na hadici plynu.
6. Zkontrolujte, zda je trouba zcela smontován. Všechny prstů musí být řádně nainstalován. Nesprávné nebo neúplné umístění prstu může způsobit "větrný" stav, který může způsobit hořák není na světlo.
7. Velikost linie a tlak plynu musí být adekvátní k podpoře celkových požadavků BTU se vsemi spotřebiči v obchodě zapnuty. Naleznete v části "Trouba dodávkách plynu" v této příručce.
8. (Pouze Austrálie) V případě trouby nejsou řádně osvětlení, vypněte troubu a stiskněte a držte spínač ručního resetu na zadní straně ovládací skříně po dobu pěti sekund. Počkejte přibližně 30 sekund nebo dokud se ventilátor přestane otáčet a zapněte troubu znova zapnout.

Pokud vaše trouba stále nepracuje správně, XLT má kvalifikovaný personál zákaznického servisu, který může poskytnout pomoc na jakýkoliv typ problému XLT trouby mohou nastat. Zákaznický servis je k dispozici 24/7/365 na 888-443-2751 nebo navštivte [www.xltovens.com](http://www.xltovens.com).


**NEBEZPEČÍ**

Zkontrolujte všechny místní předpisy před instalací. Zvláštní požadavky, může být nutné v závislosti na stavebních materiálů konstrukce. Jedná se o instalaci zhотовitele zodpovědně, aby bylo zajištěno, že struktura je odsavač zavěsit splňuje všechny kódy a může nést váhu digestoře.

**Odpovědnost kupujícího**

Je odpovědností kupujícího:

- Důkladně posuzovat plány podlaží a specifikace. Přesné umístění trouby musí být stanovena před instalací digestoře.
- Vyložit, uncrate, smontovat a instalovat kapuci, aby to určeno umístění.
- Aby bylo zajištěno, že elektrické nástroje jsou instalovány na místě v souladu s místními stavebními předpisy a splňují specifikace v tomto návodu.
- Chcete-li vidět, že elektrické nástroje jsou správně spojeny kvalifikovaný montér pomocí vhodného hardware.
- Pro zajištění kvalifikovaného instalatéra provedl první start-up řízení.
- Místo by mělo minimalizovat dlouhé a stočené kanálové běhy, a usilovat o to, mít přímou jasnou cestu na střechu / nástěnný ventilátor obrubníku.
- Všechny kapuce nosné konstrukce musí být dostatečně pevný, aby unesl váhu digestoře a úponů. Viz strana Hood Rozměry a hmotnosti na váze.
- Udržovat správné odstupy od hořlavých materiálů v souladu s mezinárodním strojního kódem (IMC) a Národní agentura pro požární ochrany (NFPA) 96, a místní mechanické kódy.
- V Austrálii, ventilační digestoř, které mají být instalovány v souladu s AS 5601 plynofikace. Aby zajistily, že AVI Hood je správně zavěšen na stropní konstrukce.

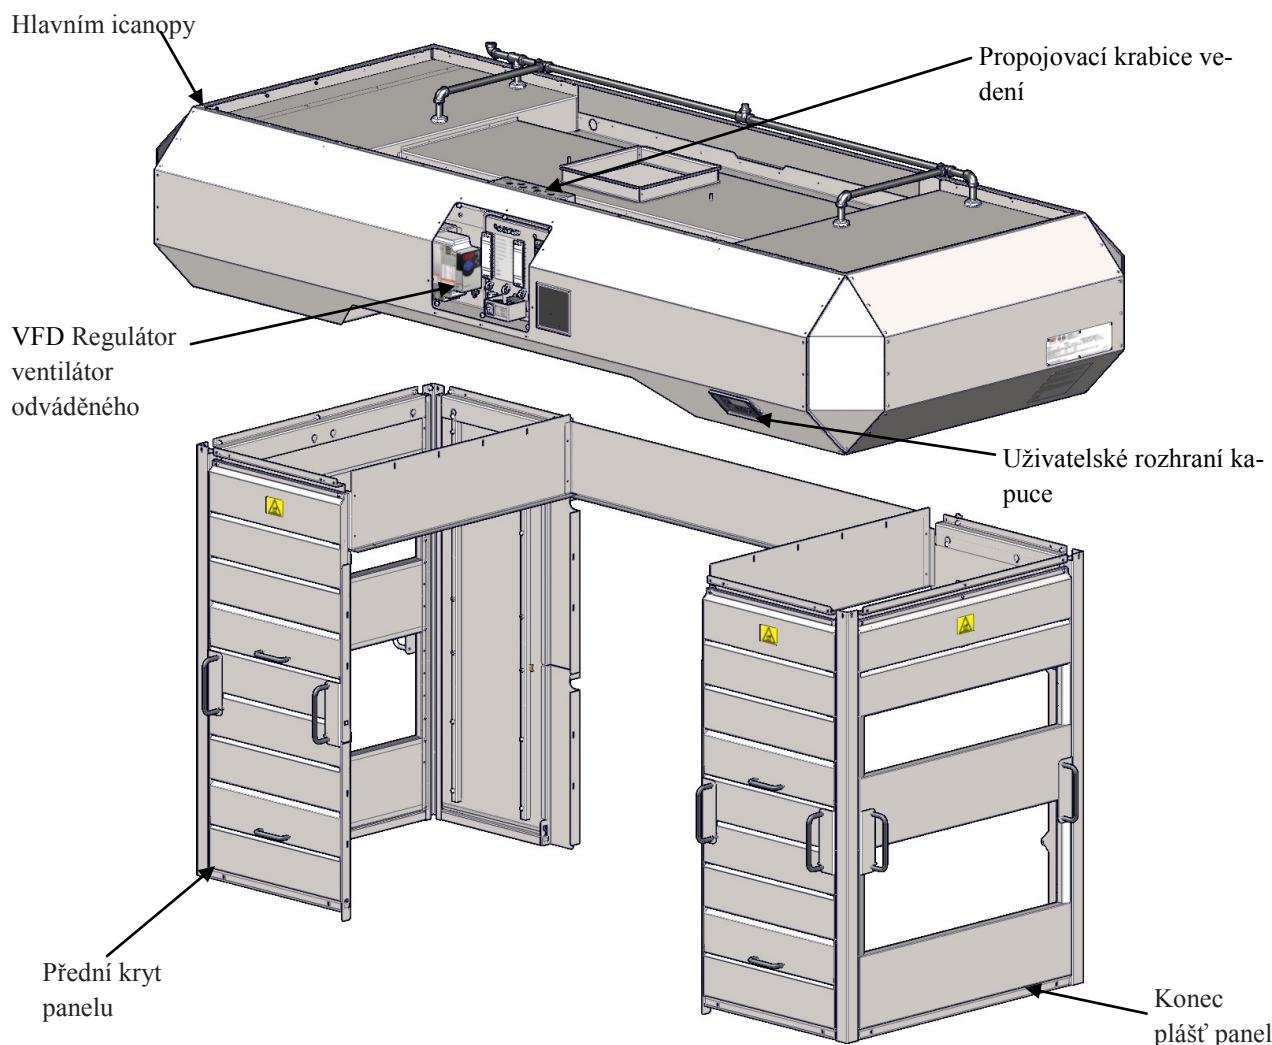

AVI Hood systém se skládá ze tří (3) hlavní části; Hlavní Canopy věnce a pohon s frekvenčním měničem (VFD) regulátor odtahový ventilátor.

Hlavní Canopy slouží ke shromažďování a přenosu tepla do odtahového ventilátoru. Je vybaven filtry, světla a regulátor. Regulátor pracuje jak kapuci a pece. Hlavní padák velikost je závislá na velikosti pece.

Věnce pomáhají účinnost hlavního vrchlíku zachycením tepla. Jsou konfigurovatelné pro obou stranách nebo konečnému naložení nebo vyložení, a jsou snadno odnímatelné pro čištění a údržbu.


VFD převádí vstupní výkon na frekvenčním třífázového výstupního výkonu pro řízení rychlosti výfukového ventilátoru. Všechny elektrické nástroje pro kapuci a odtahového ventilátoru připojit prostřednictvím elektrického pole umístěného na přední straně hlavního vrchlíku. Kapacitní dotyková tlačítka jsou umístěna na Hood uživatelského rozhraní na přední straně hlavního vrchlíku a proplést funkci kapotou a troubou (y). Existují relé, které poskytují blokování pro zařízení, jako jsou HVAC tlumiče a / nebo specializovaných jednotek MUA a tam je volitelná relé pro potlačení ohně.

Všechny AVI digestoře jsou k dispozici pre-potrubím pro hašení požárů, což umožňuje jednoduché, v poli instalacích. Pro hašení požáru Podrobné informace viz manuál XD-9011 hašení požáru instalace pro AVI kapucí a XLT pece.

AVI kapuce byl navržen tak, aby odpovídal požadavkům IMC 2015 nebo aktuální verzi, která je typu I kapuce. To bylo také navrženy tak, aby volitelný hašení přidáné ke splnění požadavků NFPA 96 standardu. Toto bylo děláno aby XLT k lepším službám požadavky zákazníka a příslušné jurisdikce.


Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

## KAPUCE BEDNA

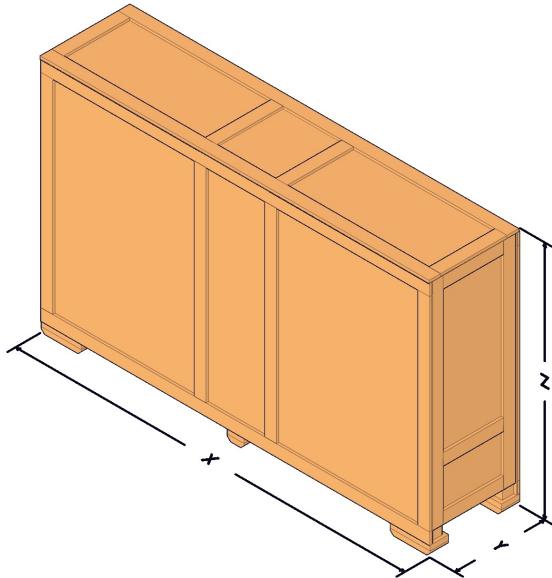


Hood Crate Dimensions			
Oven Model	X	Y	Z
xx32	94 1/4 [2394]	27 [686]	58 3/8 [1483]
xx40	102 1/4 [2597]	27 [686]	64 3/8 [1635]
xx55	117 1/4 [2978]	27 [686]	72 3/8 [1838]
xx70	132 1/4 [3359]	27 [686]	72 3/8 [1838]

## KRYT PŘEPRAVKA

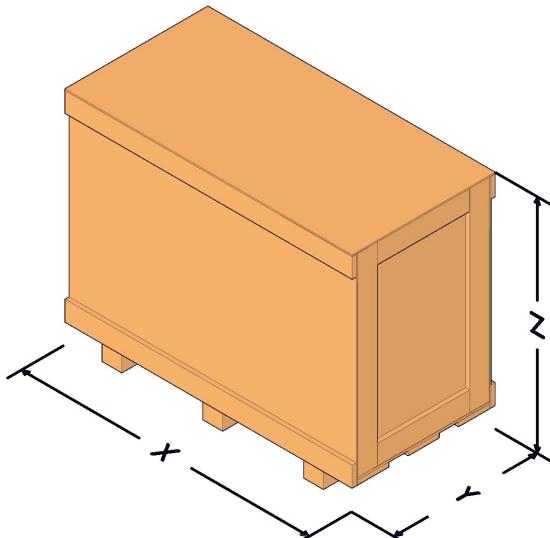

Shroud Crate Dimensions			
Oven Model	X	Y	Z
18xx-2	51 1/4 [1302]	25 1/2 [648]	27 1/2 [699]
18xx-3	66 1/4 [1683]	25 1/2 [648]	27 1/2 [699]
24xx-2	51 1/4 [1302]	25 1/2 [648]	31 1/2 [800]
24xx-3	66 1/4 [1683]	25 1/2 [648]	31 1/2 [800]
32xx-2	51 1/4 [1302]	25 1/2 [648]	39 1/2 [1003]
32xx-3	66 1/4 [1683]	25 1/2 [648]	39 1/2 [1003]
38xx-2	51 1/4 [1302]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]
38xx-3	66 1/4 [1683]	25 1/2 [648]	45 1/2 [1156]

NOTE: All dimensions in inches [millimeters],  $\pm 1/4$  [6], unless otherwise noted.  
All weights in pounds [kilograms] unless otherwise noted.

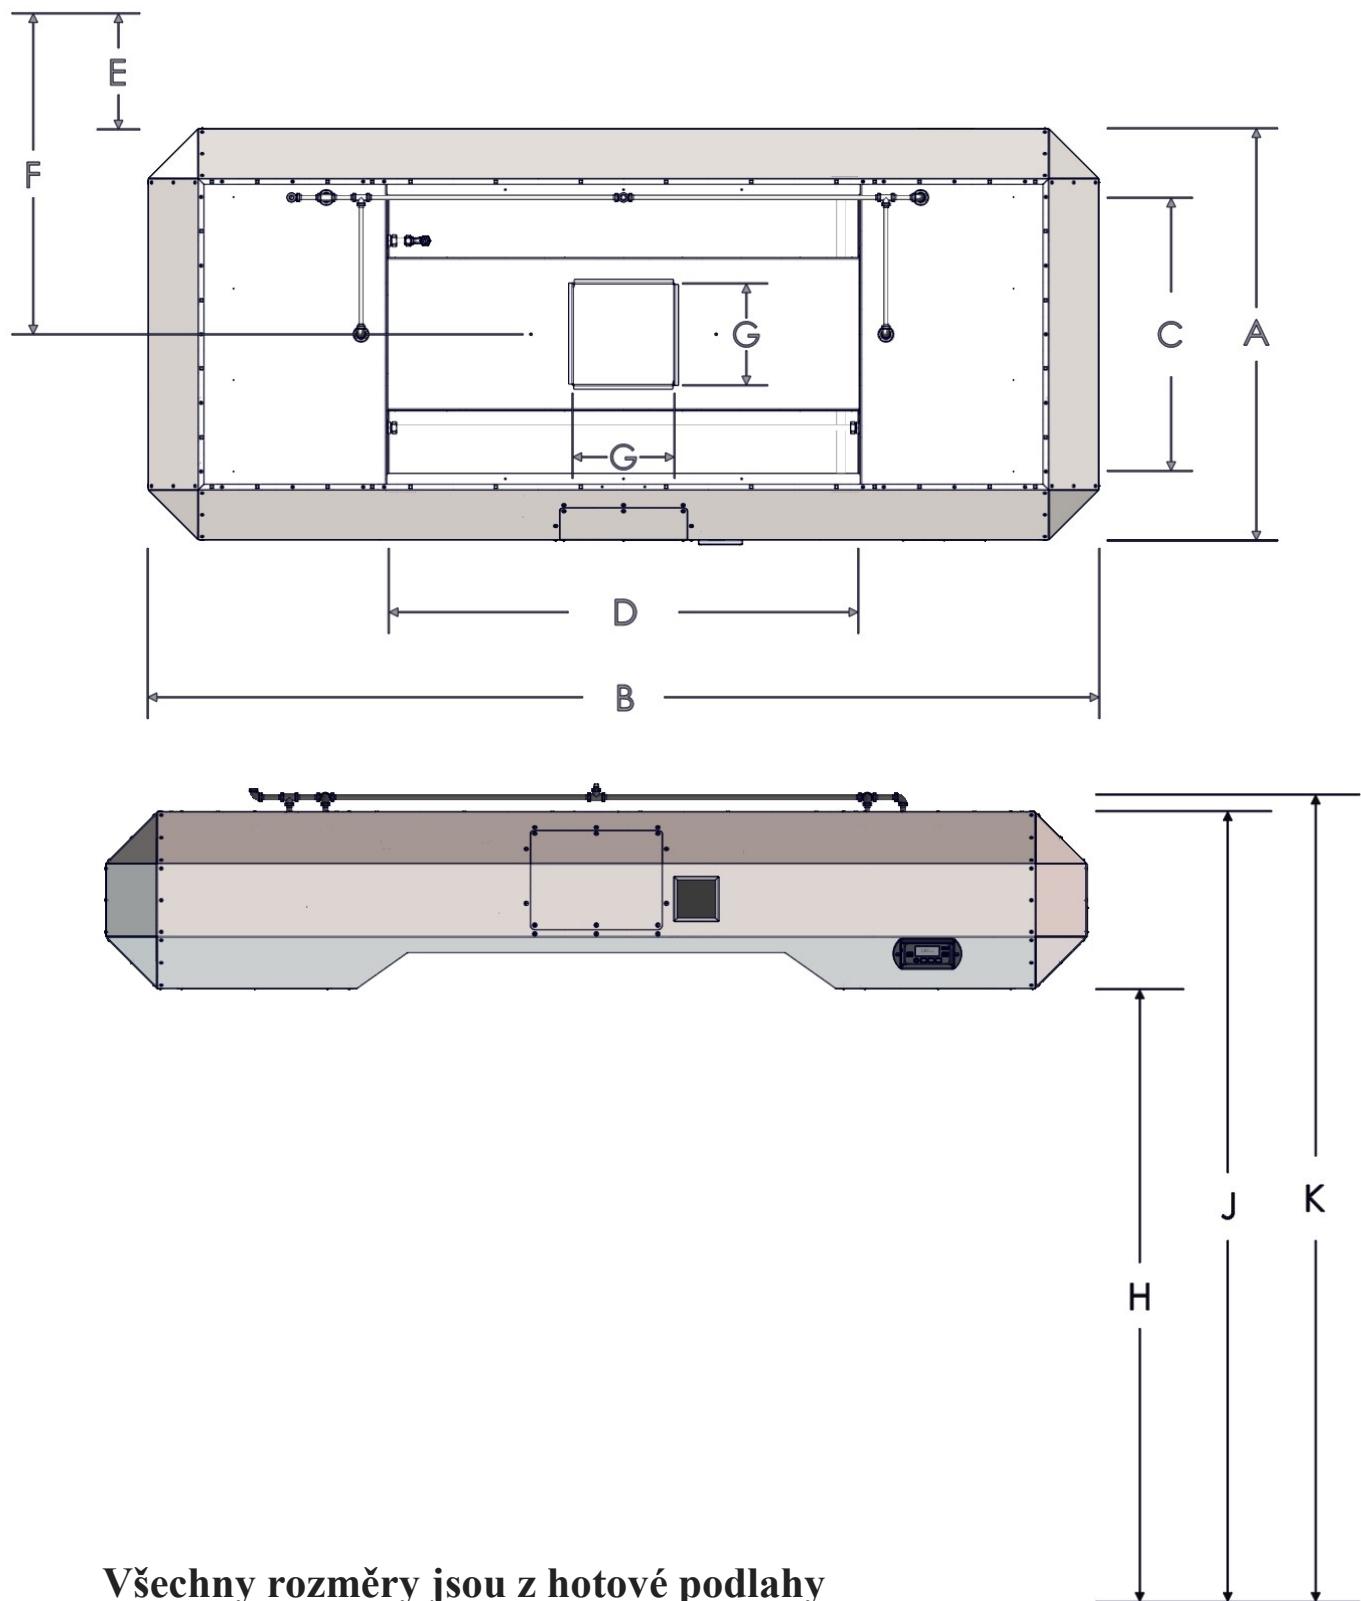

Všechny rozměry jsou z hotové podlahy

Oven Model	Hood Dimensions										Hood Weights			Crated Weight (2 Crates)			
	A	B	C	D	E*	F*	G	H	J	K	Single	Double	Triple	Hood	Single	Double	Triple
1832	34 3/8 [873]	88 5/8 [2251]	18 [457]	32 [813]	13 1/2 [343]	30 5/8 [778]	12 [305]	69 5/8 [1768]	89 7/8 [2283]	91 3/4 [2330]	506 [230]	495 [225]	495 [225]	523 [237]	310 [141]	264 [120]	304 [138]
2440	40 3/8 [1026]	96 5/8 [2454]	24 [610]	40 [1016]		33 5/8 [854]					590 [268]	565 [256]	560 [254]	610 [277]	339 [154]	281 [127]	322 [146]
3240	48 3/8 [1229]	96 5/8 [2454]	32 [813]	40 [1016]		37 5/8 [956]					685 [311]	640 [290]	660 [299]	661 [300]	373 [169]	304 [138]	333 [151]
3255	48 3/8 [1229]	111 5/8 [2835]	32 [813]	55 [1397]		37 5/8 [956]					735 [333]	680 [308]	700 [318]	724 [328]	385 [175]	310 [141]	333 [151]
3270	48 3/8 [1229]	126 5/8 [3216]	32 [813]	70 [1778]		37 5/8 [956]					760 [345]	705 [320]	737 [334]	782 [355]	391 [177]	304 [138]	328 [149]
3855	54 3/8 [1381]	111 5/8 [2835]	38 [965]	55 [1397]		40 5/8 [1032]					795 [361]	730 [331]	745 [338]	764 [347]	408 [185]	310 [141]	339 [154]
3870	54 3/8 [1381]	126 5/8 [3216]	38 [965]	70 [1778]		40 5/8 [1032]					825 [374]	770 [349]	770 [349]	828 [376]	419 [190]	322 [146]	345 [156]

Exhaust Fan And Curb Dimensions			Crated Weight (Stacked)
31 [787]	31 [787]	67 [1702]	185 [84]

→ Všechny rozměry v palcích [palcích],  $\pm 1/4$  [6], pokud není uvedeno jinak. Všechny hmotnosti v librách [kilogramy] Není-li uvedeno jinak.

**NOTE** \* E a F jsou minimální vzdálenosti z nehořlavého konstrukci stěny.

		Exhaust Flow Rates VOLUME (min. recommended)					
		Switches On		18xx	24xx	32xx	38xx
	Top	Middle	Bottom				
Single	X			500	500	500	500
				[14.16]	[14.16]	[14.16]	[14.16]
Double	X			500	500	500	500
				[14.16]	[14.16]	[14.16]	[14.16]
	X		X	506	644	828	966
				[14.33]	[18.24]	[23.45]	[27.35]
Triple	X			506	644	828	966
				[14.33]	[18.24]	[23.45]	[27.35]
	X		X	500	500	500	500
				[14.16]	[14.16]	[14.16]	[14.16]
	X		X	506	644	828	966
				[14.33]	[18.24]	[23.45]	[27.35]
	X		X	766	975	1254	1463
				[21.69]	[27.61]	[35.51]	[41.43]
	X	X		506	644	828	966
				[14.33]	[18.24]	[23.45]	[27.35]
	X		X	766	975	1254	1463
				[21.69]	[27.61]	[35.51]	[41.43]
	X	X	X	766	975	1254	1463
				[21.69]	[27.61]	[35.51]	[41.43]
	X	X	X	766	975	1254	1463
				[21.69]	[27.61]	[35.51]	[41.43]

 **NOTE** Všechny hodnoty jsou CFM [m<sup>3</sup> / min], pokud není uvedeno jinak. Čísla představují celkový objem měřenou na potrubí.

V souladu s mechanickými kódů, make up vzduch musí být dodány. Pro komerční kuchyně tvoří vzduch, částka se určuje požadavky na průtok výfukového Digestoř všech ostatních požadavků průtok spalin v kuchyni.

Minimálně kouř svíčky musí být použit pro zachycování a zadržování (C & C) zkoušce. Odkazují na Větrací požadavky uvedenými v části trouby v této příručce.

A (TAB) Zpráva Testy a Balance se doporučuje po dokončení instalace. Níže jsou uvedeny minimální položky, které mají být zahrnuty je tato zpráva:

Celkový průtok vzduchu na všech A / C, make-up vzduch (MUA), & výfukové systémy.

Proudění vzduchu na každé přívodní a výfukové mřížky.

Proudění vzduchu na digestoře oproti návrhu specifikace.

Zpráva o konečný zůstatek vzduchu, s případnými opravami otázk zjištěných ve zprávě, pomůže, aby se ujistili, že vaše stavební systémy fungují správně a efektivně.

[Refer to “Oven Ventilation Requirements & Guidelines”](#)

Exhaust Flow Rates VELOCITY (min. recommended)						
Switches On			18xx	24xx	32xx	38xx
	Top	Middle	Bottom			
Single	X			187.5	187.5	93.75
				[57.15]	[57.15]	[28.58]
Double	X			187.5	187.5	93.75
				[57.15]	[57.15]	[28.58]
		X		189.75	241.5	155.25
				[57.84]	[73.61]	[47.32]
Triple	X		X	189.75	241.5	155.25
				[57.84]	[73.61]	[47.32]
		X		187.5	187.5	93.75
				[57.15]	[57.15]	[28.58]
		X		189.75	241.5	155.25
				[57.84]	[73.61]	[47.32]
		X		287.25	365.625	235.125
				[87.55]	[111.44]	[71.67]
	X	X		189.75	241.5	155.25
				[57.84]	[73.61]	[47.32]
	X	X		287.25	365.625	235.125
				[87.55]	[111.44]	[71.67]
	X	X	X	287.25	365.625	235.125
				[87.55]	[111.44]	[71.67]
	X	X	X	287.25	365.625	235.125
				[87.55]	[111.44]	[71.67]

 **NOTE** Všechny hodnoty jsou FPM [m / min], pokud není uvedeno jinak. Čísla představují rychlosť je změřena na tukový filtr.

 **NOTE** Většina stavební předpisů vyžadují 500 stop za minutu rychlosť. Výfukové potrubí je 1 ft2. Poradte se se svým místním stavebním úředníkem pro požadavky.

Rychlosť čtení výše jsou získány držící anemometr 3 "pryč od tukový filtr. Trvat několik měření v různých místech po celé filtru a průměr výsledků.

## Vstupy do Elektrického

AVI Hood Electric Utility Specifications			
	# of Circuits	Rating	Purpose
<b>Standard</b>	1	208/240 VAC, 1 Phase, 60 Hz, 6 Amp	VFD Controller
	up to 3	120 VAC, 1 Phase, 60 Hz, 20 Amp	Ovens
<b>World</b>	1	230 VAC, 1 Phase, 50 Hz, 6 Amp	VFD Controller
	up to 3	230 VAC, 1 Phase, 50 Hz, 10 Amp	Ovens




Nepřipojovat na 3 výkon fáze. Pouze jedna fáze.


**CAUTION**

## Výstupy z Elektrotechniky


Systém AVI Hood stanoví:

- Až (3) spínací výstupy pro HVAC tlumiče a / nebo specializovanou jednotku.
- Jeden (1) 230 V AC, 10 Amp, s proměnnou frekvencí, výkon třífázový pro větrání odtahového ventilátoru.
- Až tři (3) nádoby pro trouby.
- Jeden (1) 24 VDC signálu požárního poplachu.
- Přemístění šnůra bude fyzicky připojit do trouby.

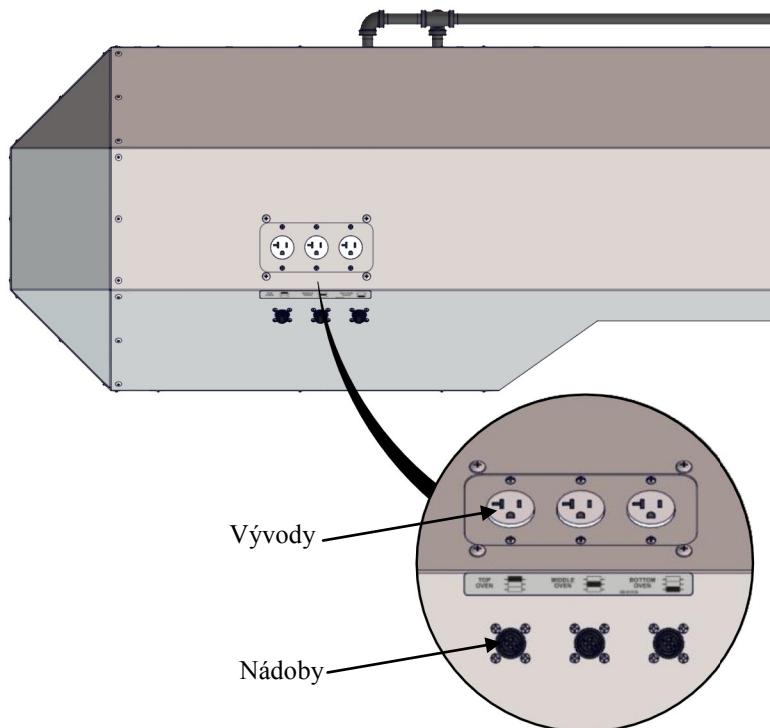


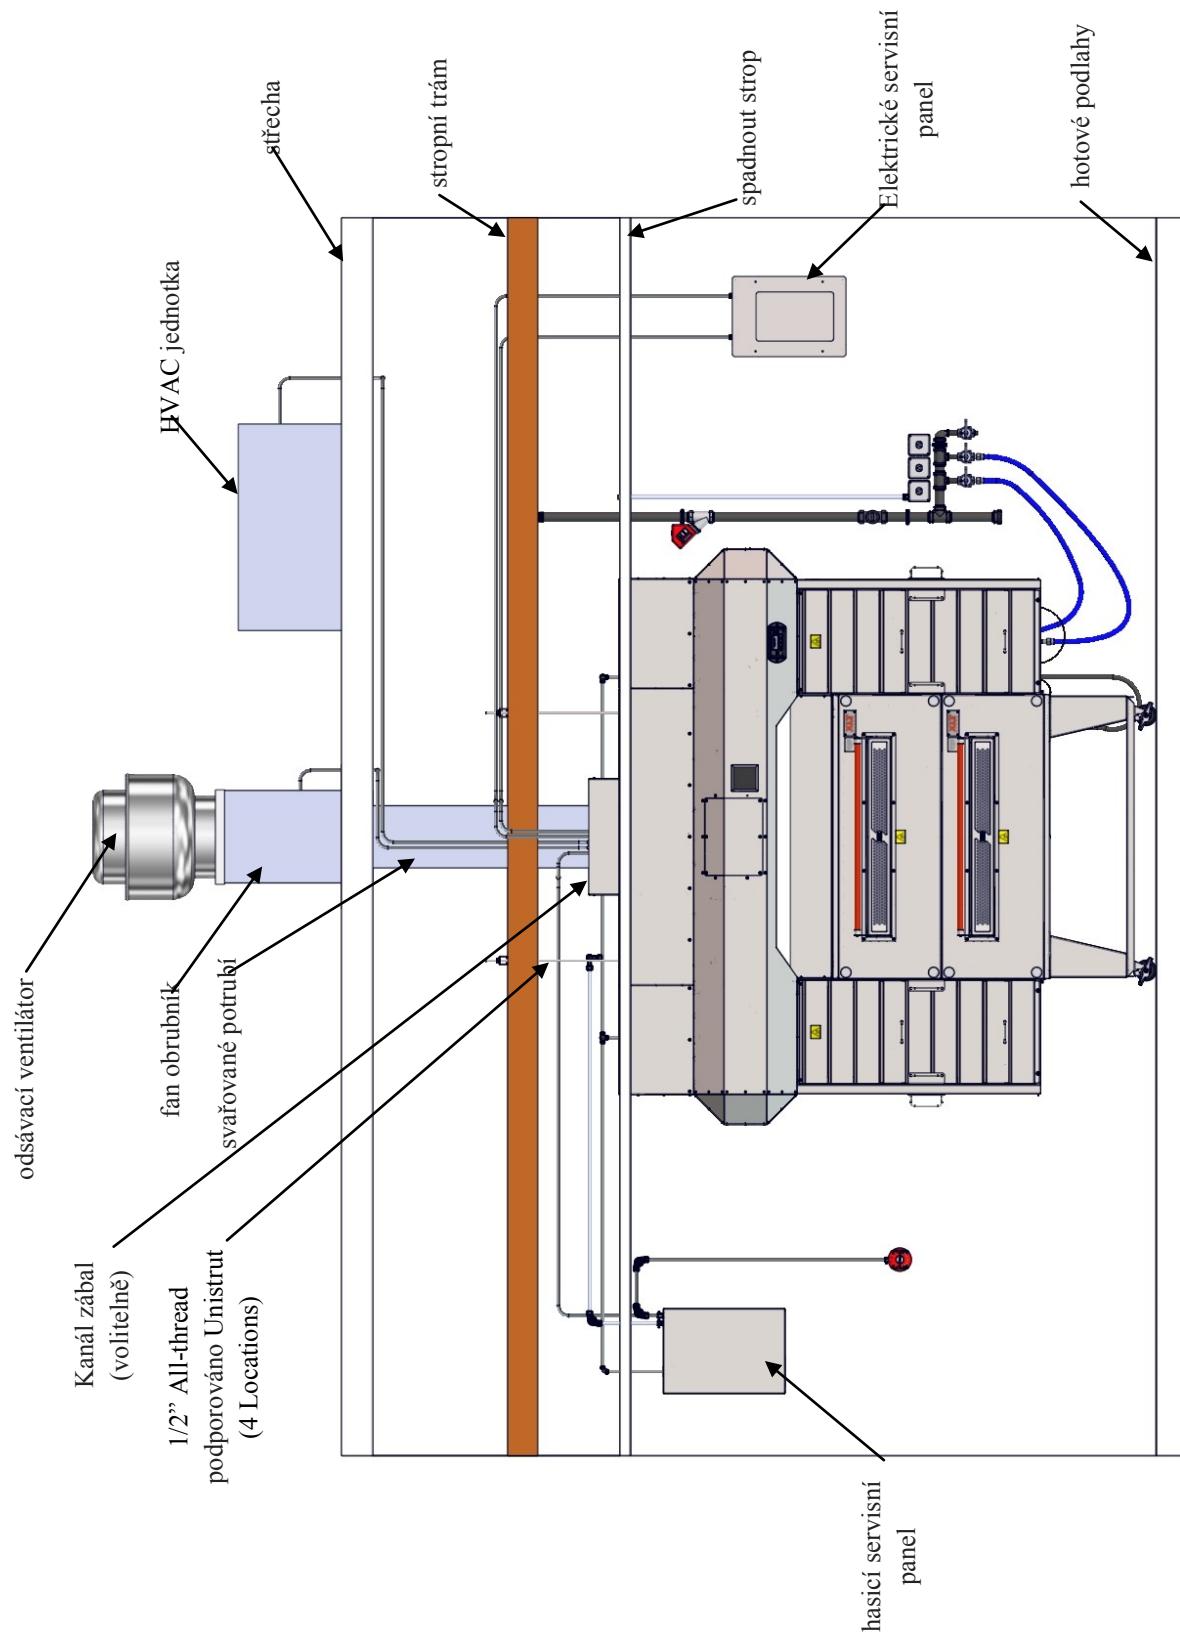


Všechny konstrukční prvky, elektrická a hasicí zařízení znázorněná pouze informativní charakter.

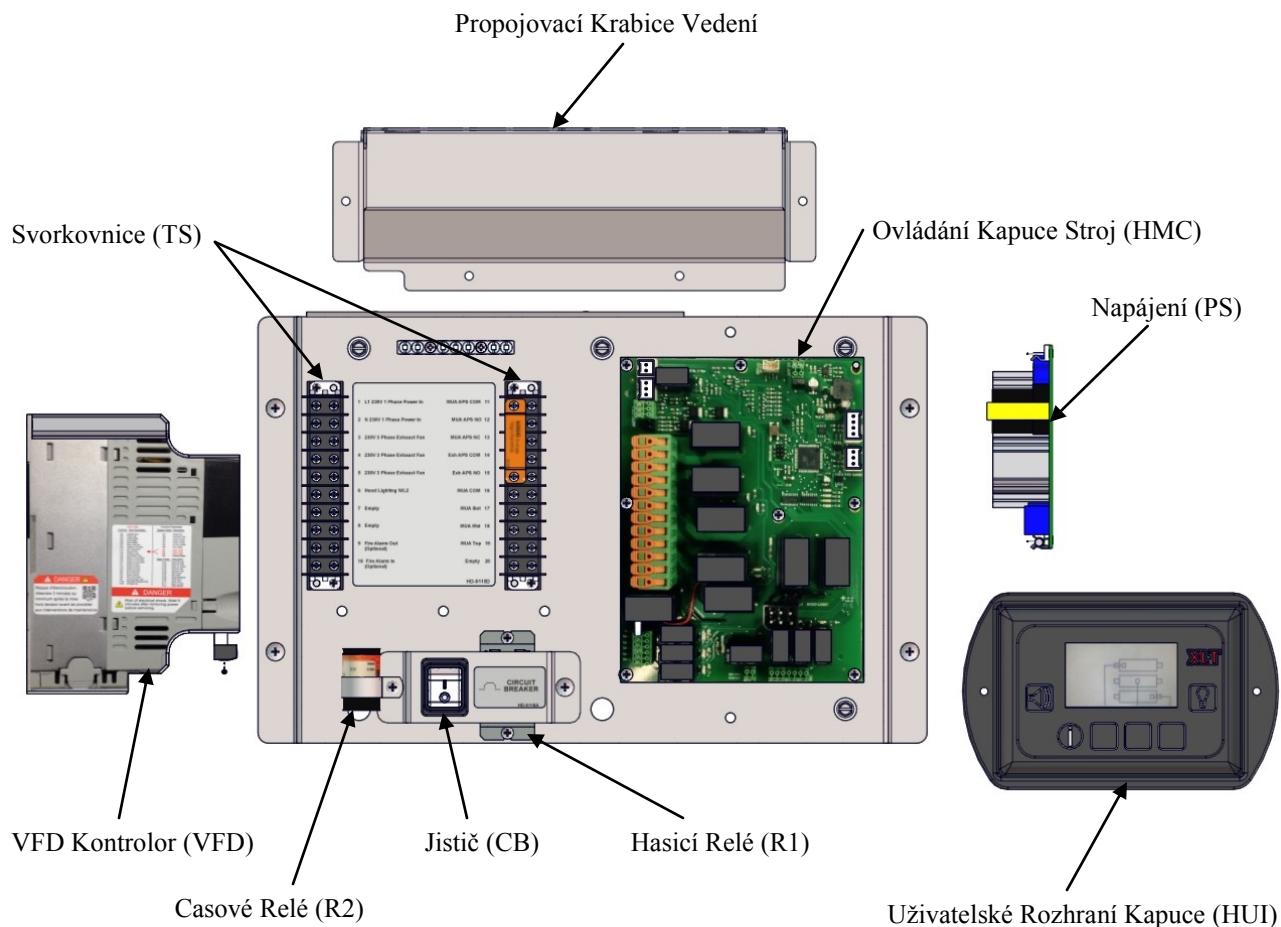


## Příkon Světel

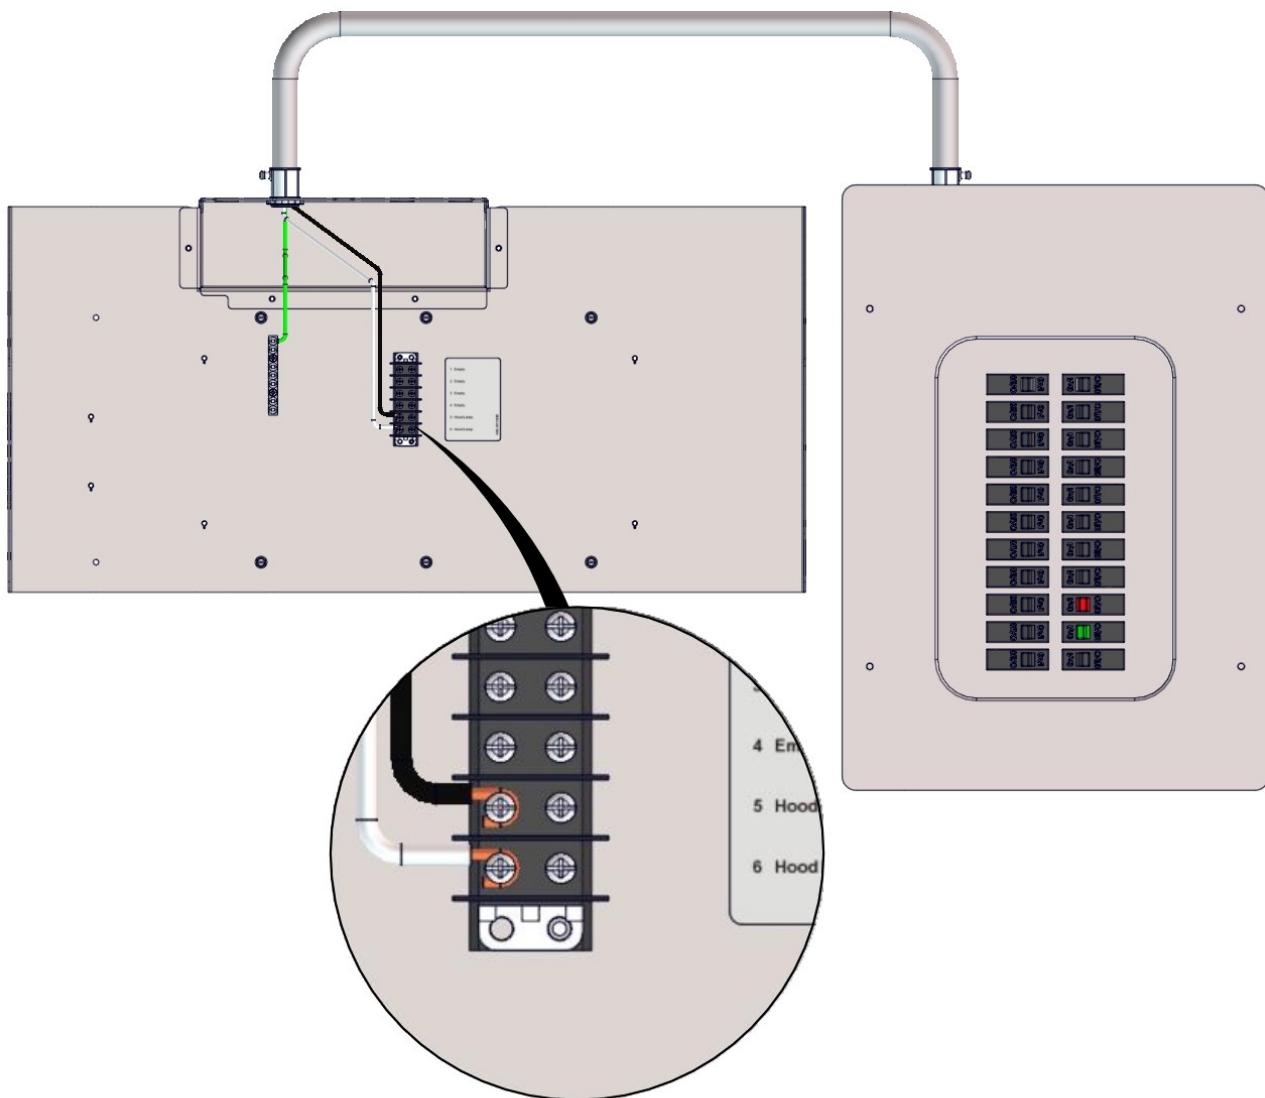

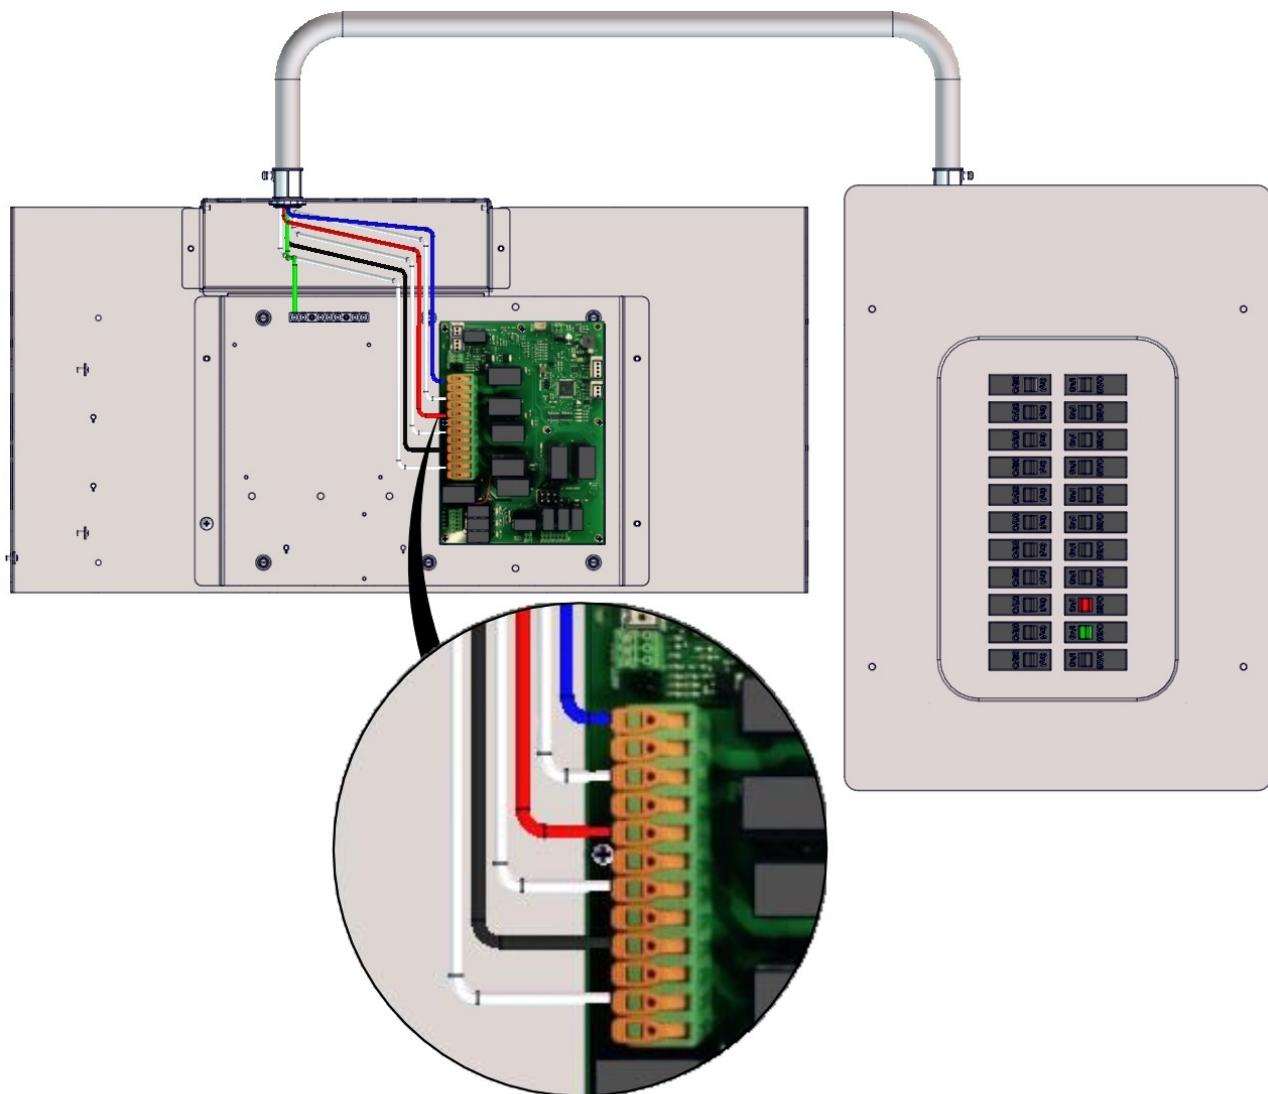


## Příkon do Trouba - Svět (230V / 50Hz)

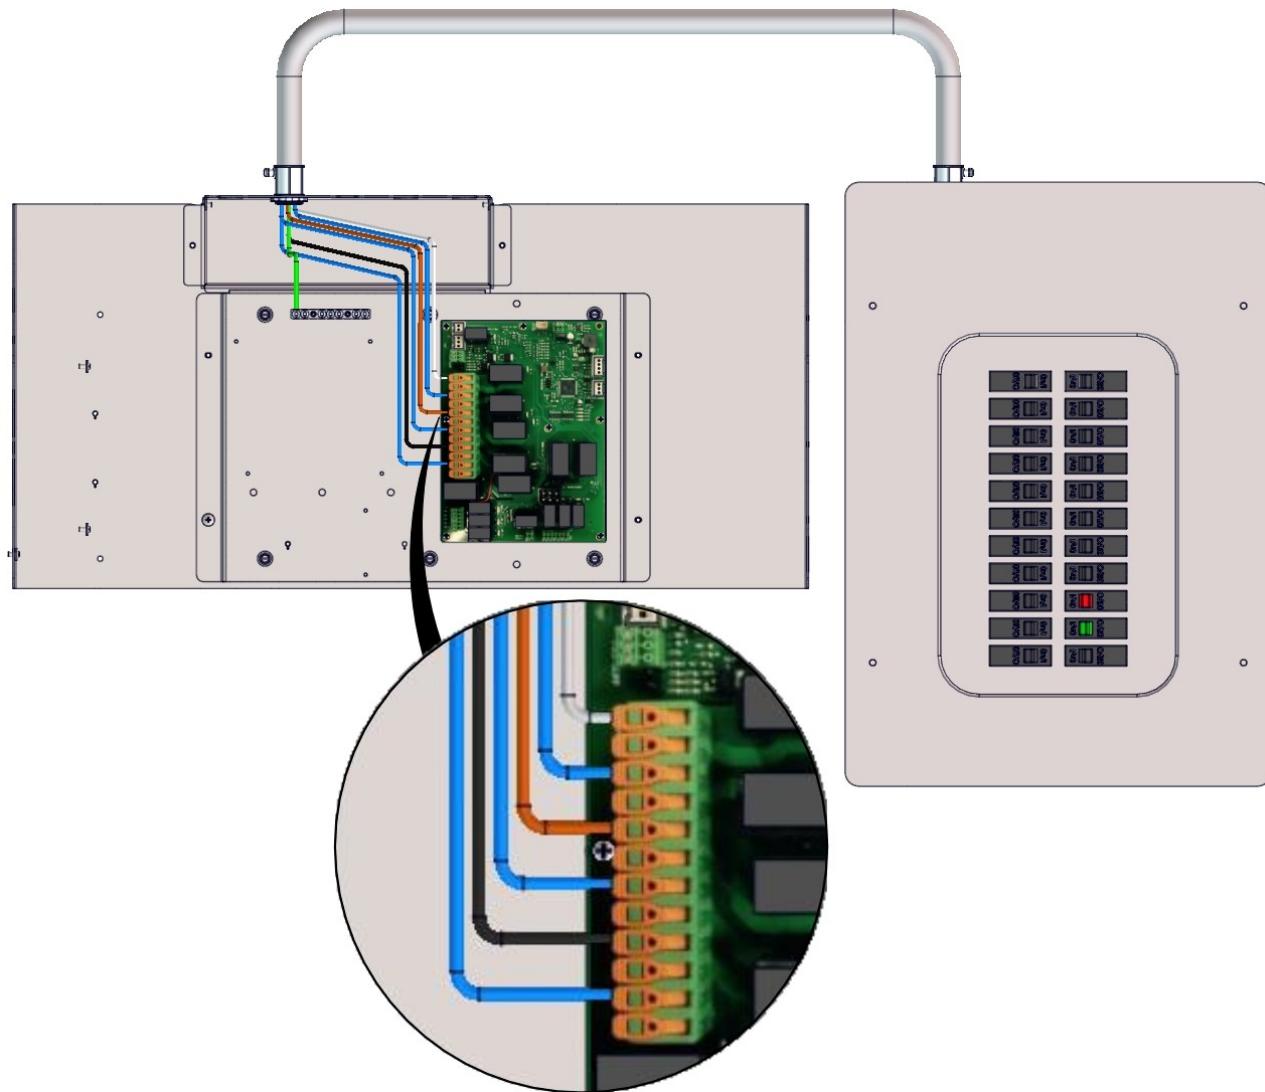



# KAPUCE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

## Příkon do řídicí jednotky VFD - Standard (120V / 60Hz)

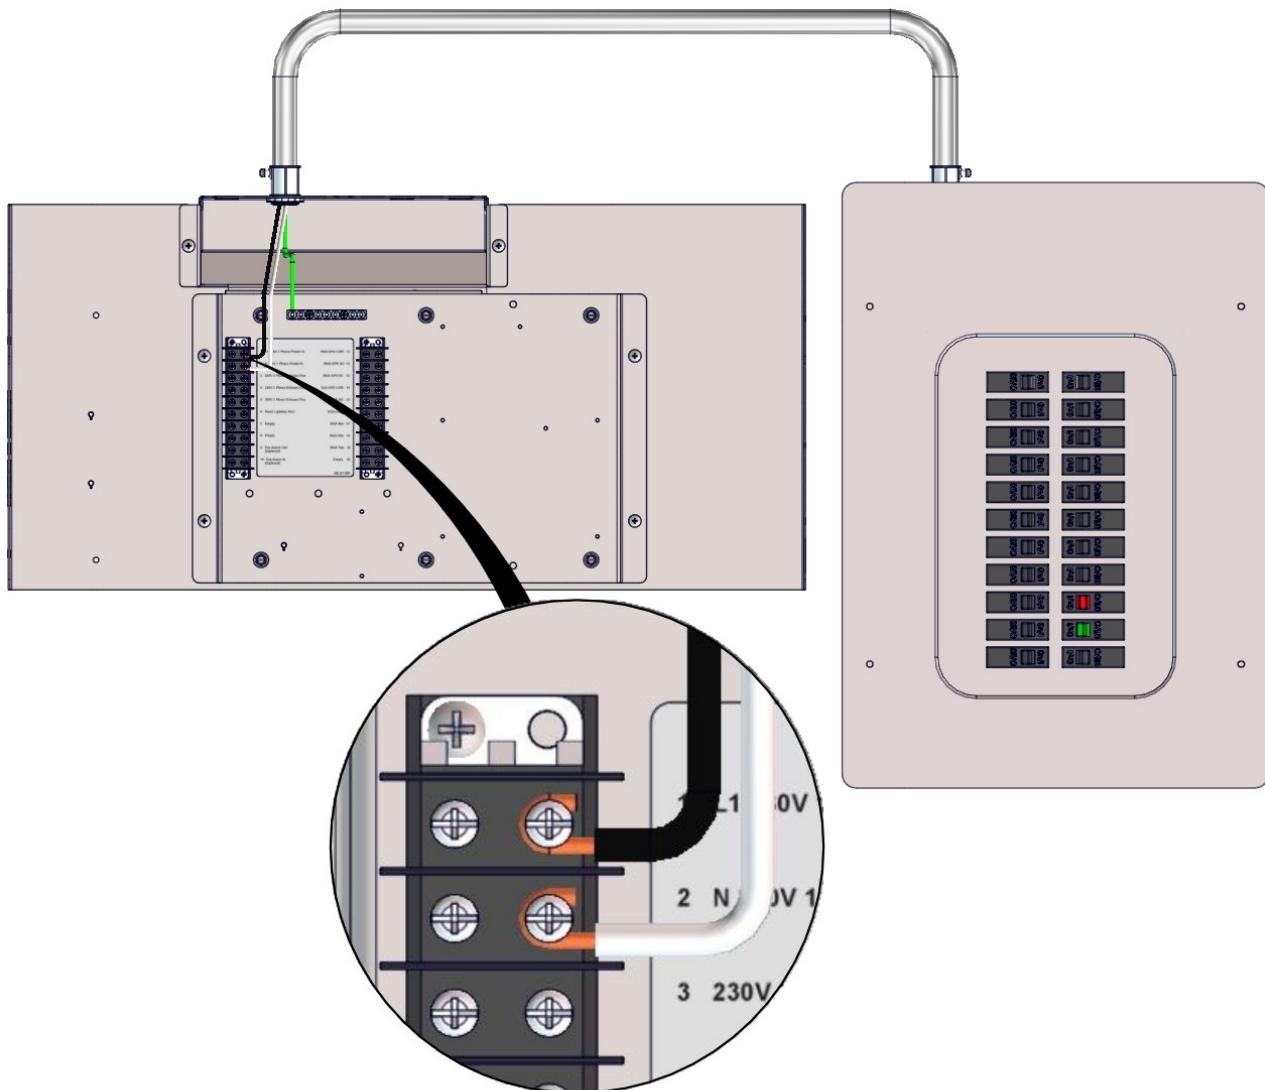


## Příkon do řídicí jednotky VFD - Svět (230V / 50Hz)

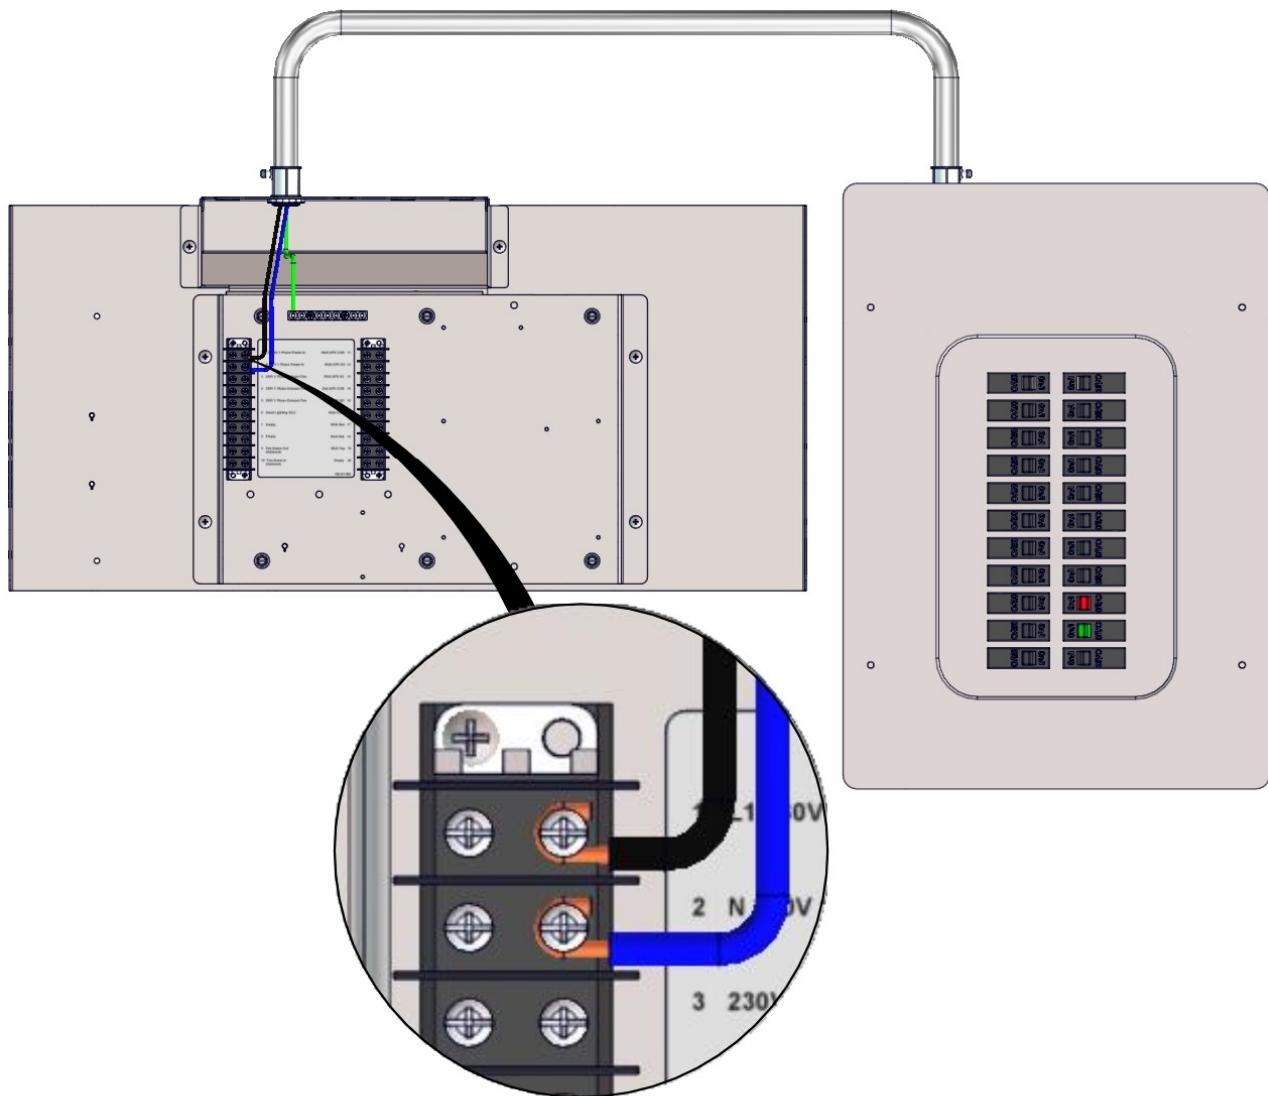

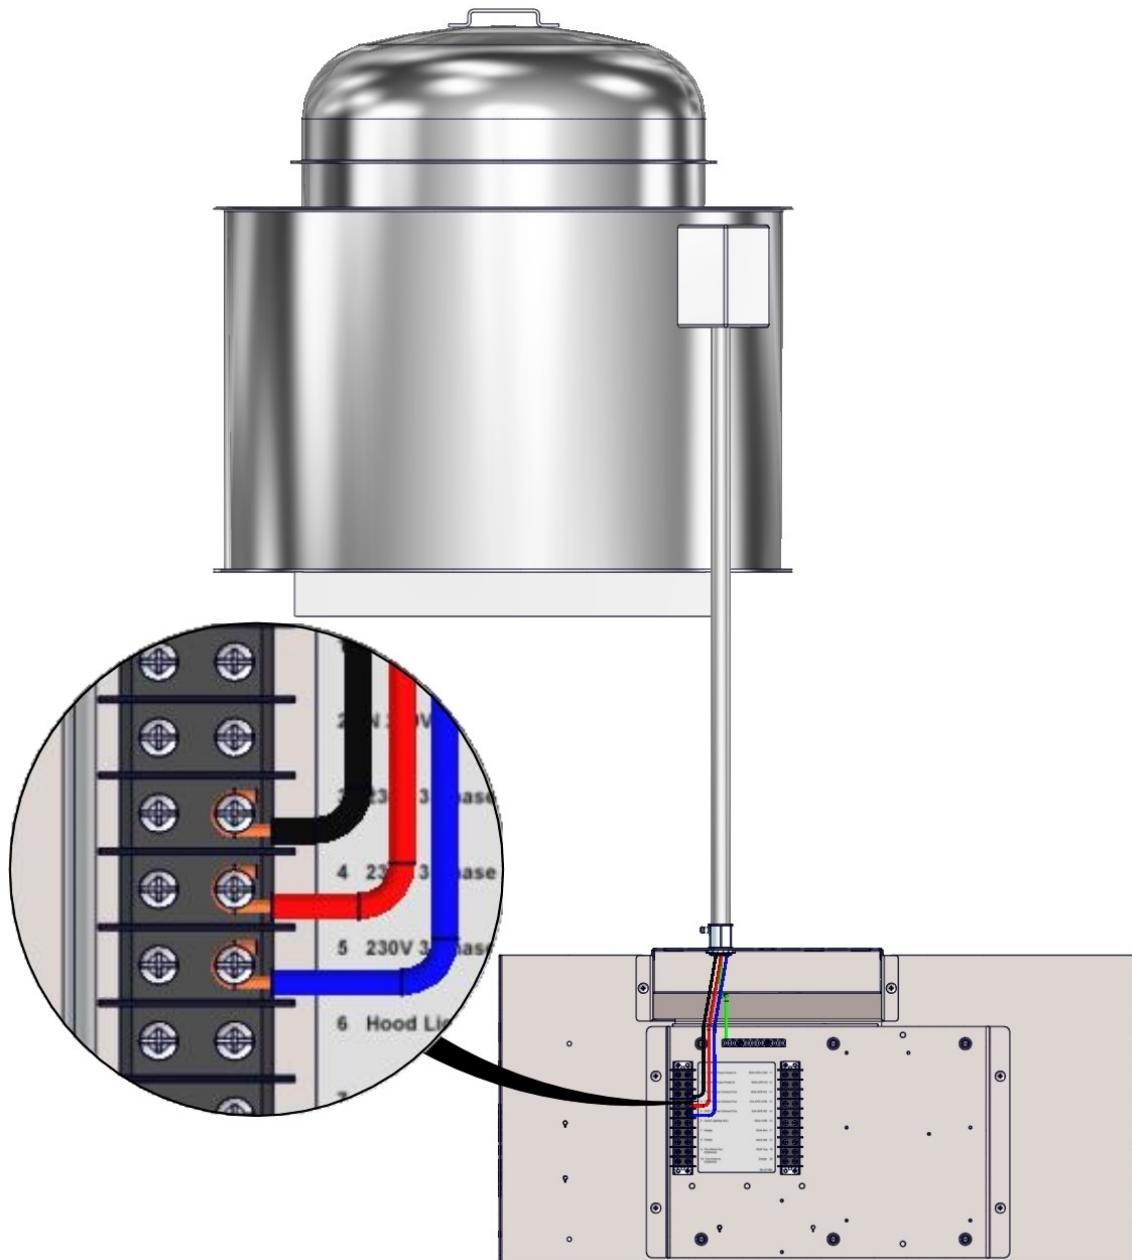

## Výkon od VFD na odtahový ventilátor - Svět (230V / 50Hz)

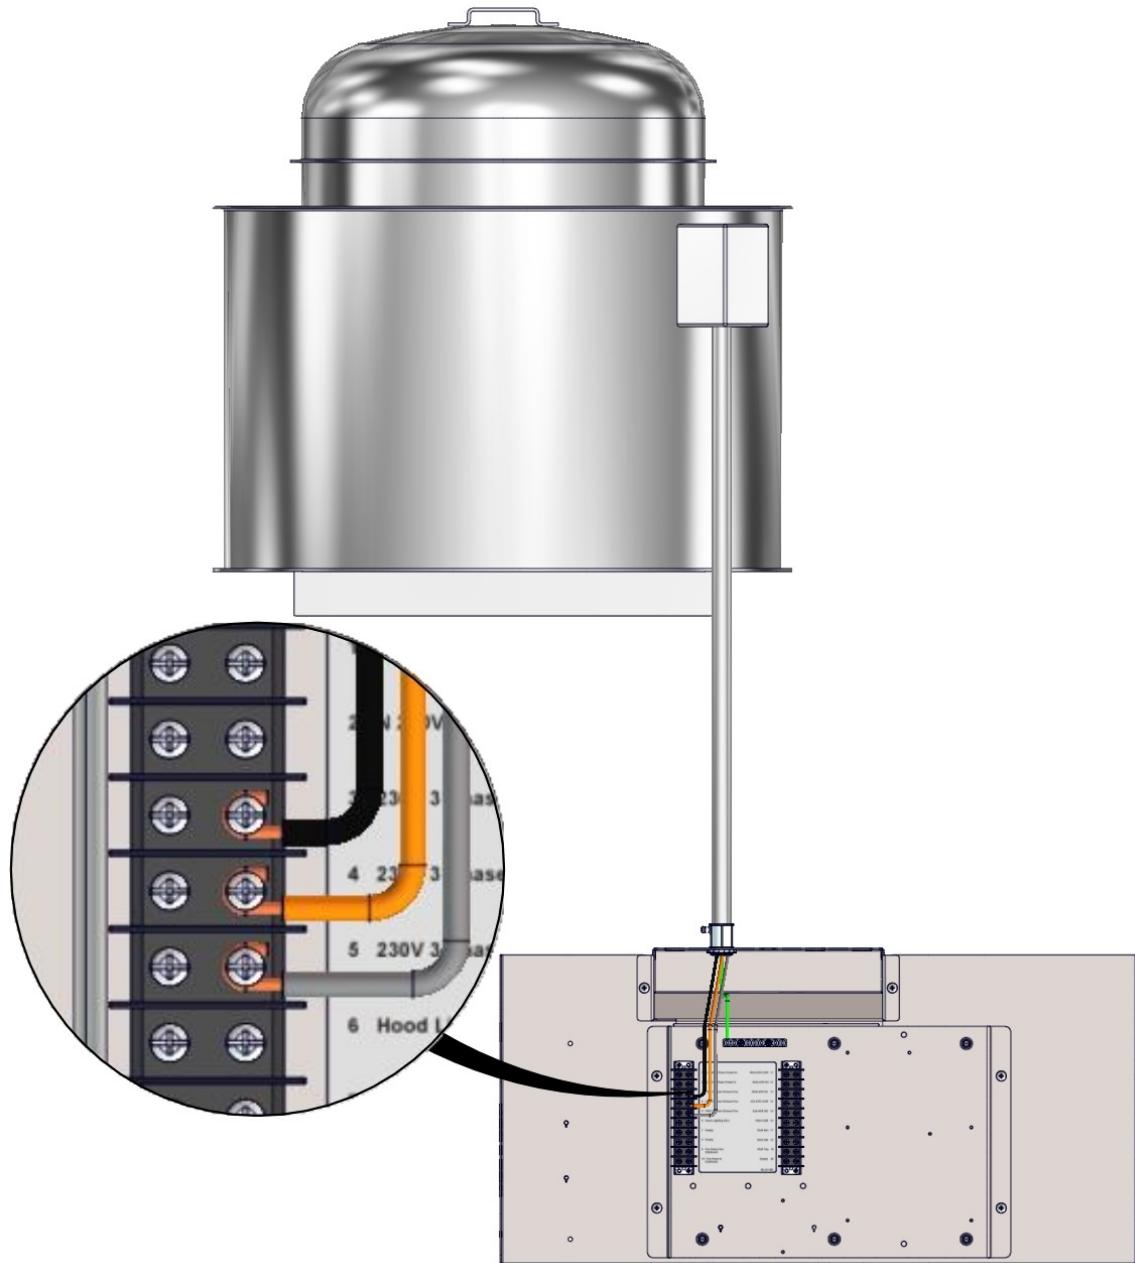


## MUA klapek relé - single výstupu - napětí a frekvence




1 L1 230V 1 Phase Power In	MUA APS COM 11
2 N 230V 1 Phase Power In	MUA APS NO 12
3 230V 3 Phase Exhaust Fan	MUA APS NC 13
4 230V 3 Phase Exhaust Fan	Exh APS COM 14
5 230V 3 Phase Exhaust Fan	Exh APS NO 15
6 Hood Lighting N/L2	MUA COM 16
7 Empty	MUA Bot 17
8 Empty	MUA Mid 18
9 Fire Alarm Out (Optional)	MUA Top 19
10 Fire Alarm In (Optional)	Empty 20
	HD-9115D

TS 1

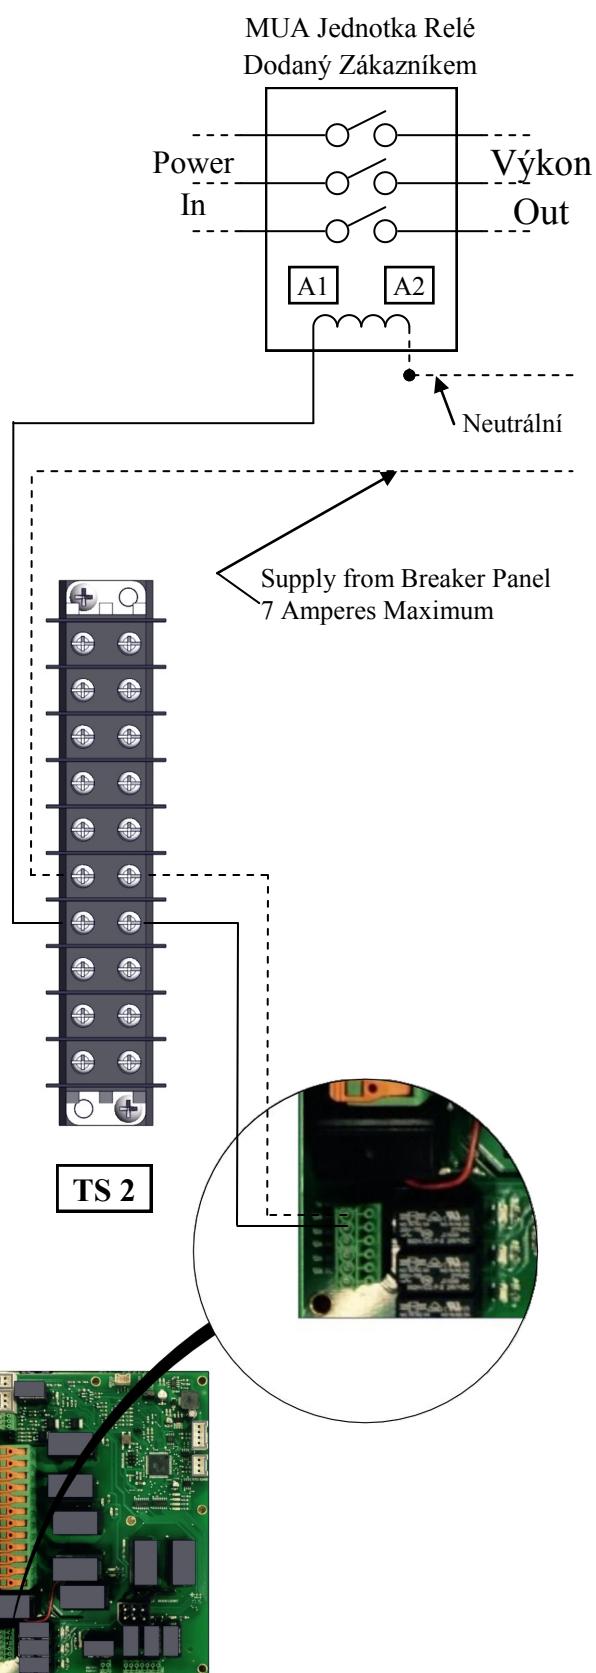


Některé vedení odstraněn pro přehlednost. Viz schéma pro detaily.

## MUA klapek Relé - výstup s vícenásobným - napětí a frekvence

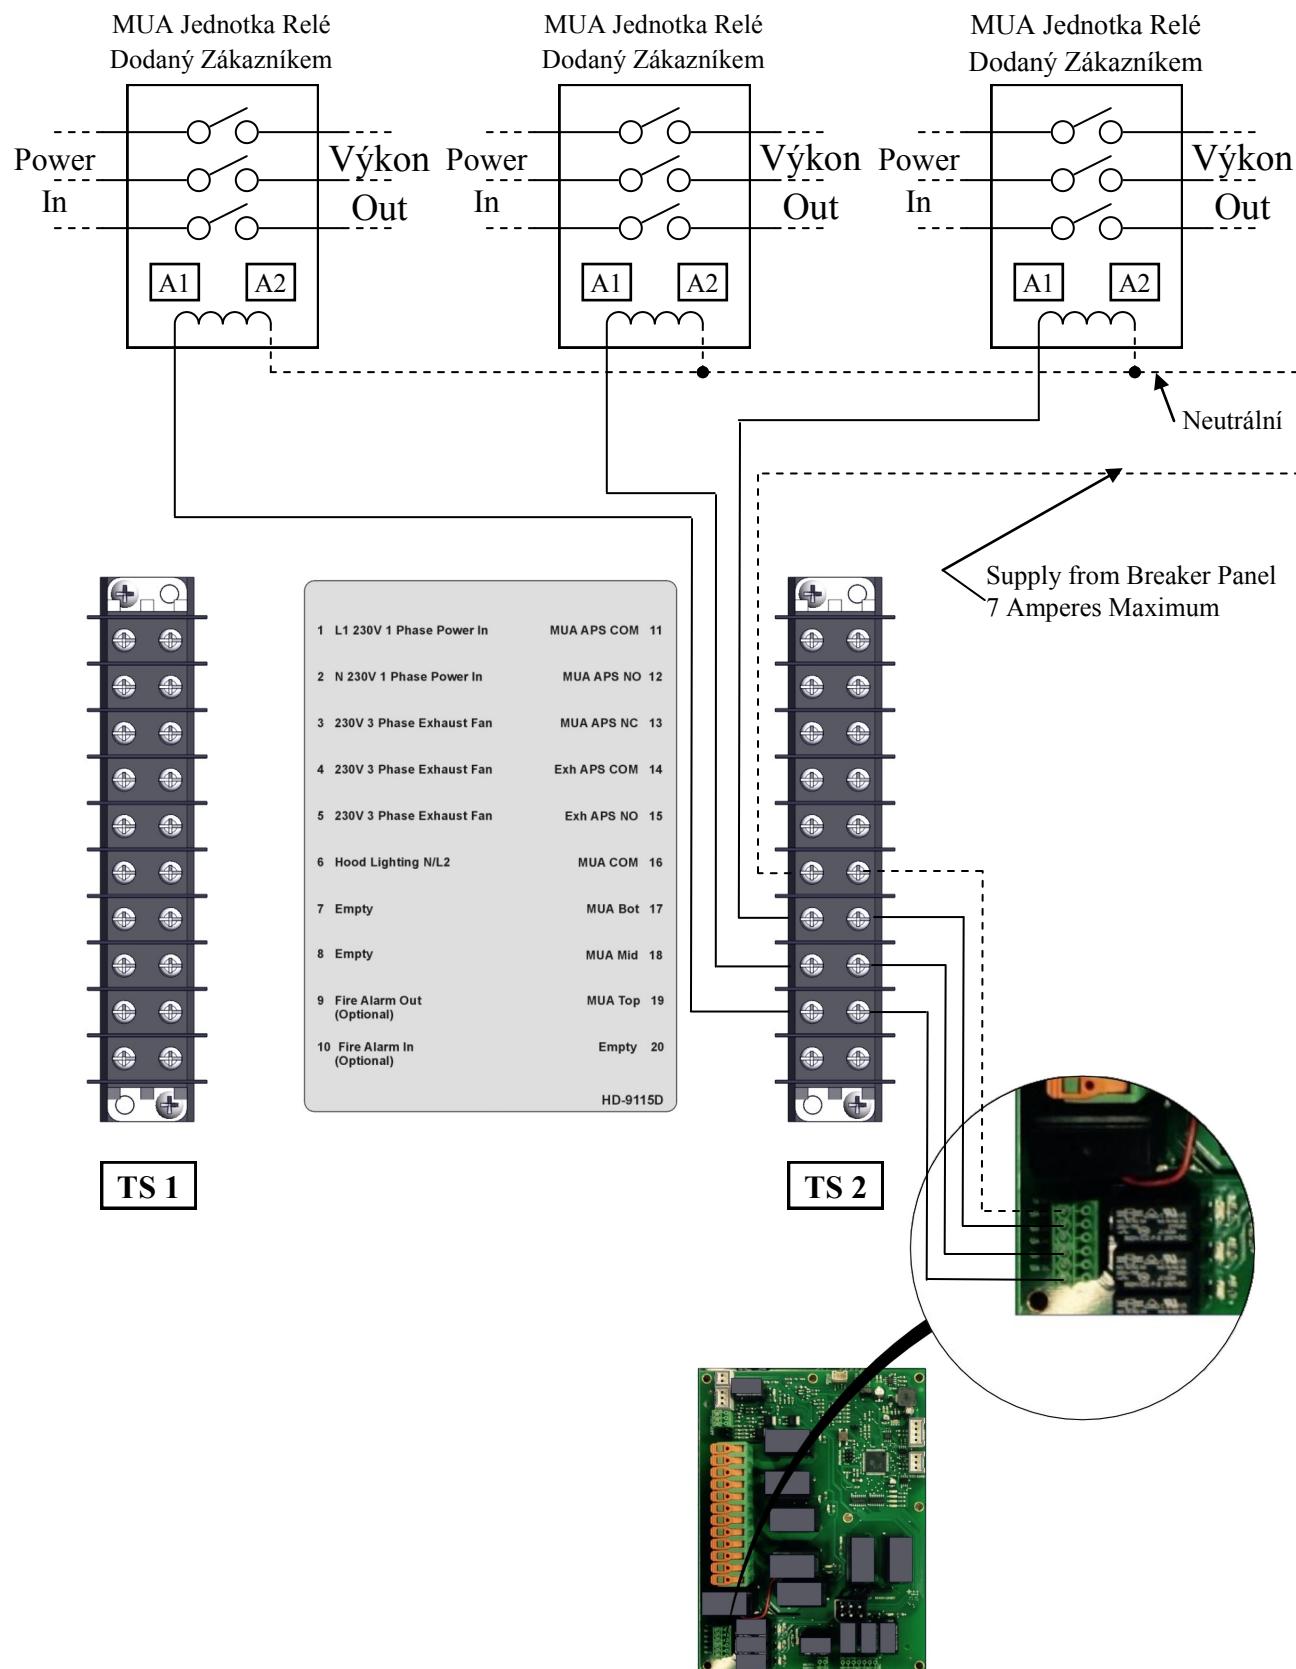


Některé vedení odstraněny pro přehlednost. Viz schéma pro detaily.

Air Proving Switch  
MUA

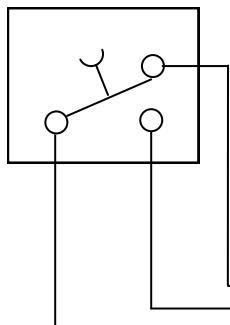


Air Proving Switch  
Exhaust

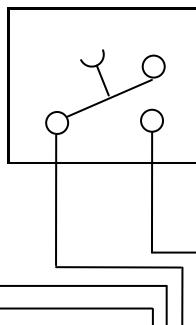

**POZOR**  
Jedná se o obvod  
uzemnění. Ne-  
používejte síťové  
napětí.


Must Remove (3) Jumpers

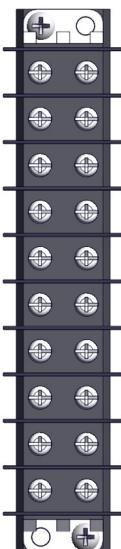

1 L1 230V 1 Phase Power In	MUA APS COM 11
2 N 230V 1 Phase Power In	MUA APS NO 12
3 230V 3 Phase Exhaust Fan	MUA APS NC 13
4 230V 3 Phase Exhaust Fan	Exh APS COM 14
5 230V 3 Phase Exhaust Fan	Exh APS NO 15
6 Hood Lighting N/L2	MUA COM 16
7 Empty	MUA Bot 17
8 Empty	MUA Mid 18
9 Fire Alarm Out (Optional)	MUA Top 19
10 Fire Alarm In (Optional)	Empty 20

HD-9115D

TS 1

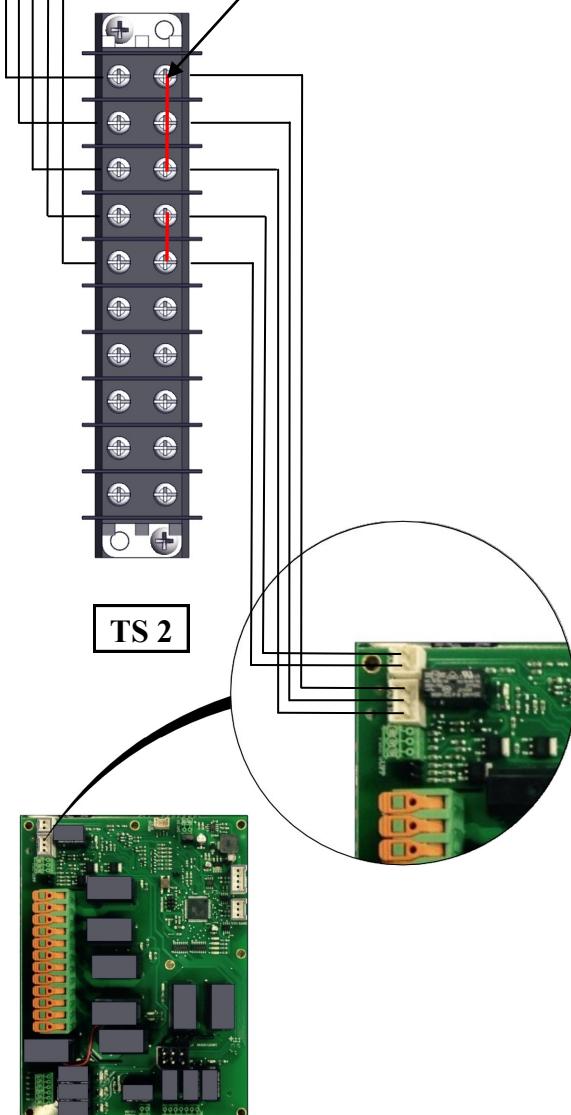




Některé vedení odstraněny pro přehlednost. Viz schéma pro detaily.

## Požární poplach relé - napětí a frekvence

→ Připojte vodiče od křížovatky Box na spínacím (NO) kontaktů v hašení požáru skříně.



## NOTE


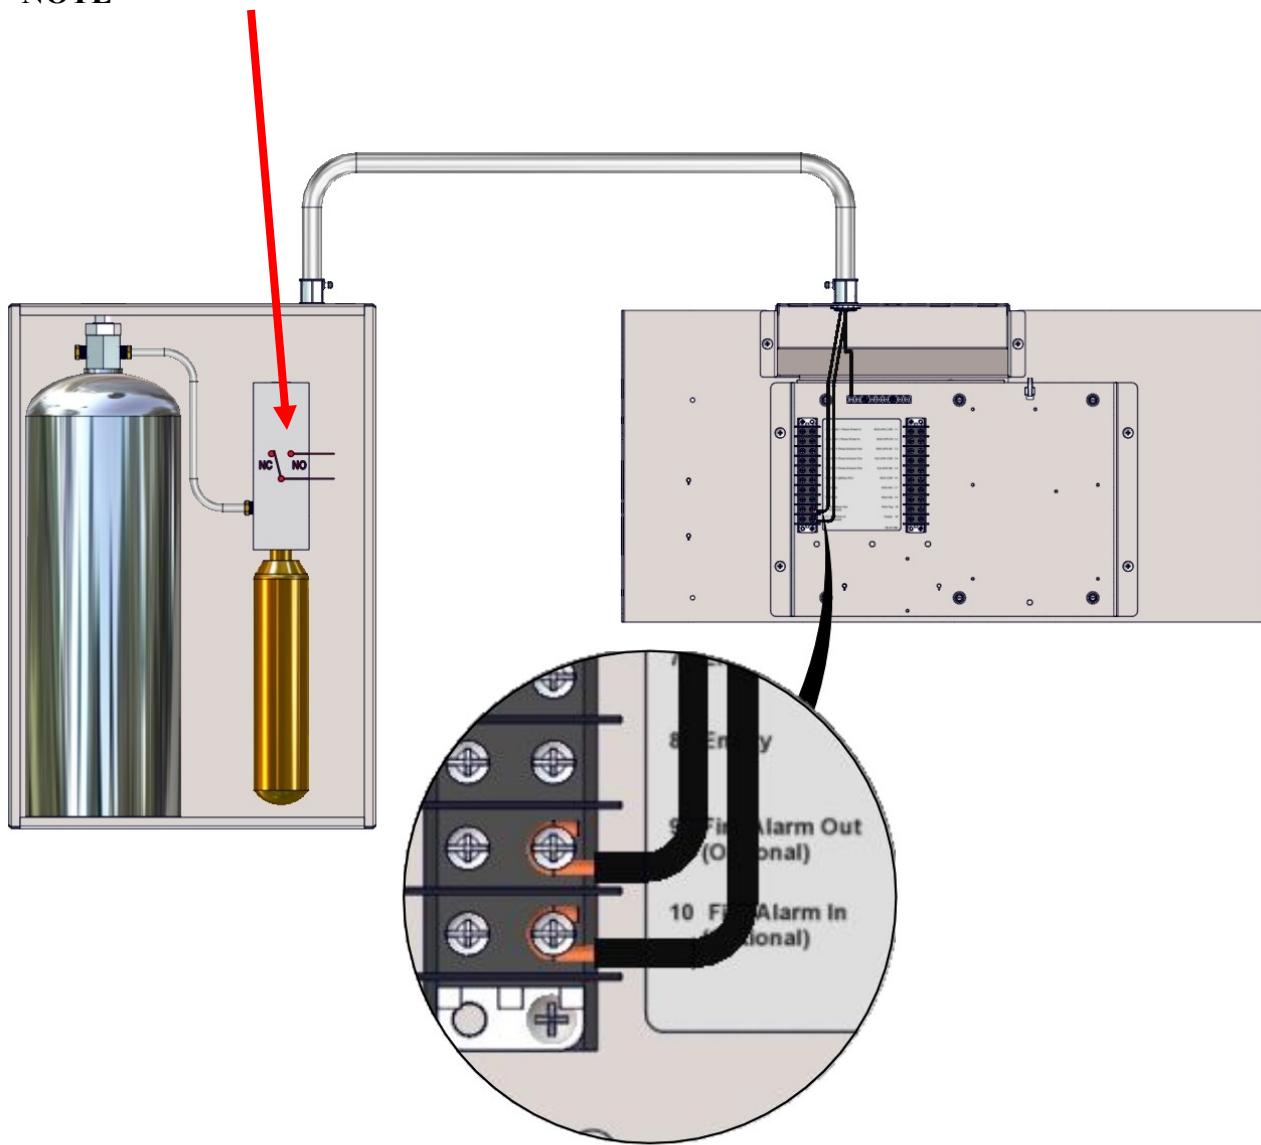


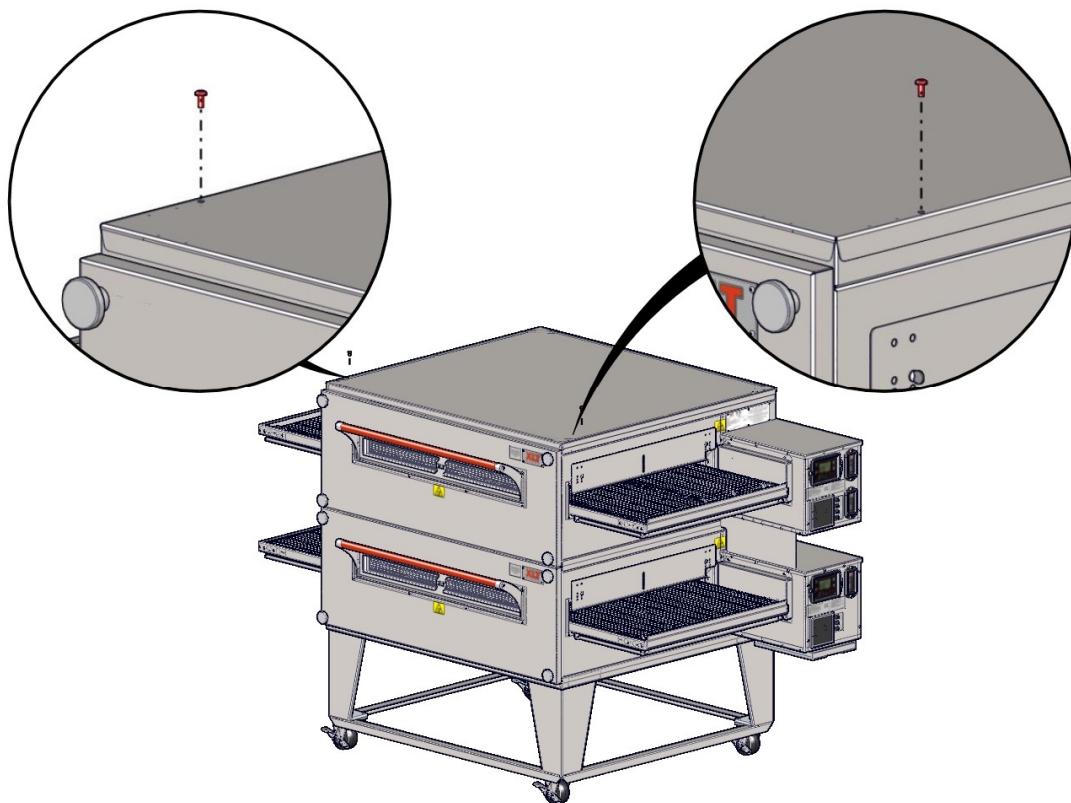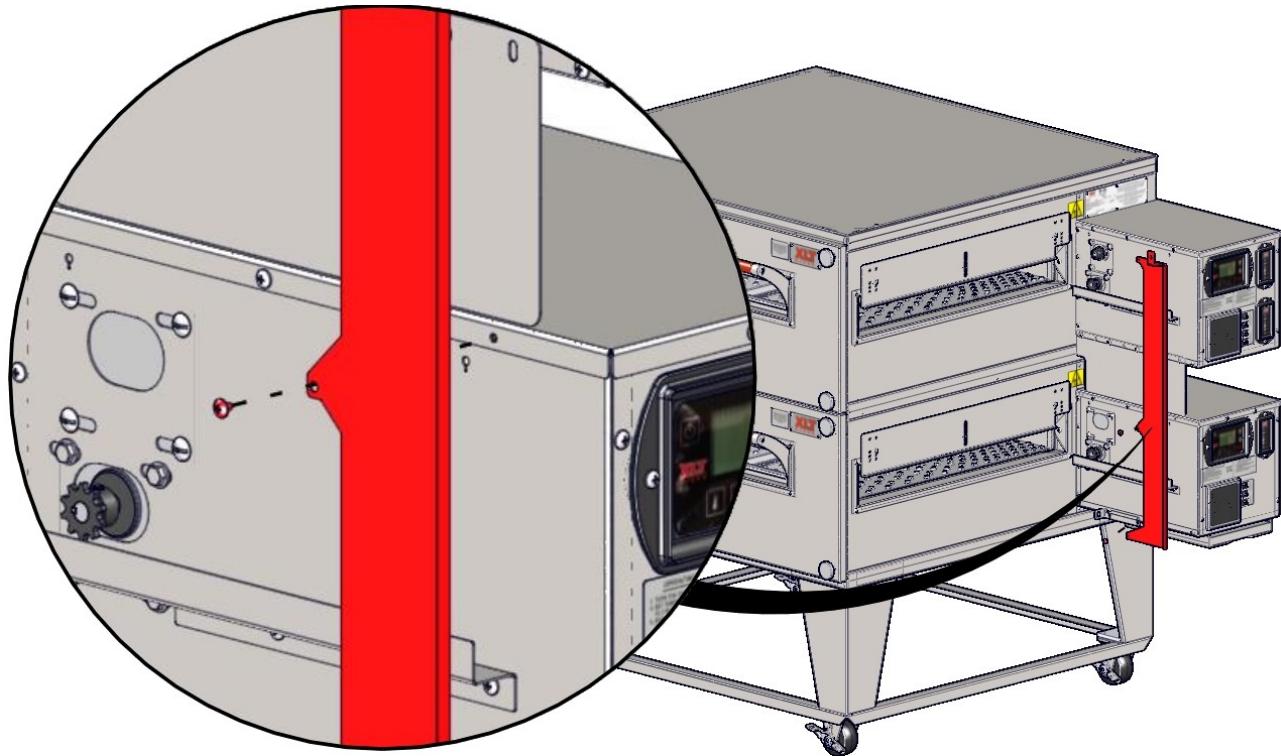**Připravte Pece - Odstraňte šrouby víka - dvě (2) Pouze****Připravte Pece - ovládací skříně výprodej Držák**


Dopravníky byly odstraněny pro přehlednost

## Připravte Pece - Přední věnců Konzoly

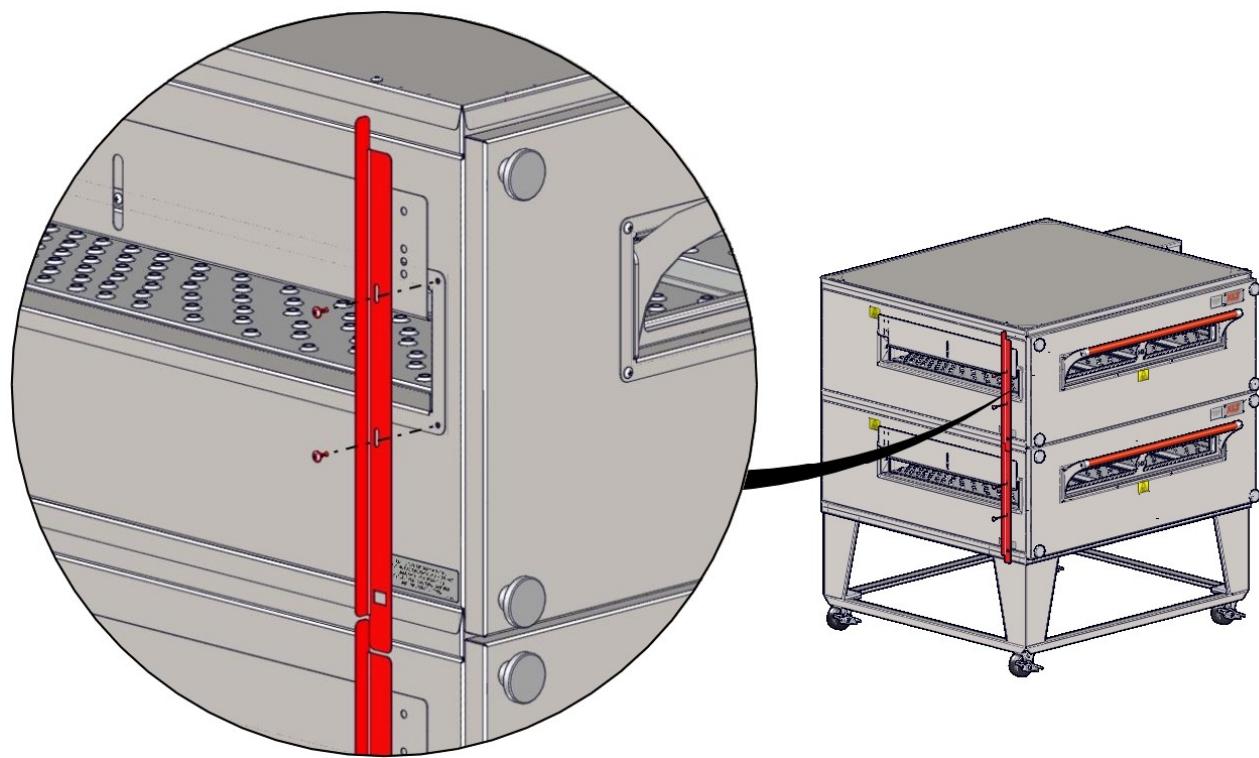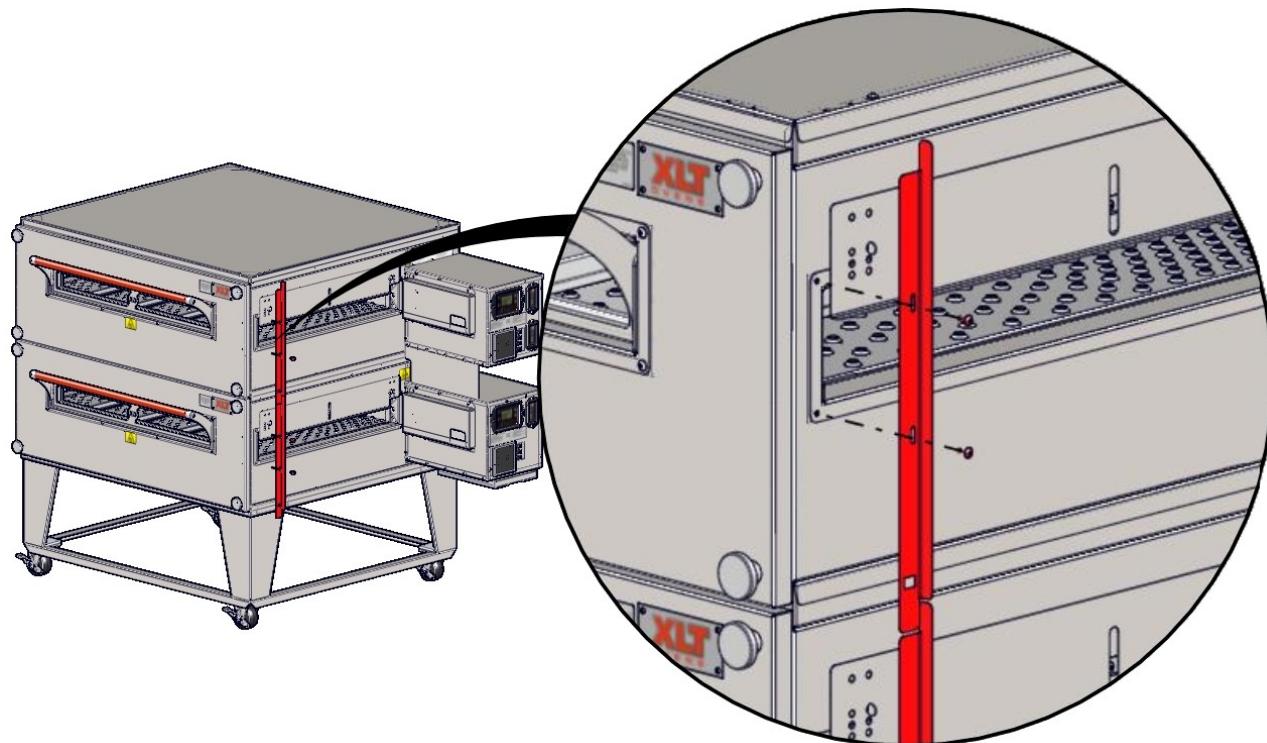


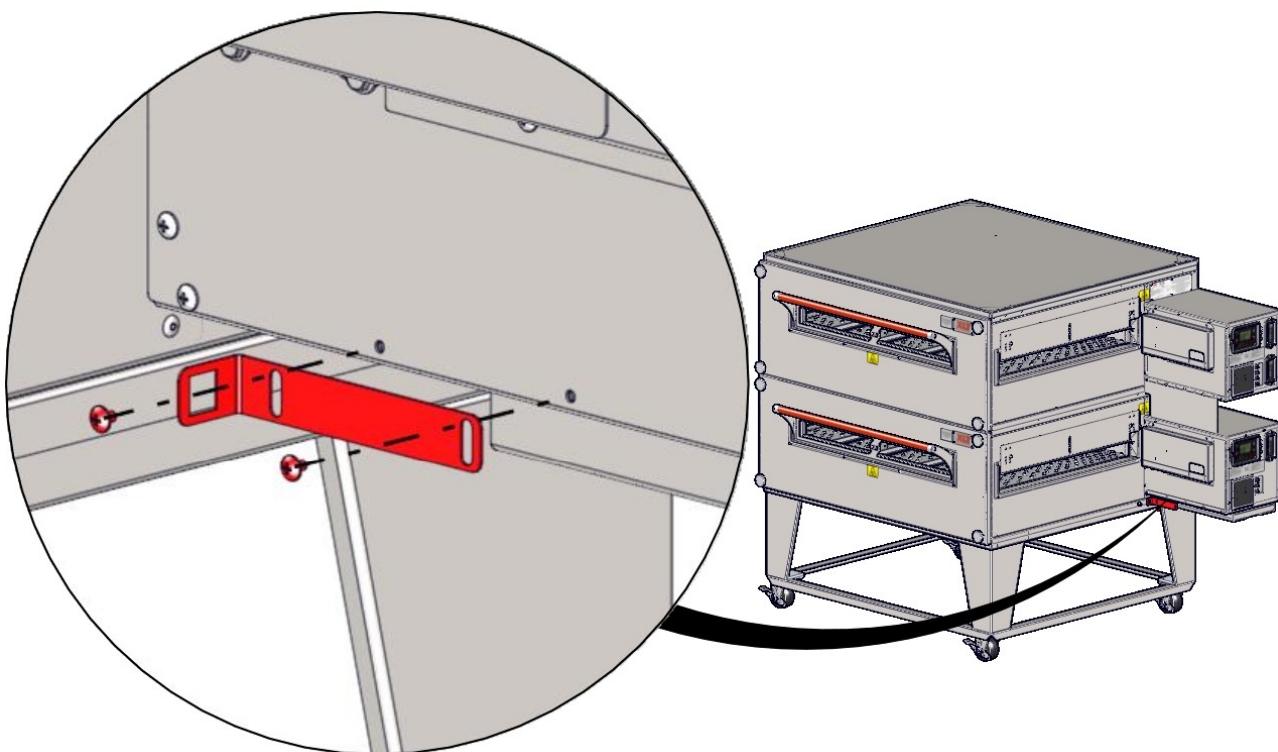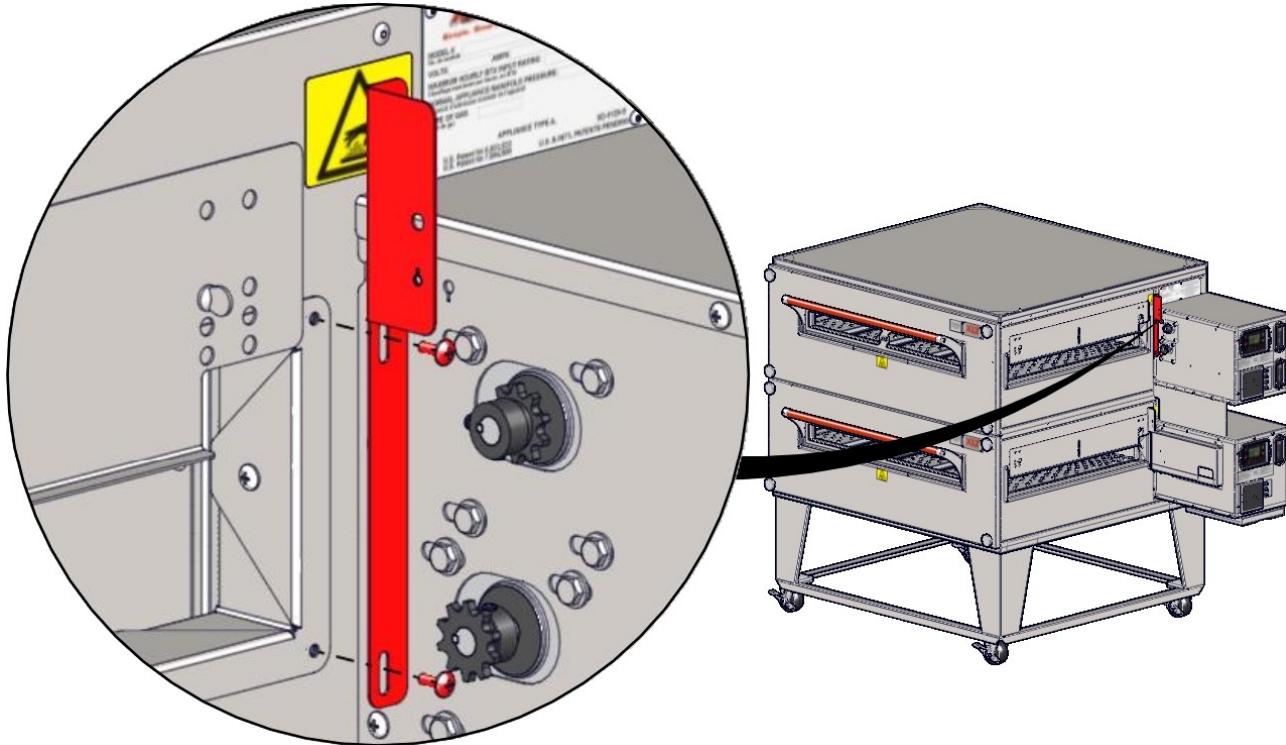**Připravte Pece - spodní části rámu konzola****Připravte Pece - ovládací box boční výprodej**

## Připravte Pece - Zadní věnců Konzoly


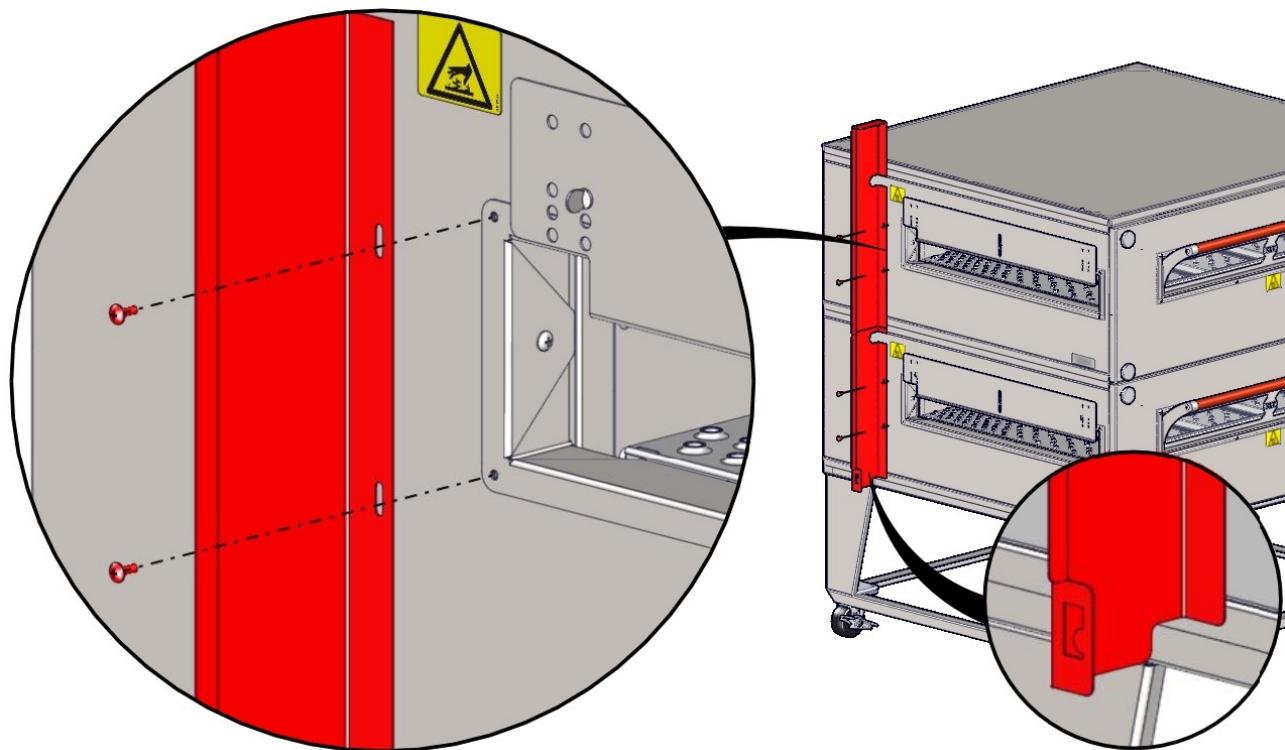


## Připravte si kapuci

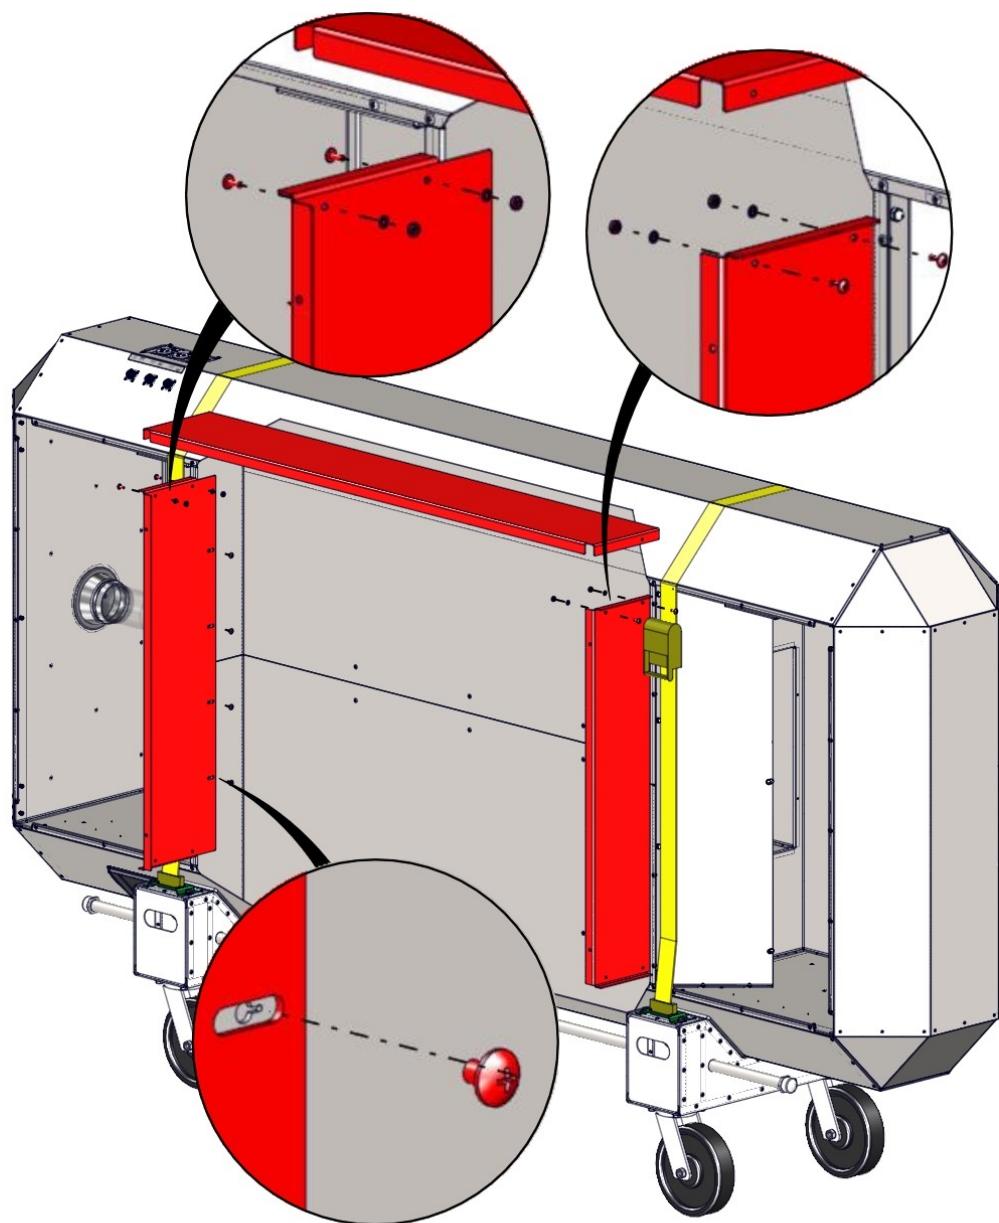


**Nastavení zvedací zařízení**

AVI kukly lze snadno přesouvat a stohovat s řádným zdvihačím zařízení. Použití XLT schválen zdvihačích zařízení je vysoce doporučeno. Kontaktujte XLT pro více informací.

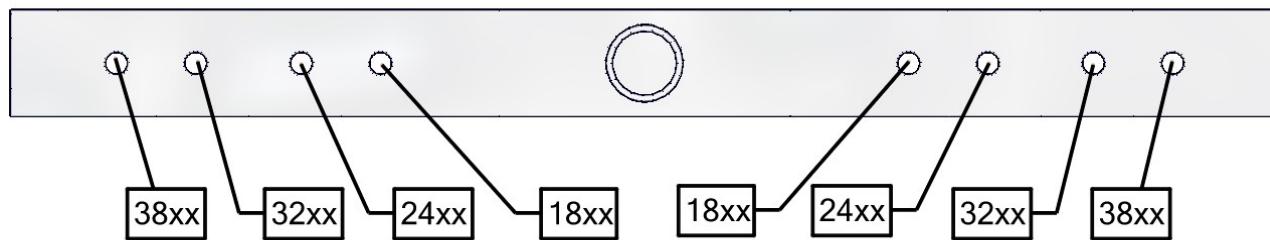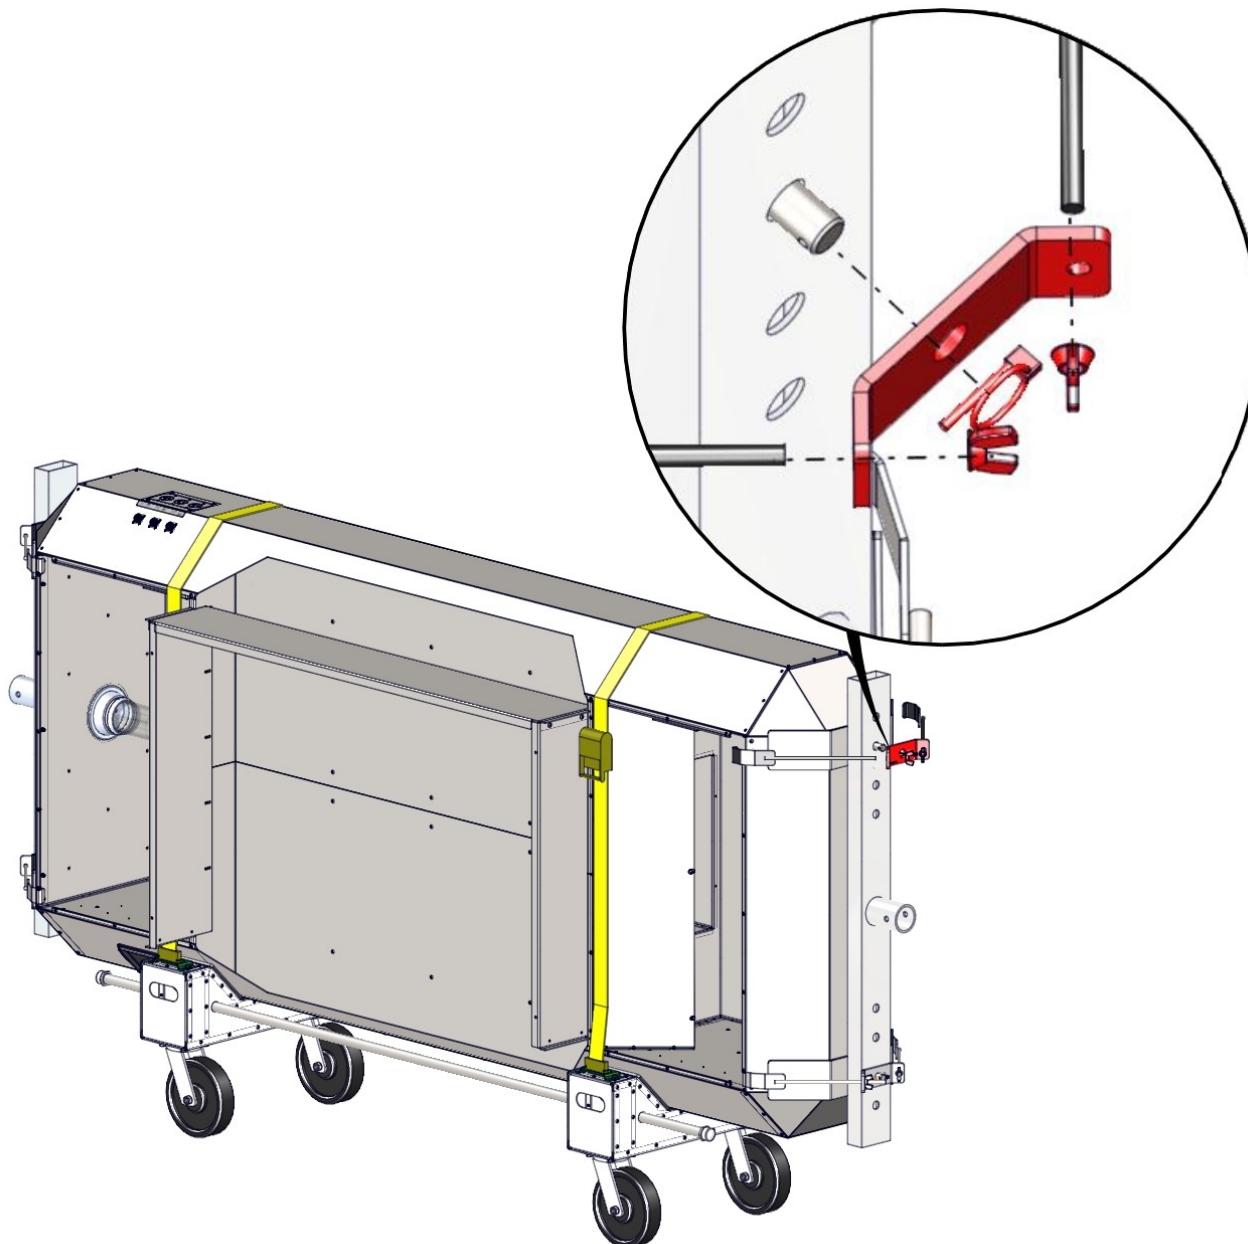

**Nastavení zvedák****NEBEZPEČÍ**

- Zkontrolujte kabel před každým použitím.
- Pokud je kabel roztržený nebo vykazuje známky nadměrného opotřebení a zastarání, NEPOUŽÍVEJTE, dokud se nahrazuje kabel.
- Zkontrolujte jejich lehký chod. Kabel by neměl být sevření a by měla procházet plynule přes kladku na horní straně pólu sestavy.
- Minimálně kabel vyměnit každoročně pomocí ocelových lan, která splňuje nebo překračuje specifikace Jack výrobce.
- Nepřekračujte stanovenou kapacitu zvedáku.

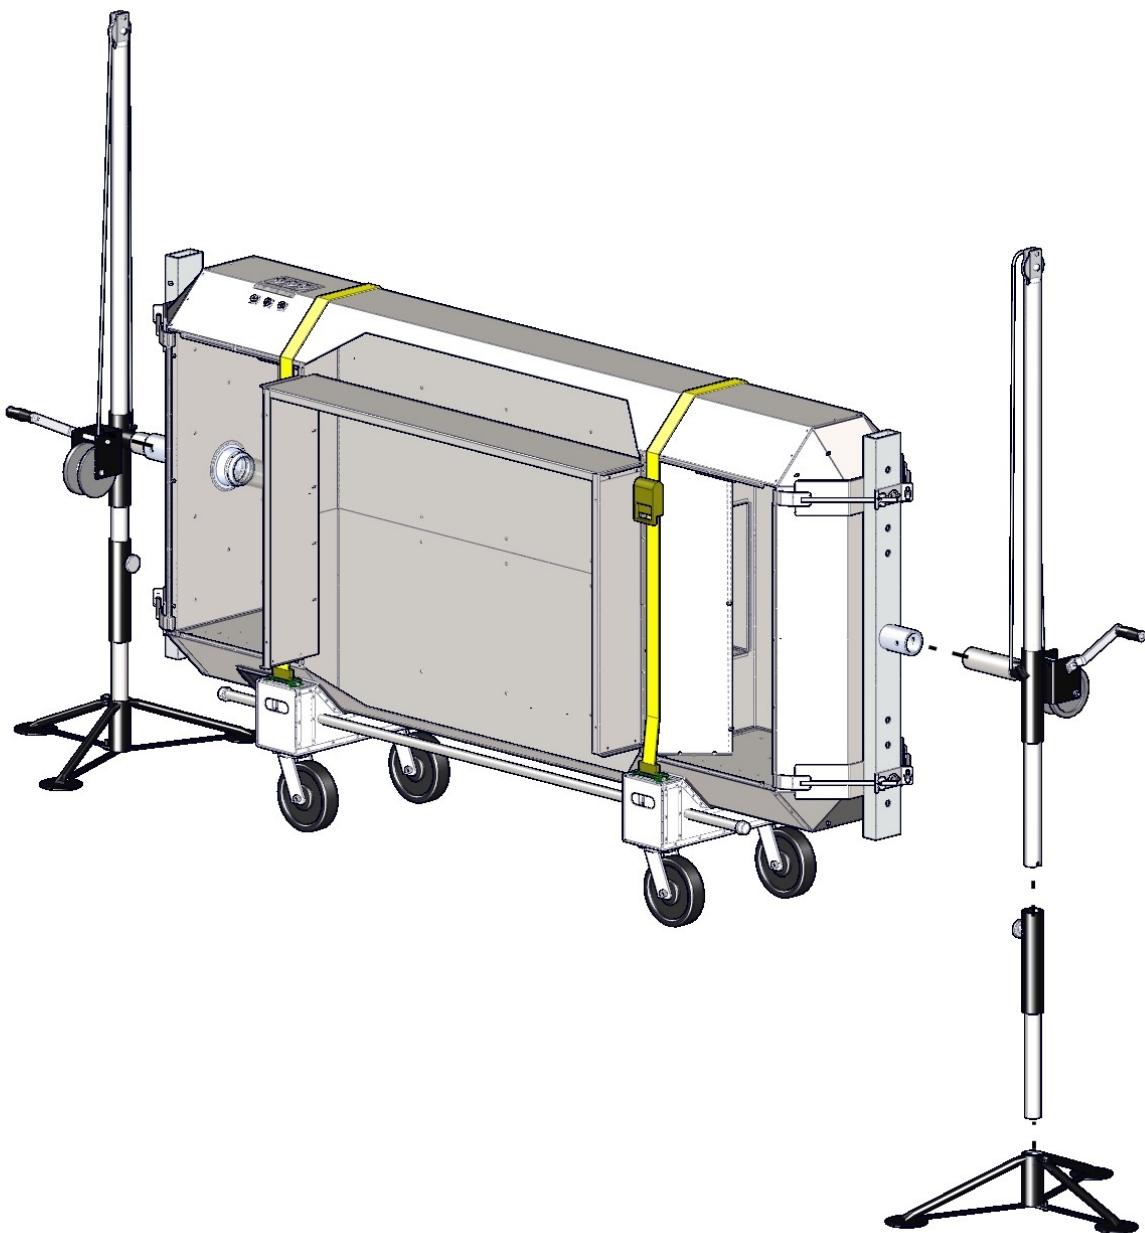

## Stohování kapuce na pecích




NEBEZPEČÍ

Nesprávné zapojit zvedáků do zdvihacího Pipe a naprosto bude mít za následek poškození, zranění nebo úmrtí v důsledku klesající kapucí.




NEBEZPEČÍ

- Oba konektory by měly být zvýšeny v souzvuku, jinak se může vázat a nebezpečná situace bude vyvijet.
- Nevkládejte žádnou část sebe sama pod kapotou kdykoliv.
- Kapota je nejvyšší těžké. Bud' opatrný.

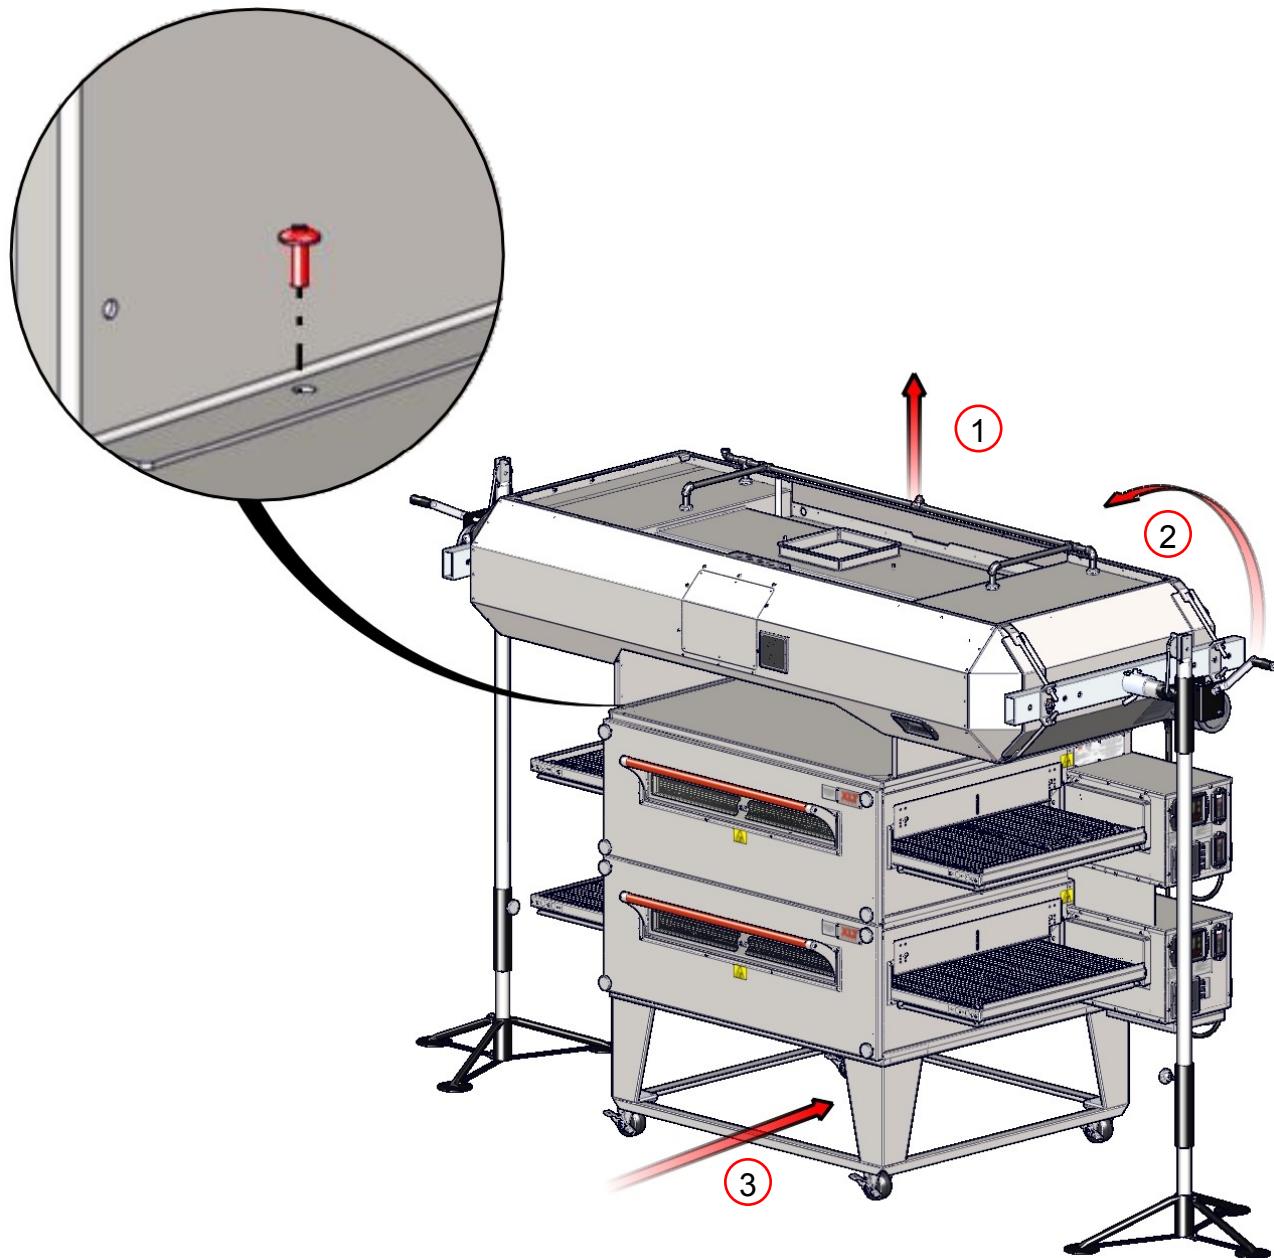











NEBEZPEČÍ

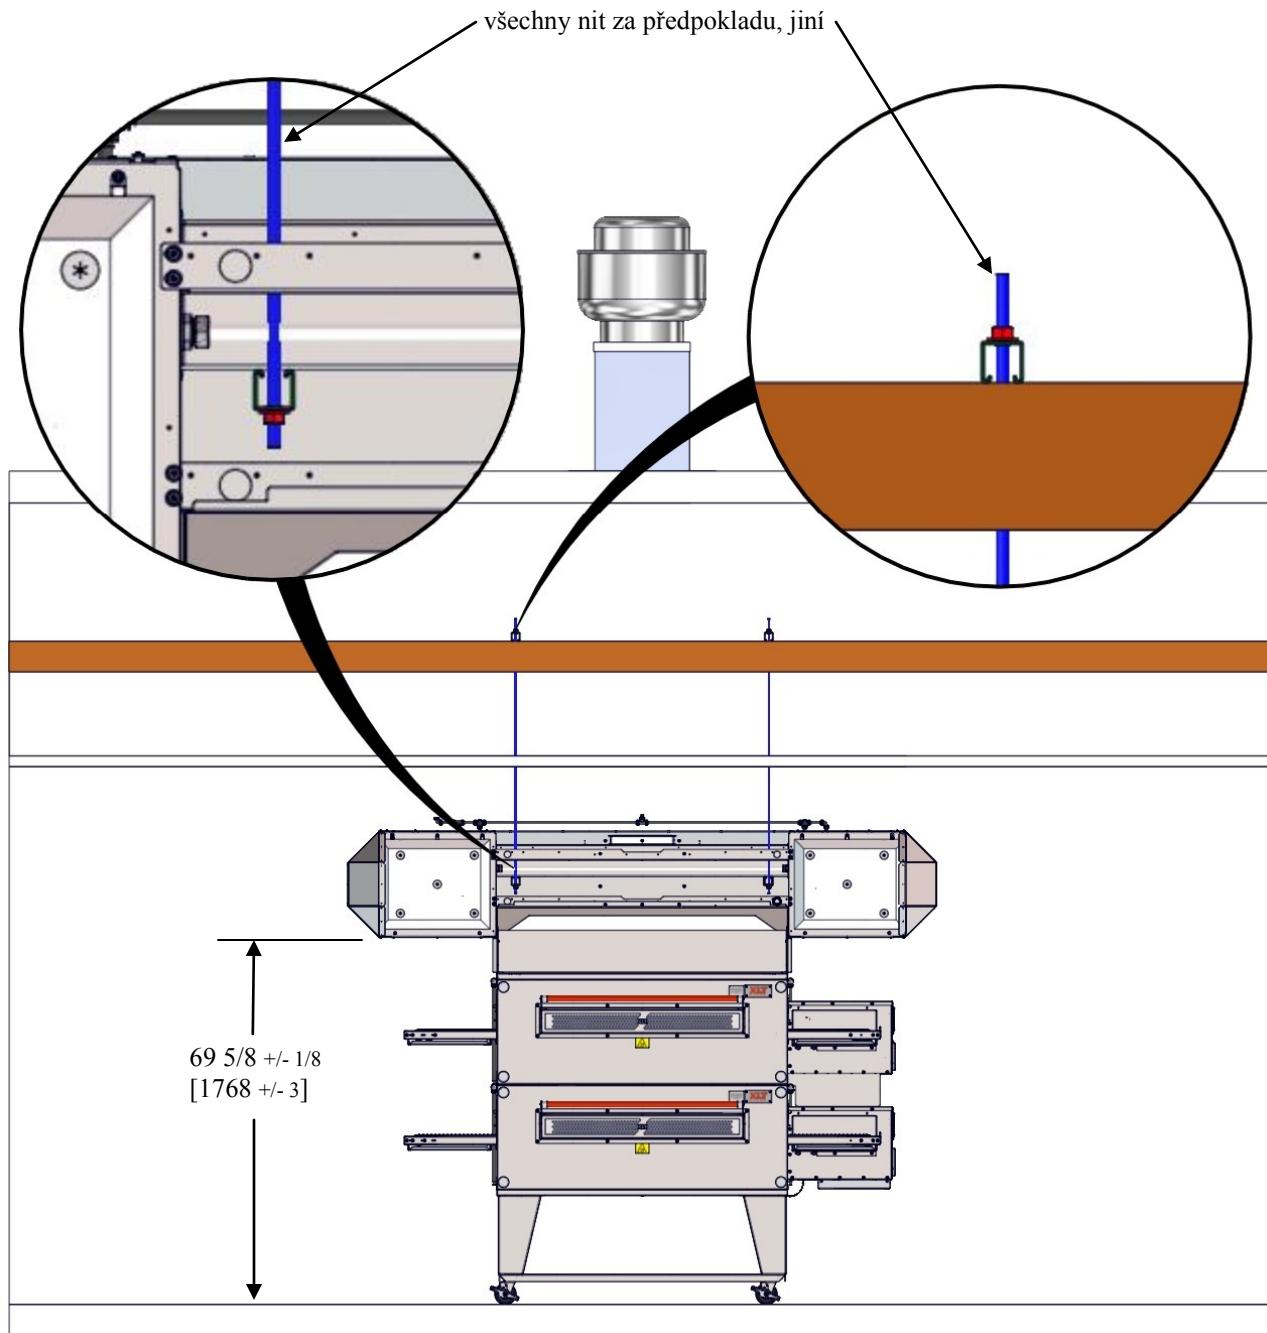**Kapuce Musí být zavěšena na stropní trámy****NOTE**

Toto měření je od hotové podlahy na spodní části zavěšeného kapoty.


### Nainstalovať Mazací zásobníky, žárovky & krytů a tukovými filtry

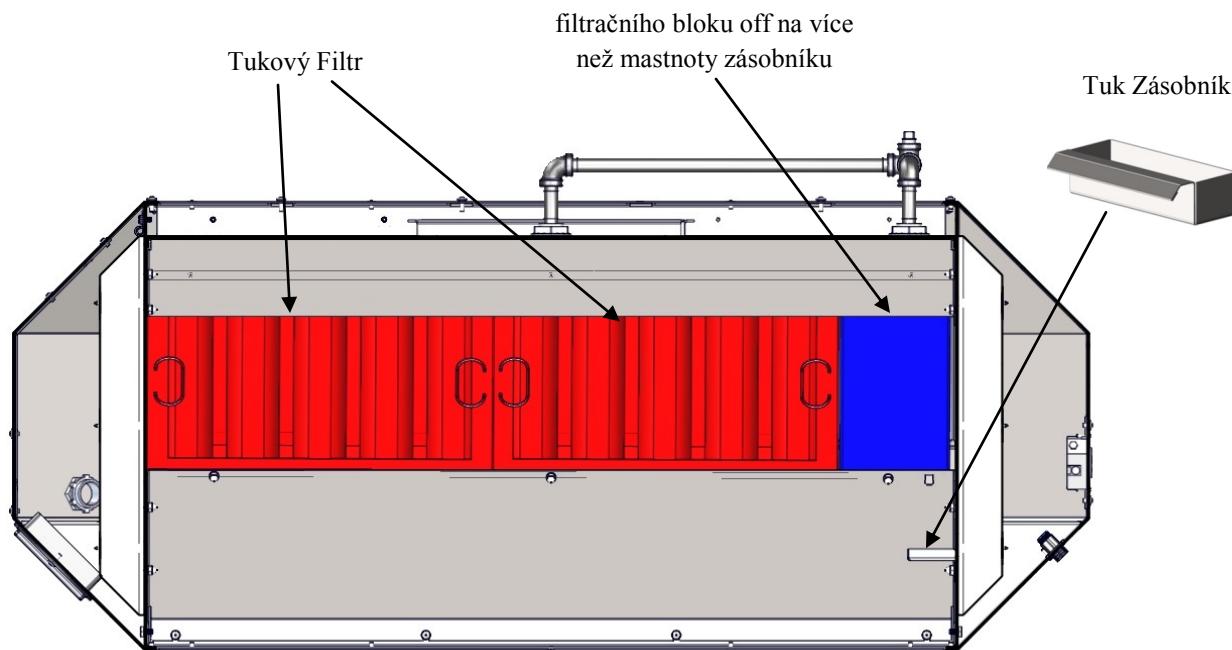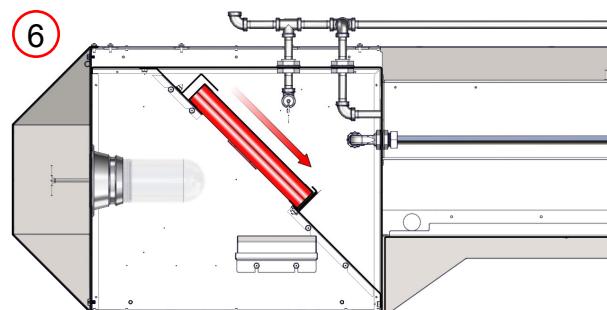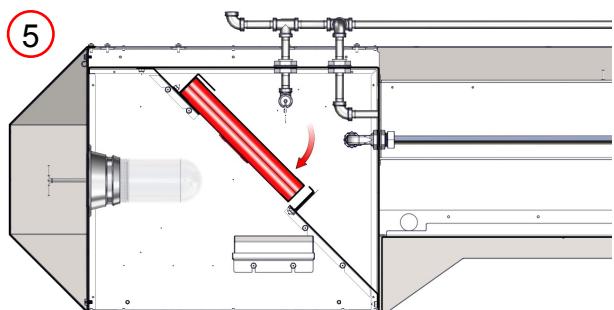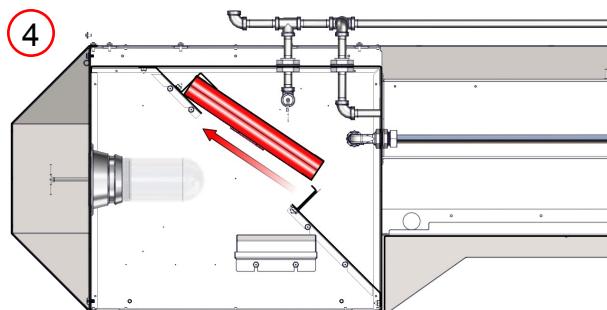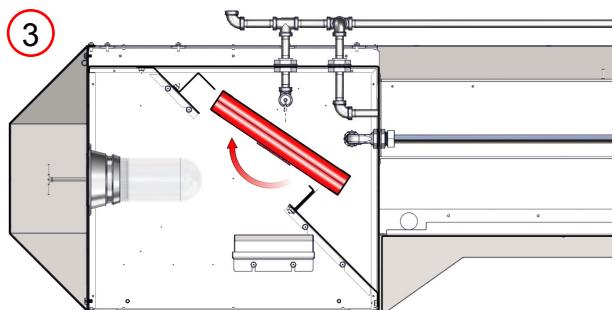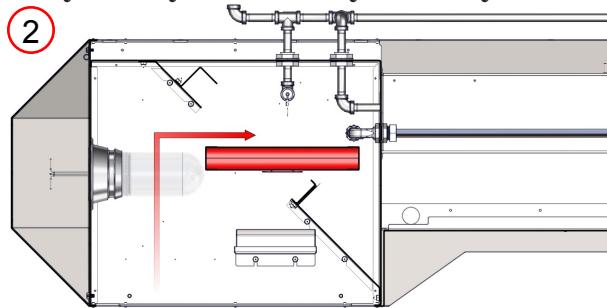
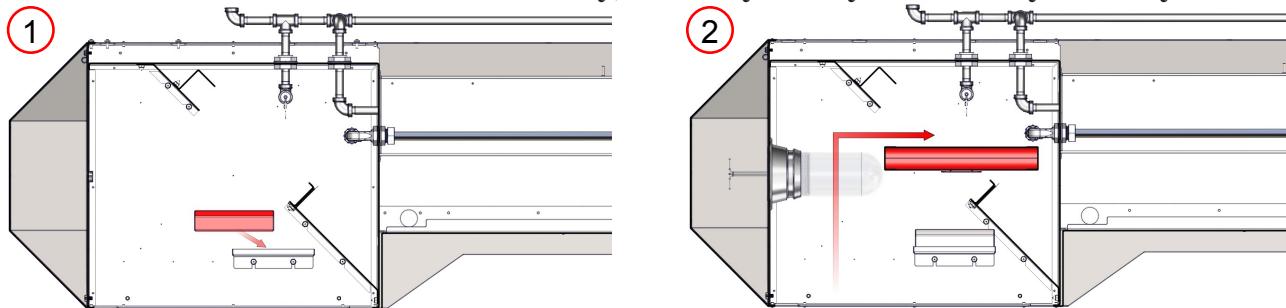


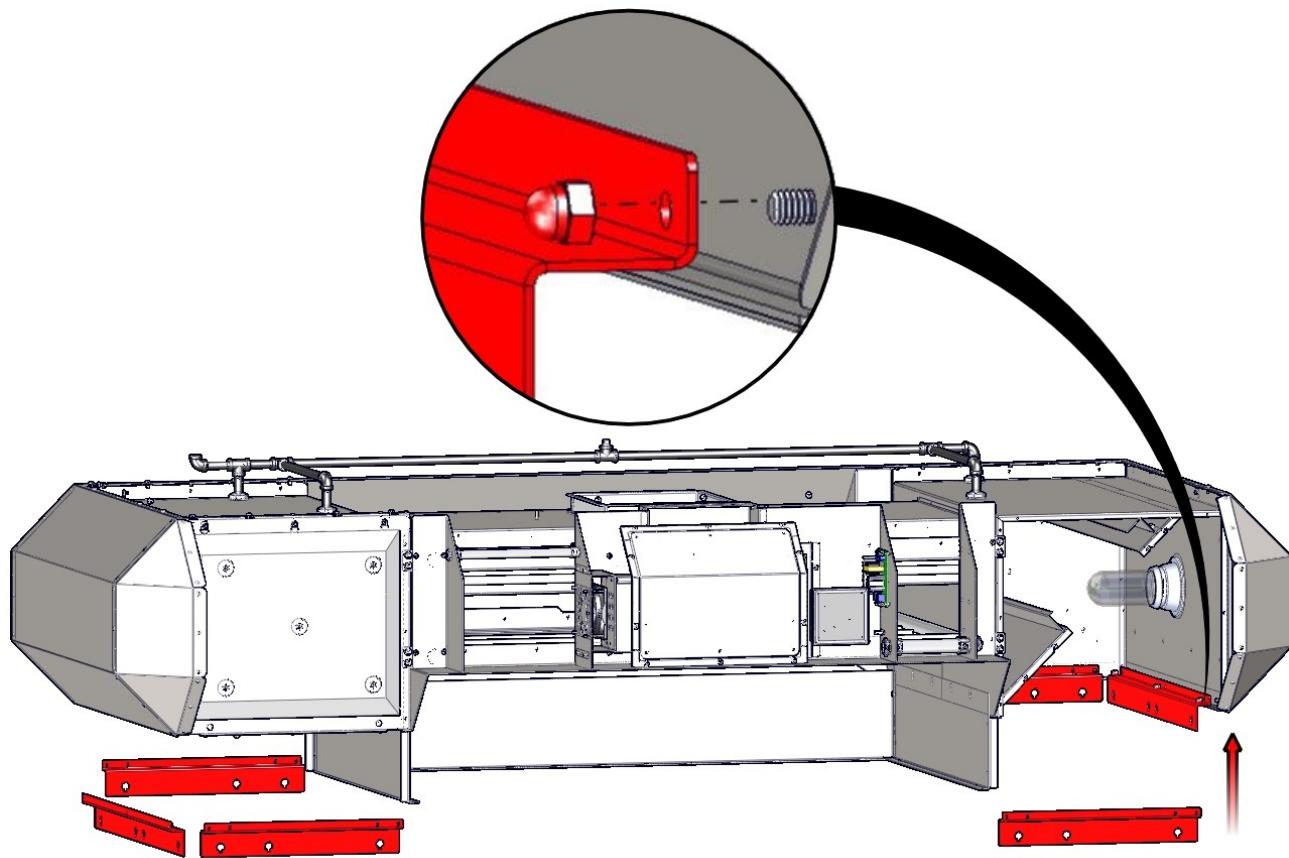


Části odebrány kvůli jasnějšímu

## Nainstalovať rohové sloupky

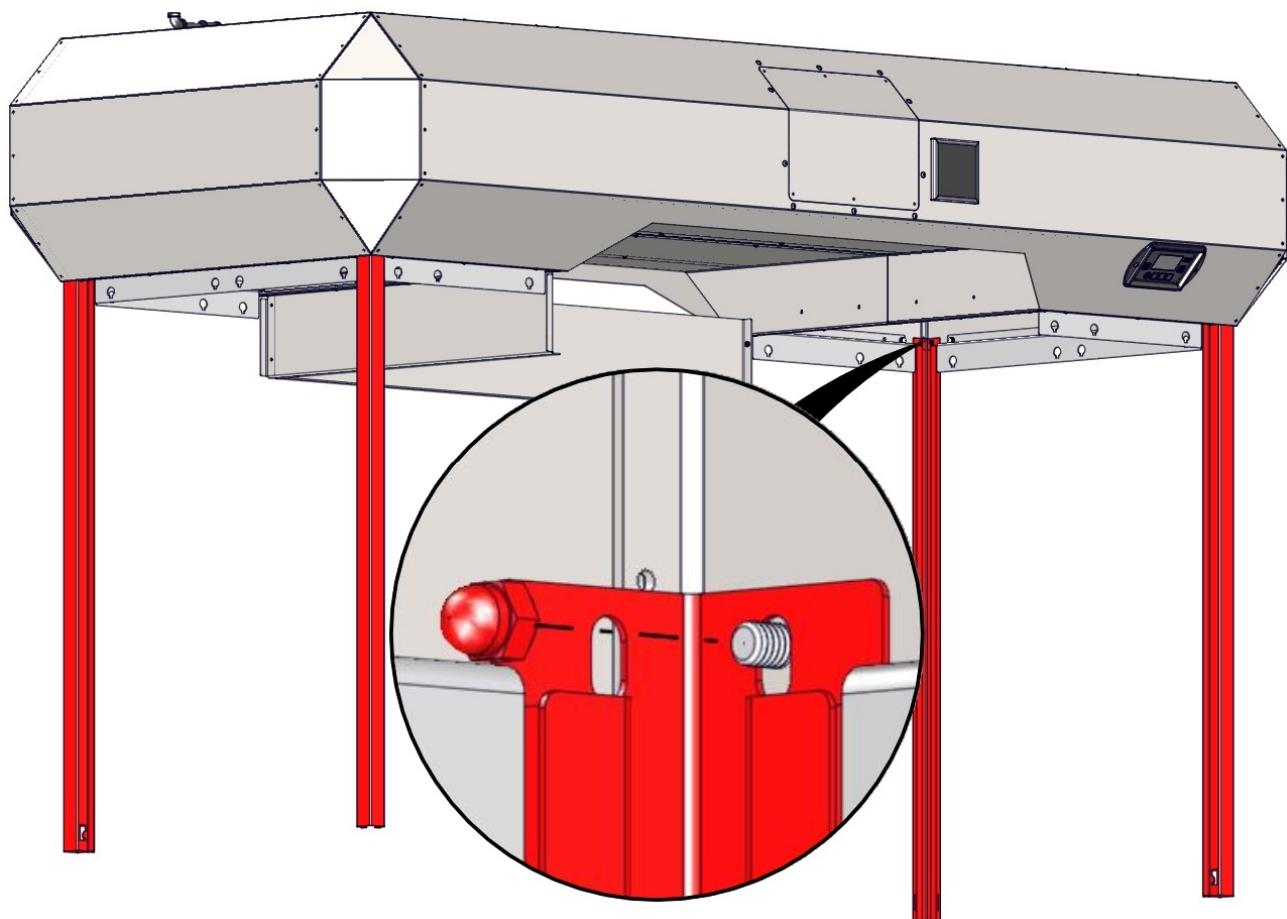


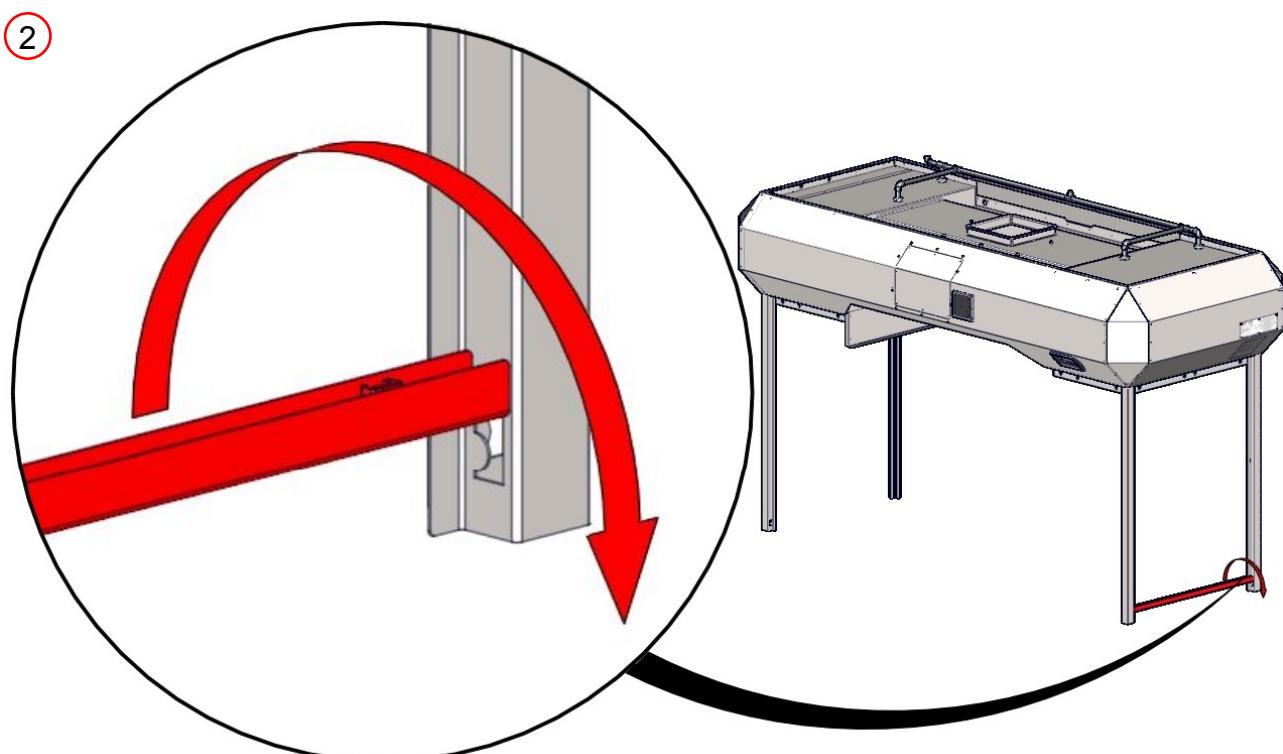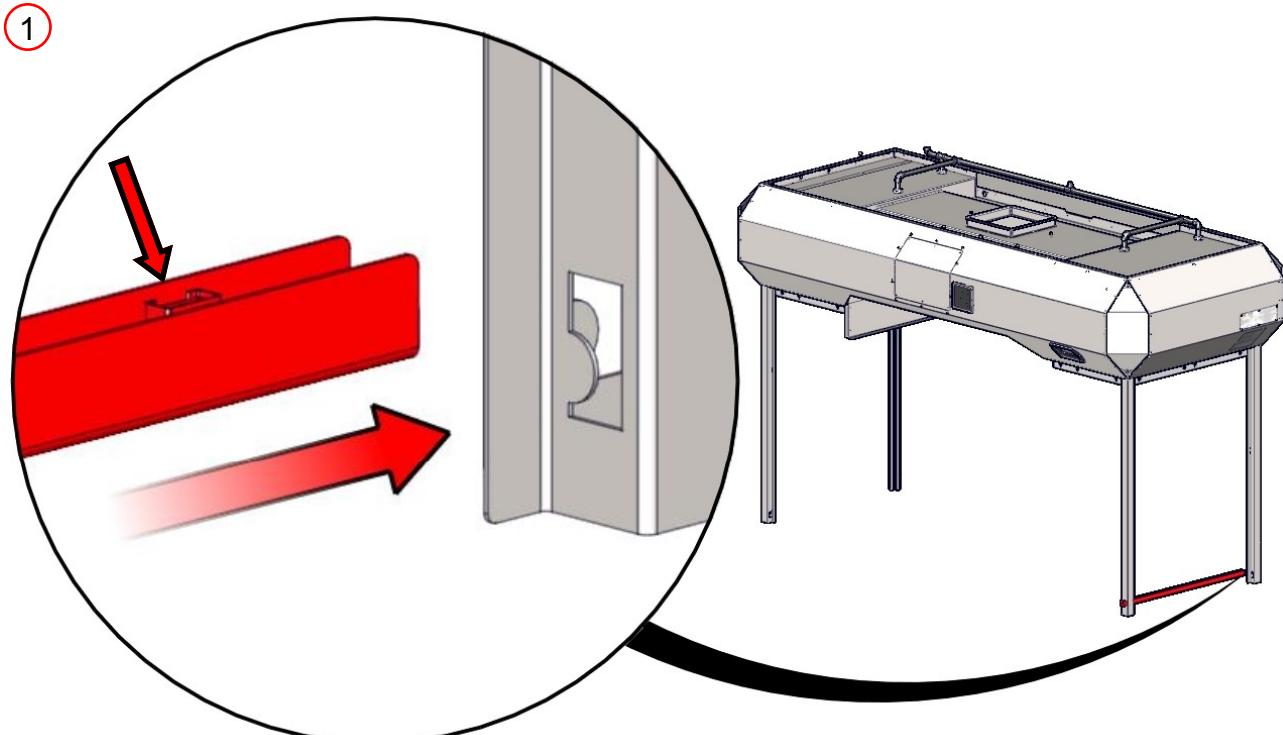

## Nainstalujte spodní lišty

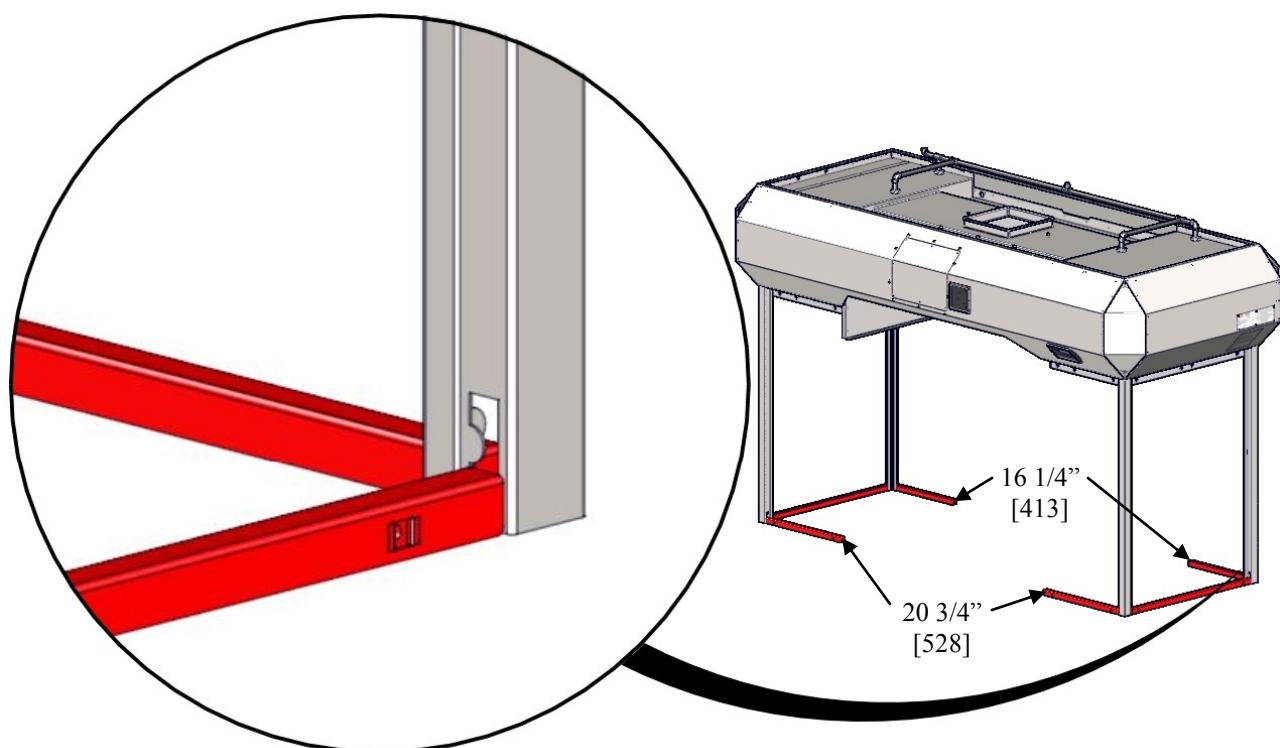


## Nainstalovat ovládací skřínka Horní výprodej

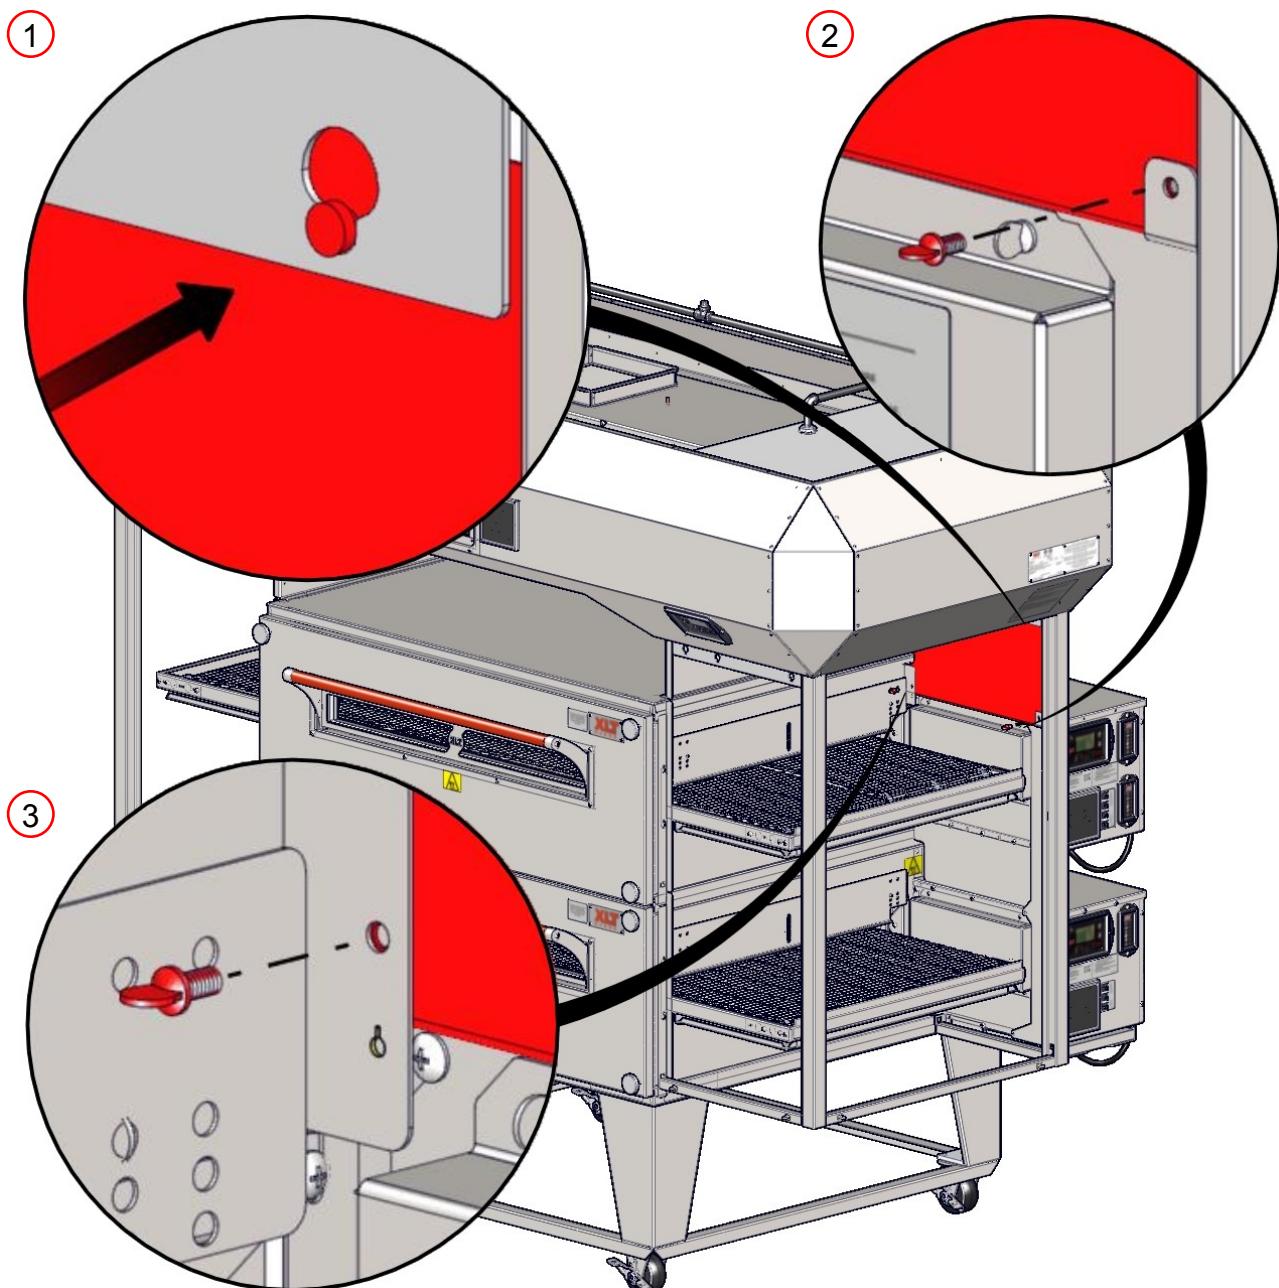



**NOTE** → Pokud instalujete "model 70, totéž platí pro LH straně pece.

## Nainstalovat Rubáš panely - přední a končí

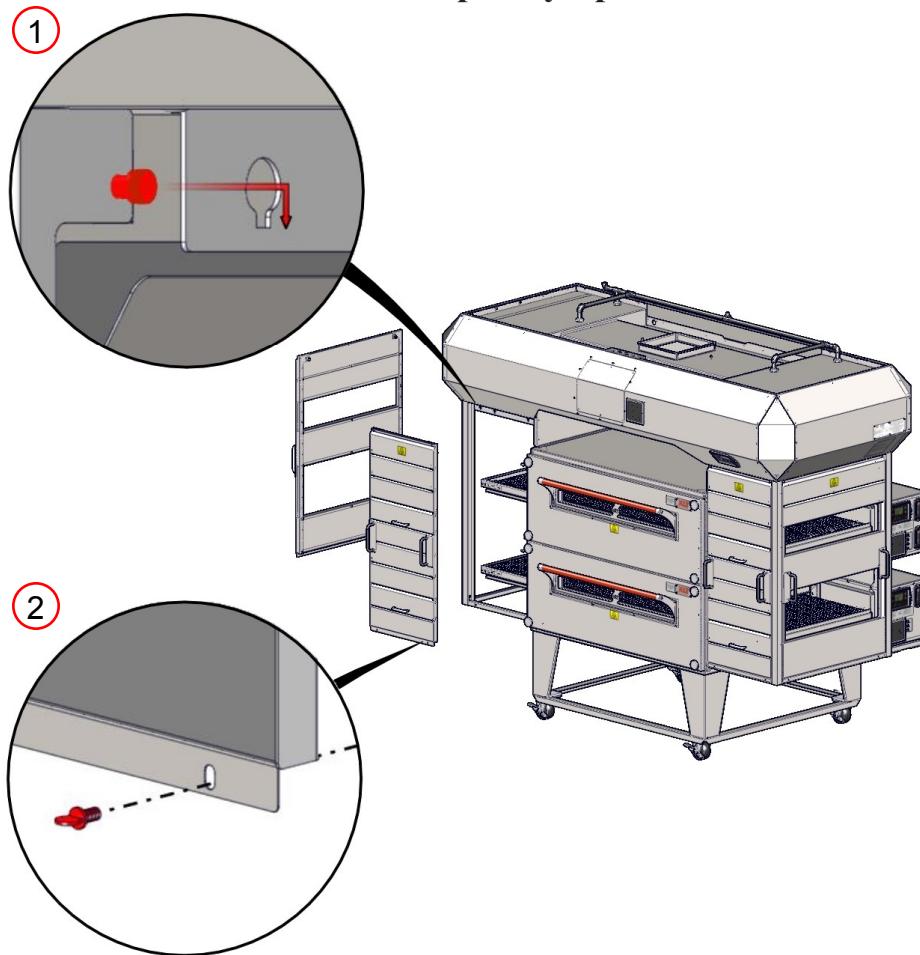


## Nainstalovat vzletem zásobníků

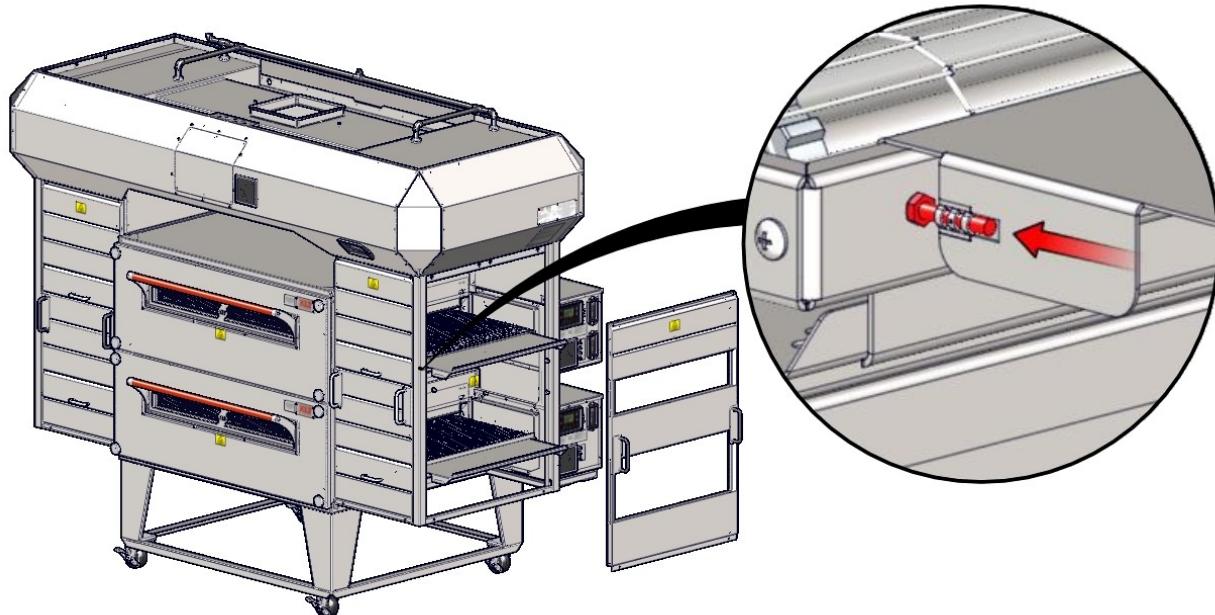

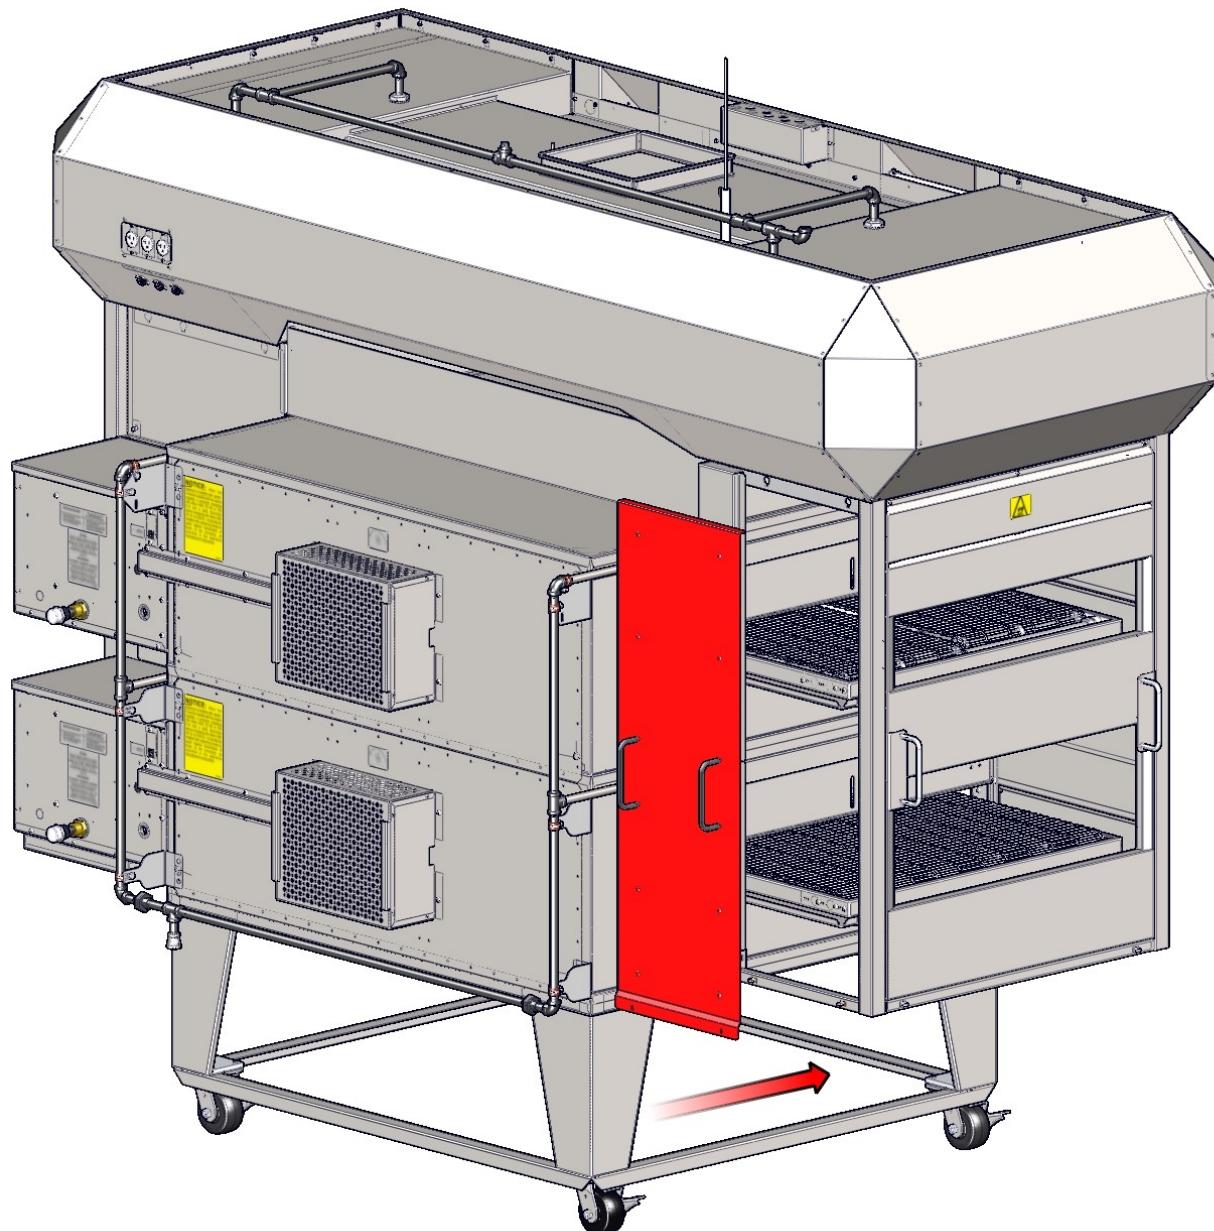

**NOTE** Pokud instalujete "model 70, viz strana 74

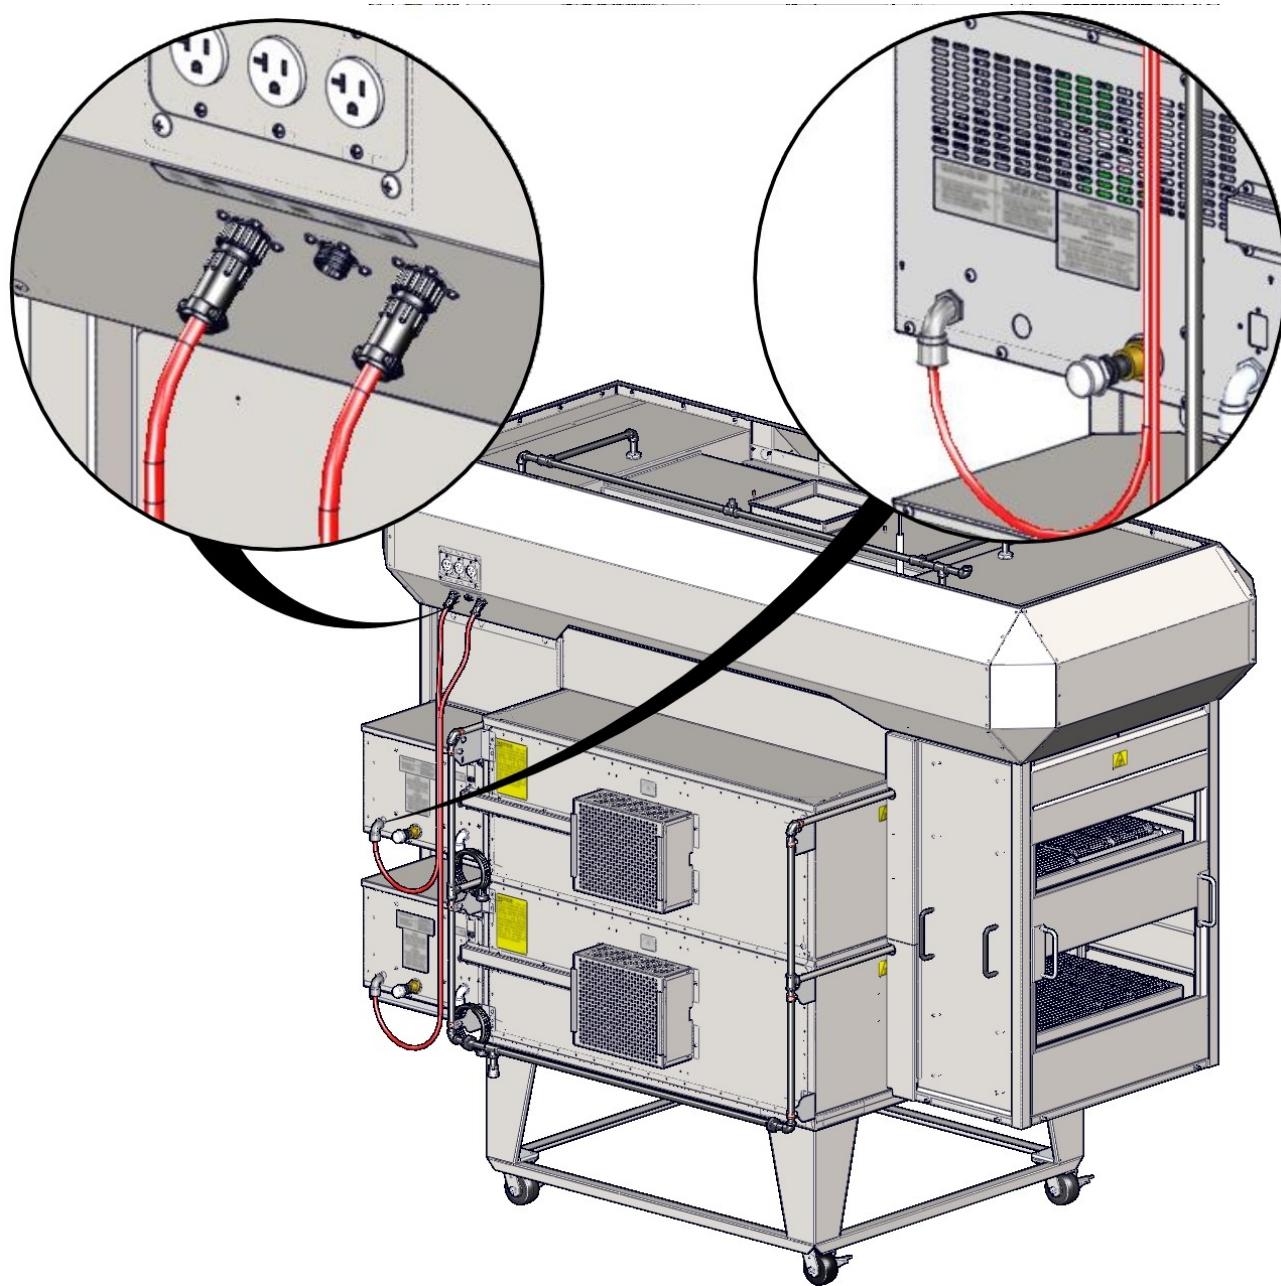
**Instalaci Digestoře Sestavu Přemístění Kabelu**

Všechny digestoře jsou vybavena třemi (3) přepínač přemístění prodejen, bez ohledu na to, jak jsou nainstalovány mnoho XLT pece. Pro single troubou použití "top" umístění. V případě dvojího použití zásobníku "top" umístění pro horní troubou a "bottom" místa pro nižší troubou, odcházející "Střední" poloha otevřená.


Vložení a zablokování každé trouby ovládací kabel do určeného místa na spodní straně ovládacího kapuce boxu.

## Připojení Kapoty Sestavu Přemístění Kabelu


1

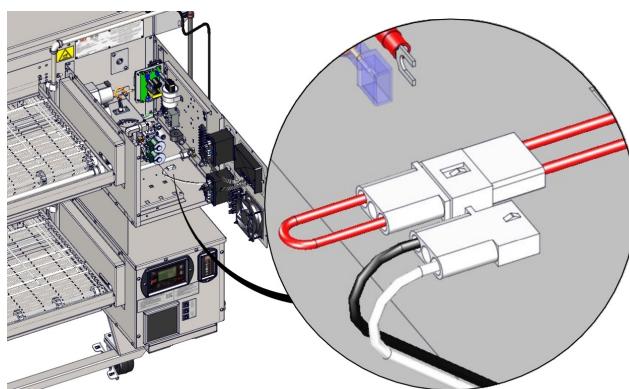


2

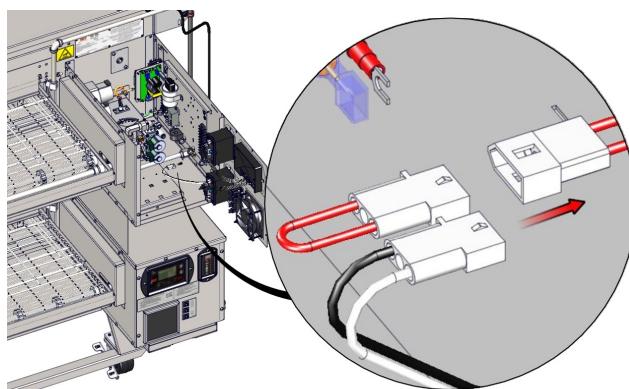

3

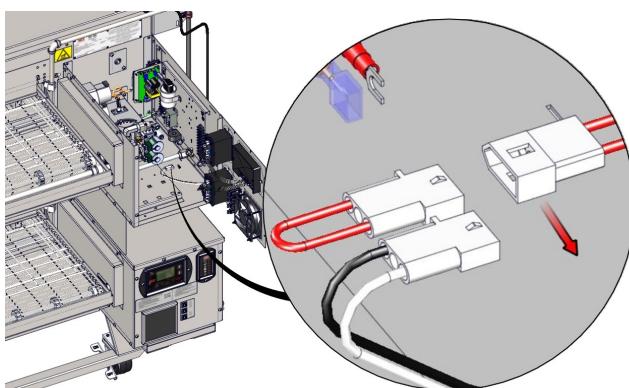

4

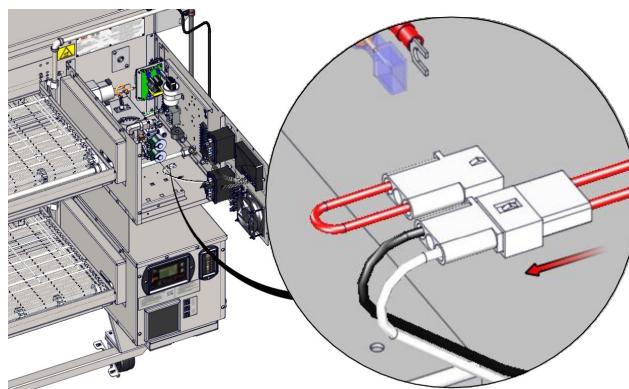

## Úpravy pohon s frekvenčním měničem

Všechny AVI Digestoře jsou funkčně testovány ve výrobním závodě. Provoz je ověřeno, a byly provedeny úpravy, aby bylo zajištěno řádné fungování. Nicméně, polních podmínek jsou někdy liší od výrobních podmínek. Tyto proměnné je nezbytné, aby autorizovaný servisní technik ověřil operaci a provést úpravy terénu v případě potřeby. Následující položky musí být kontrolovány a ověřeno, že splňují specifikace a požadavky uvedené v této příručce před kapotu právě uváděn do provozu:

- **Správná otáček ventilátoru**
- **Vyvážený make-up air**

Počáteční Start-Up Kontrolní seznam musí být dokončen v době instalace, která byla popisána Zákazníkem a vrátila se do XLT Pece zahájit záruční


Regulátor VFD je nastavena v továrně na hodnoty zobrazené v níže uvedené tabulce.

<b>VFD Controller Settings</b>						
<b>Switches On</b>			<b>1832 &amp; 2440</b>	<b>3240, 3255 &amp; 3270</b>	<b>3855 &amp; 3870</b>	
	<b>Top</b>	<b>Middle</b>	<b>Bottom</b>			
Single	X			20 Hz	25 Hz	30 Hz
Double	X			20 Hz	25 Hz	30 Hz
			X	35 Hz	40 Hz	45 Hz
	X		X	35 Hz	40 Hz	45 Hz
Triple	X			20 Hz	25 Hz	30 Hz
		X		30 Hz	35 Hz	40 Hz
			X	40 Hz	45 Hz	50 Hz
	X	X		30 Hz	35 Hz	40 Hz
	X		X	40 Hz	45 Hz	50 Hz
		X	X	40 Hz	45 Hz	50 Hz
	X	X	X	45 Hz	50 Hz	55 Hz
Fire Suppression			60 Hz DO NOT CHANGE			

Pokud budete potřebovat více či méně proudění vzduchu, postupujte takto:

1. Stiskněte a podržte tlačítko <HOOD LIGHT> a <XLT LOGO> tlačítka pro vstup do režimu továrního techPomocí šipek nahoru / dolů k dosažení manuálního nastavení vyvážení vzduchu.
2. Stisknutím a podržením klávesy <ENTER> tlačítko po dobu 3 sekund. Celá řada bude blikat.
3. Přejděte na požadované nastavení trouby. Stisknutím tlačítka <ENTER>.
4. +/- Blikat a umožňuje +/- měnit až do 10 Hz.
5. Stisknutím tlačítka <ENTER> změny uložte.
6. Stisknutím tlačítka <ON> otestovat rovnováhu vzduchu.

## Počáteční spuštění

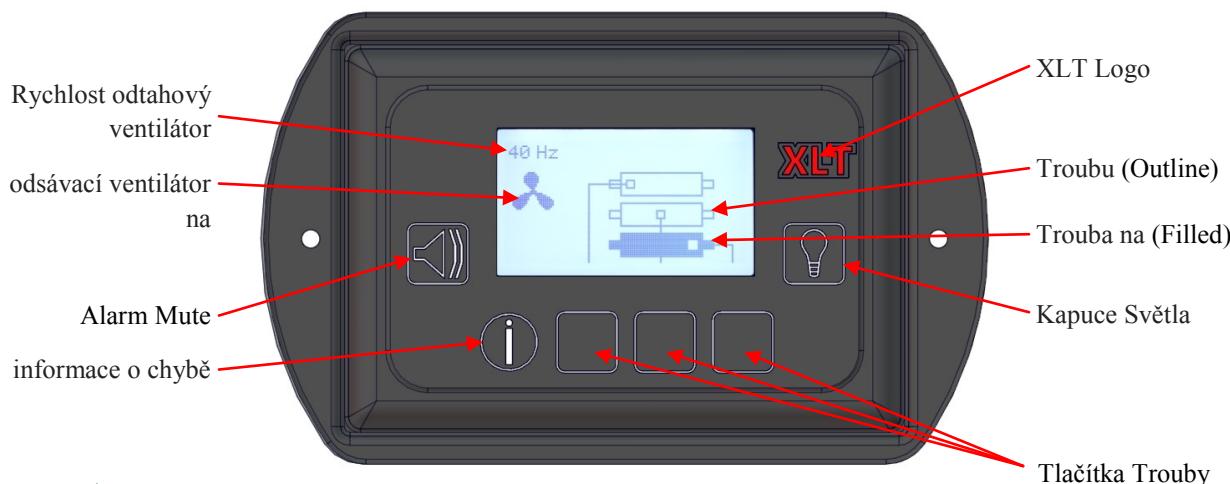


**NOTE** → Jsou-li XLT pece vybaveny s XLT Kapucea nádob odpojen od zdi a napojily na kapuci., Hlavní vypínač na troubě je zakázán a už nefunguje. Uživatelské rozhraní Hood (HUI) na XLT Kapuce přepíše přepínač trouby.

## Kapuce Operace

1. Otočte požadovaný troubu (y) na stiskem tlačítka odpovídající trouby. Viz oddíl start-up v pecích pro návod, jak nastavit teplotu a rychlosť dopravníku. Trouba (y), odtahový ventilátor, a make-up vzduchotechnická jednotka bude aktivován tímto přepínačem v případě, že XLT Hood je instalován v souladu s tímto návodom.
2. Zapnout světla stisknutím tlačítka kapuce světla na Hui. (Žárovky není součástí dodávky s kapucí)
3. Jsou-li dodatečné trouby zapnuté, přes Hui VFD se automaticky zvýší otáčky odtahového ventilátoru.
4. Při vypínání trouby, otočte požadovanou troubu vypnout stisknutím příslušného tlačítka na Hui. Vzduch jednotka make-up se vypne. Odtahový ventilátor se vypne po asi 15 minut a trouba se vypne asi po 30 minutách.

## Obnovení kapotu chladicí ventilátor a mastnota časovač

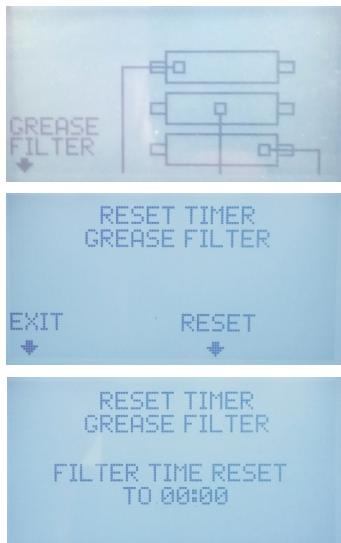

1. Alarm resetu chladicího ventilátoru a mastnoty se objeví v dolní levé straně Hood uživatelského rozhraní. Stiskněte tlačítko Informace o chybě vstup do obrazovky obnovit.
2. Chcete-li obnovit chladicí ventilátor nebo tukový filtr stiskněte tlačítko kapacitní dotykový centrum s obnovením nad ním nastavíte čas zpět na nulu.
3. Následující obrazovka se objeví po dobu 5 sekund a pak se vrátí do normálního provozního obrazovce.


## Režim továrna tech

1. Pro vstup do továrny tech režimu stiskněte a podržte 2 butony (Light & XLT Logo) po dobu 10 sekund. vstoupit.
2. Displeje zobrazí zprávu po dobu 3 sekund. a pípnutí, auto-předem.



### Verze softwaru

MC & UI Verze softwaru. Stisknutím tlačítka šípka dolů přejděte na další obrazovku. Obrázek pouze pro referenční účely - viz XLT pro správnou verzi

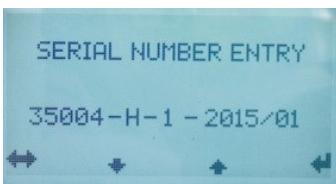

### Sériové číslo

Tlačítko na změny ENTER. Použijte ze strany na stranu šipky pro listování v menu. Použijte šipky nahoru / dolů pro změnu hodnoty a ENTER přijmout a předem.



### Délka pásu

K dispozici jsou čtyři dostupné délky řemenů: 32, 40, 55 a 70 s výchozí sadou na 55. ENTER pro zvýraznění hodnoty, šipky nahoru / dolů upravte. ENTER přijmout a předem.



### Šířka pásu

K dispozici jsou čtyři dostupné šířky pásů, které korespondují s délkou vybranou . Výchozí nastavení je na 32. Je-li zvolena délka pás 32 , pak jedinou možností je 18 šířka pásu . Je-li zvolena 40 , pak můžete zvolit , jestli 24 nebo 32. 55 nebo 70 je vybrána , pak můžete zvolit 32 nebo 38. ENTER pro zvýraznění hodnoty , šipky nahoru / dolů upravte . ENTER přijmout a předem .



### Uplynulý čas

Uplynulý čas Celkový provoz. Uplynulý čas celková nelze vynulovat. Stisknutím klávesy ENTER k postupu.




### Chlazení Filtr

Doba, která uplynula od Ochlazovací filtr vyčistit. Resetuje, když ji zákazník obnoví. Stiskněte tlačítko Informace o chybě na odpočinek čas v případě potřeby. Hodina Interval je reference služba tech. Stisknutím tlačítka šípka dolů k postupu.




### Tukový filtr

Uplynulý čas, protože tukové filtry vyčistit. Resetuje, když ji zákazník obnoví. Stiskněte tlačítko Informace o chybě na odpočinek čas v případě potřeby. Hodina Interval je reference služba tech. Stisknutím tlačítka šípka dolů k postupu.

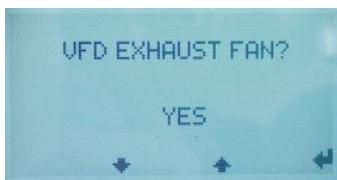

### VFD odtahový ventilátor

Výchozí ANO. Některé kukly bez VFD, To nebude použito. ENTER přijmout a předem.

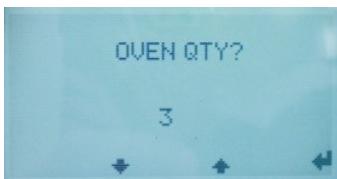


### Trouba Množství

Nastavení množství pecí (1, 2, 3). Výchozí hodnota je 2. ENTER upozornit na hodnoty, šipky pro změnu, ENTER přijmout a předem.



### Režim Make-up air

Časté nebo Per trouba. Výchozí běžné. Společná MUA je s jakýmkoli troubou a má 1 nastavení rychlosti. Per Trouba MUA na jeden troubě až 3 nastavení rychlosti. ENTER pro zvýraznění hodnot, šipky pro změnu, ENTER přijmout a předem.

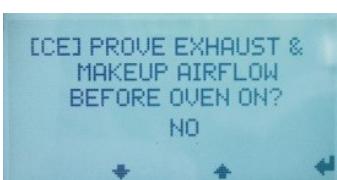

### Prokázat Air Flow

NO nebo YES. Výchozí NO. CE a Australia vyžadují dokazování před troubou. ENTER vyzdvihnout hodnotu, šipky pro změnu, ENTER přijmout a předem.



### Ruční Make-up Air

Obyčejný, 1, 2 nebo 3. Tuto funkci lze zapnout všechny ON nebo spustit jedinců. ENTER pro zvýraznění hodnoty, na výběr jednotek. Šipky pro změnu, ENTER přijmout a předem.



### Manuální VFD

Tuto funkci lze spustit VFD na 5 Hz kroků od 0-65Hz. ENTER vyzdvihnout hodnotu, použijte šipky nahoru / dolů lze zvýšit nebo snížit hodnotu. ON k aktivaci při zvolené rychlosti. ENTER přijmout a předem.




### Vzduchový vyrovnávací

Uživatel stisknout ENTER k editování - / + hodnotu. Prodlení 0Hz pro +/- hodnoty. Jakmile je - / + hodnota je v editačním módu (bliká), stiskněte a držte klávesu ENTER pro 3seconds. To umožňuje uživateli vybrat ostatní řádky (celé linky bude blikat v tomto bodě). Šipky nahoru / dolů přejděte tabulkou se dostat na požadovaný řádek. Stisknutím klávesy ENTER znova přijmout tento řádek a nastavit jako aktivní.



Stisknutím tlačítka ON zapnout ventilátor na nastavení (změní se ikona na OFF, takže uživatel ví, znova stisknout lze jej vypnout). Použijte +/- ke změně Hz pro dané nastavení, dokud je znázorněno požadovaná hodnota. Maximální nastavení ACT je 65Hz. Off, když udělal s touto hodnotou. Opakujte s dalšími nastaveními podle potřeby. Poté, co vše je hotovo, ENTER přijmout a ukončit.



Toto je pouze část VFD tabulky, které se hodí na displeji. 4 Dostupné linky, dva jsou tituly, dva jsou tabulkové hodnoty. Rolovat nahoru / dolů vidět více z tabulky.


Velikost Volán Souprava je určena velikostí AVI Digestoř vzdálenosti od hotové podlahy na montážní výšku stropního podhledu. V záclonka kit šrouby přímo do AVI Hood a nevyžaduje žádou strukturální podporu. Povlak z plastického materiálu musí být odstraněny ze všech částí před instalací.

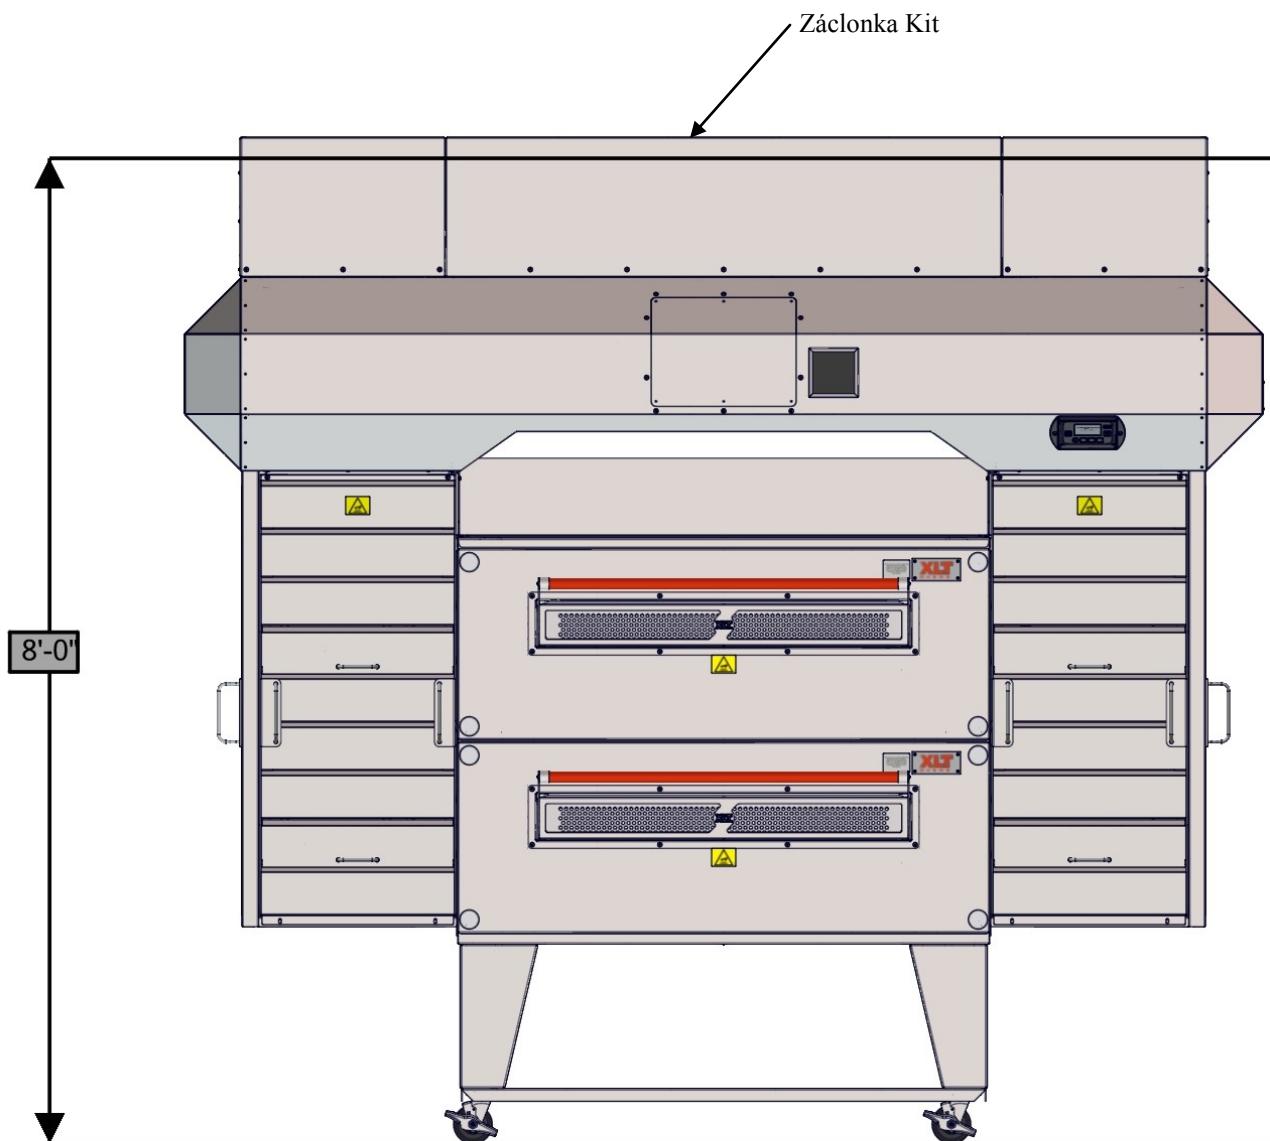

AVI Hood Valance sady jsou k dispozici pro různé podlahy až ke stropu výšek. Kontakt XLT trouby nebo si jím určený zástupce pro více informací.

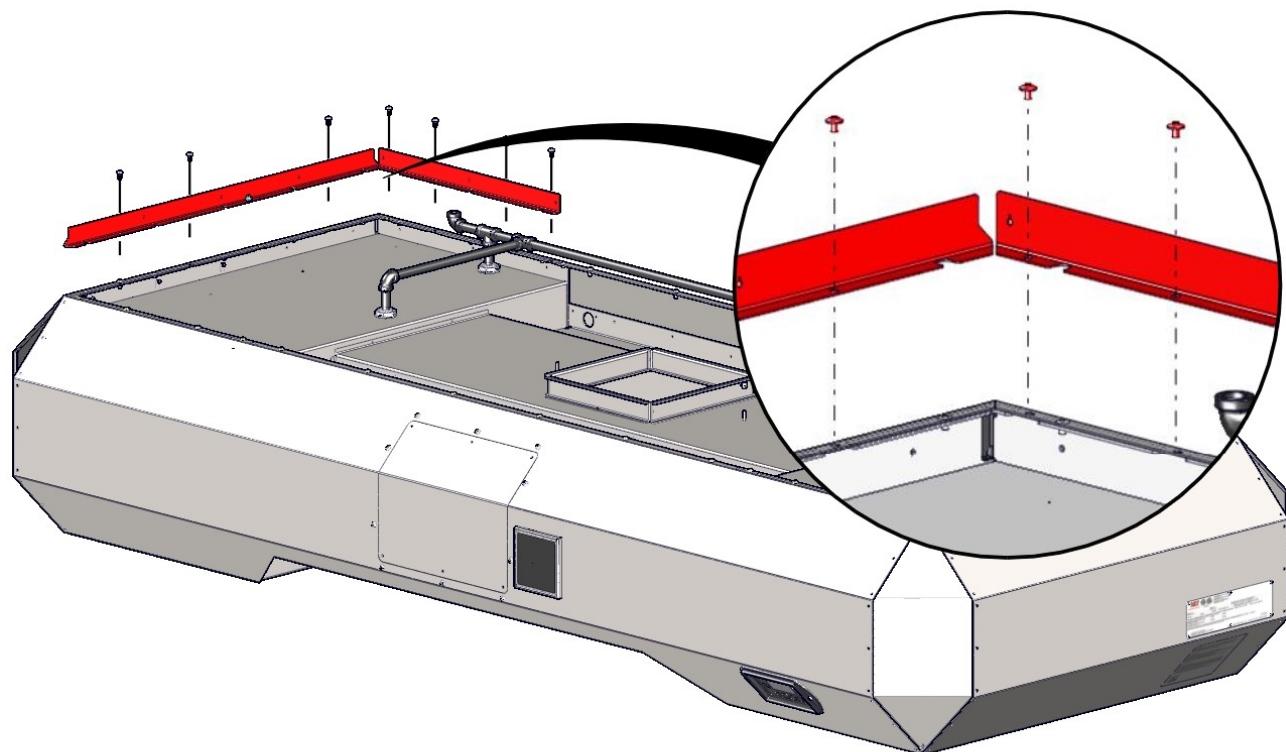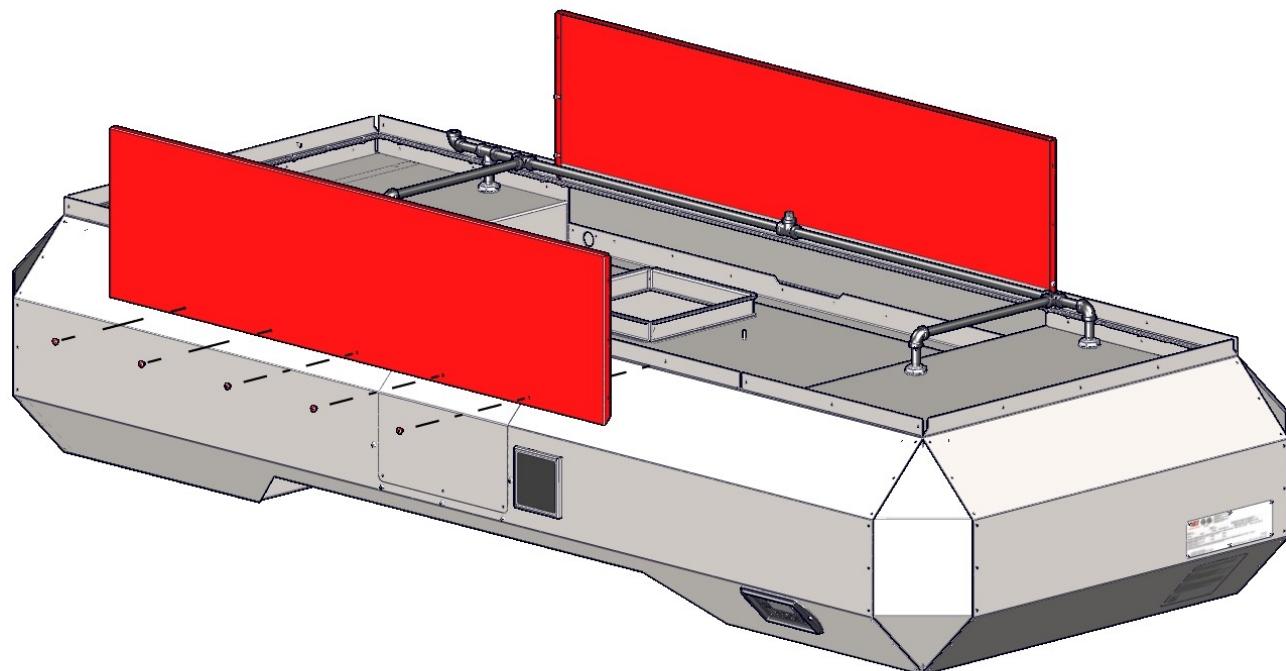**Nainstalovat Valance Konzoly****Nainstalovat přední a zadní panely**

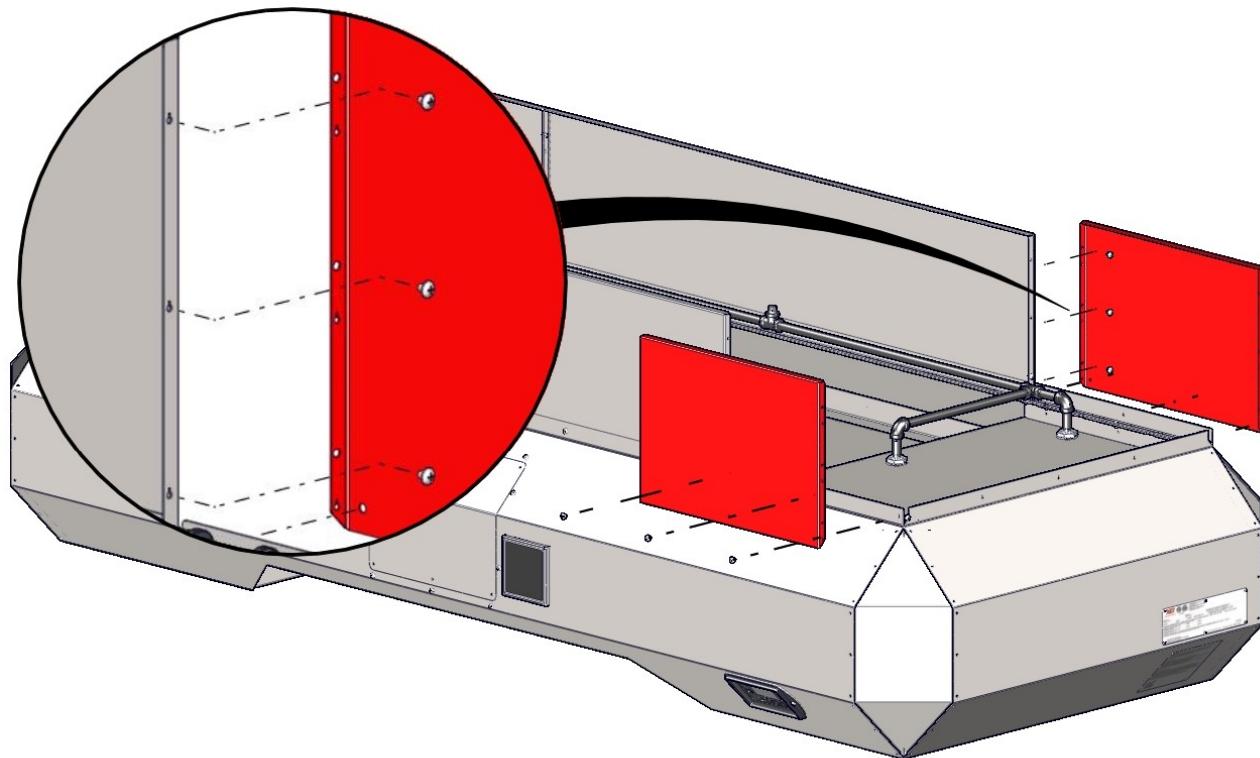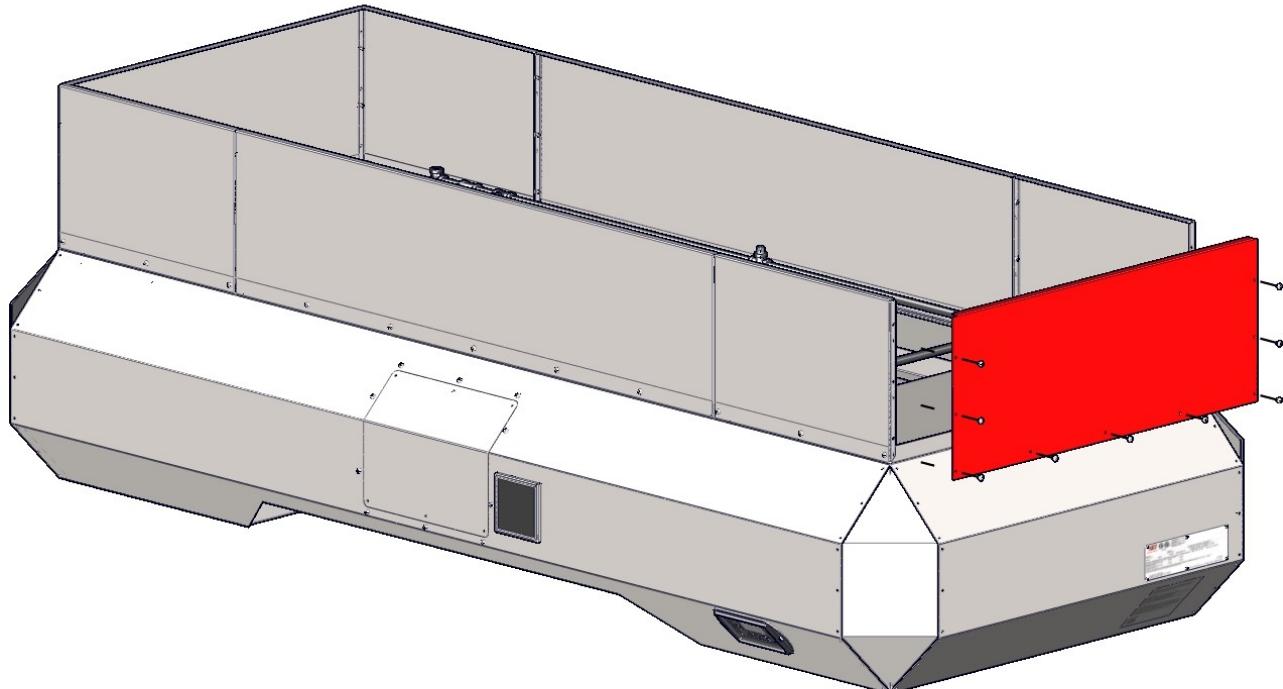**Nainstalovať rohovým panelům****Nainstalujte koncové panely**

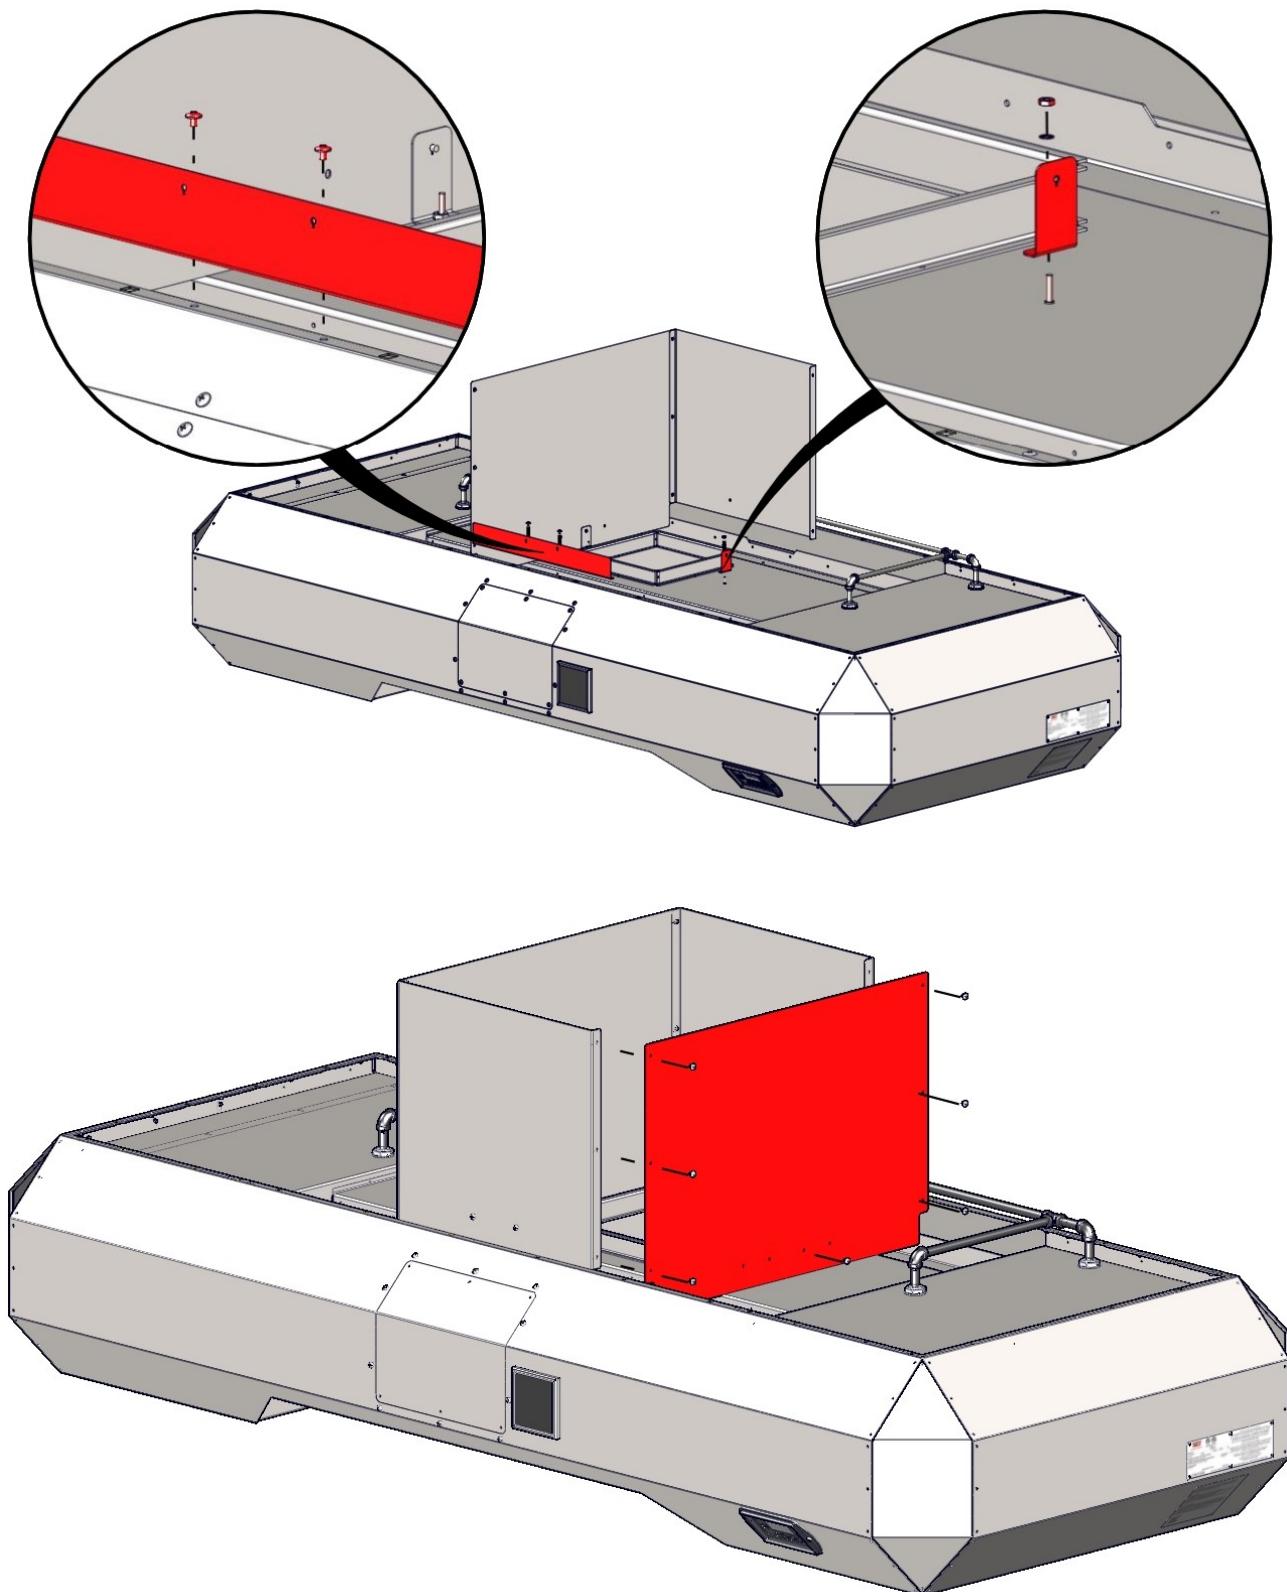

Váš AVI kapuce je vyroben z nerezové oceli a hliníkem. Zkontrolovat omezení aplikací na etiketě výrobku před použitím. Dodržujte doporučené preventivní a bezpečnostní opatření, jak je vyžadováno výrobcem produktu.


Nepoužívejte drsné nebo leptavé čisticí prostředky. Drátěnky poškrábat povrch z nerezové oceli. Oblasti s těžkým nahromaděním by měly být ošetřeny a nechá se máčet po dobu až 5 minut před utírání čisté. Vždy utřete s "zrno" povrchu zachovat vzhled.


		Daily	Weekly	Monthly	Semi-Annual	As Required
Cleaning						
Cleaning	Wipe down Front, Sides, & Top	<input type="checkbox"/>				
	Clean Light Globes	<input type="checkbox"/>				
	Empty & Clean Grease Trays	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	Clean or Replace Fan Filter	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Clean Grease Filters		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Clean Duct and Exhaust Fan			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Inspection						
Inspection	Check Grease Trays	<input type="checkbox"/>				
	Check Grease Filters		<input type="checkbox"/>			
Adjust	No Adjustments Necessary					
Lubricate	No Lubrication Required					
Replace	Fan Filter					<input type="checkbox"/>
	Light Bulbs					<input type="checkbox"/>

Plán za předpokladu, pouze jako vodítka. Četnost čištění se může měnit podle potřeby.


	Mikrovlnná trouba musí být v pohodě a elektrický kabel odpojen před každým čištění je hotovo.
<b>NEBEZPEČÍ</b>	
	Rubáš Panely mohou vážit až 60 liber [27 kg]. Při zvedání dbejte zvýšené opatrnosti.
<b>POZOR</b>	
	Nestříkejte tekuté čisticí prostředky v následujících místech:
<b>POZOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hood elektrické krabice (nachází se na přední straně horní části)</li> <li>• User Interface (se nachází na přední pravý dolní roh)</li> </ul>

Podívejte se do sekce Instalace Hood pro demontáž a montáž.

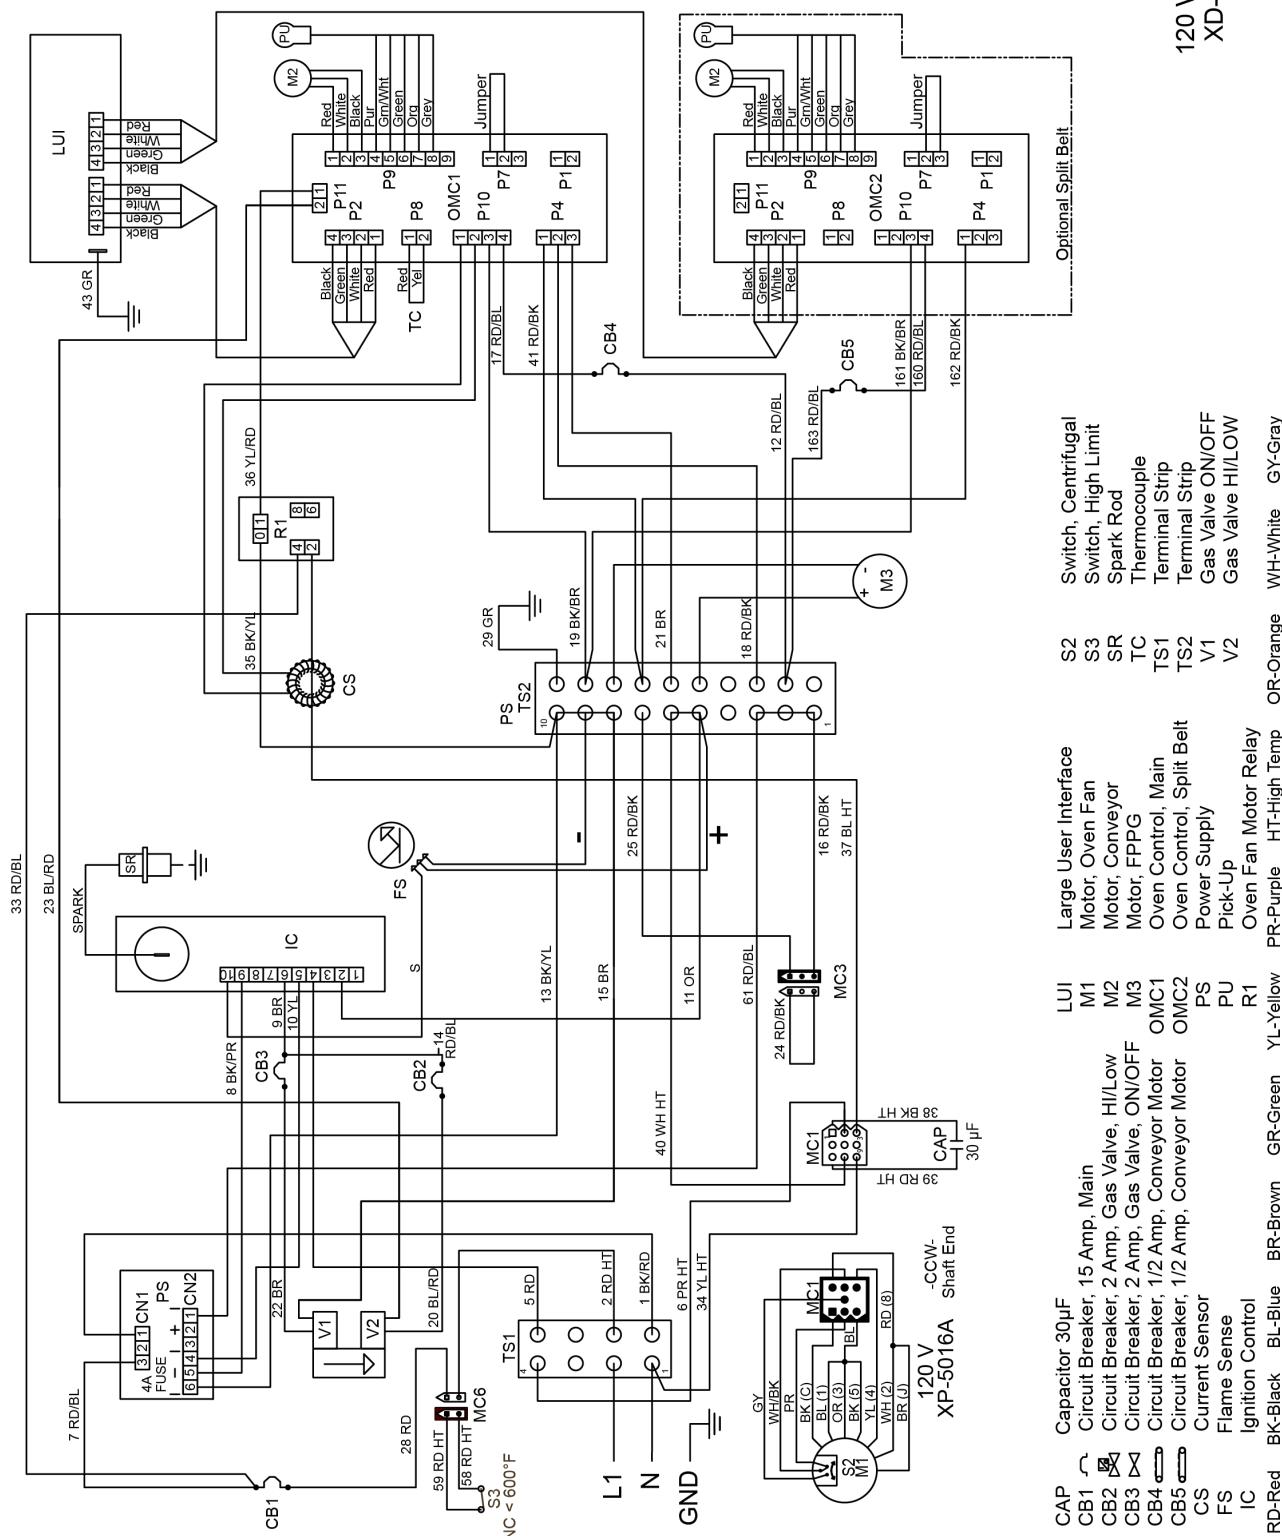

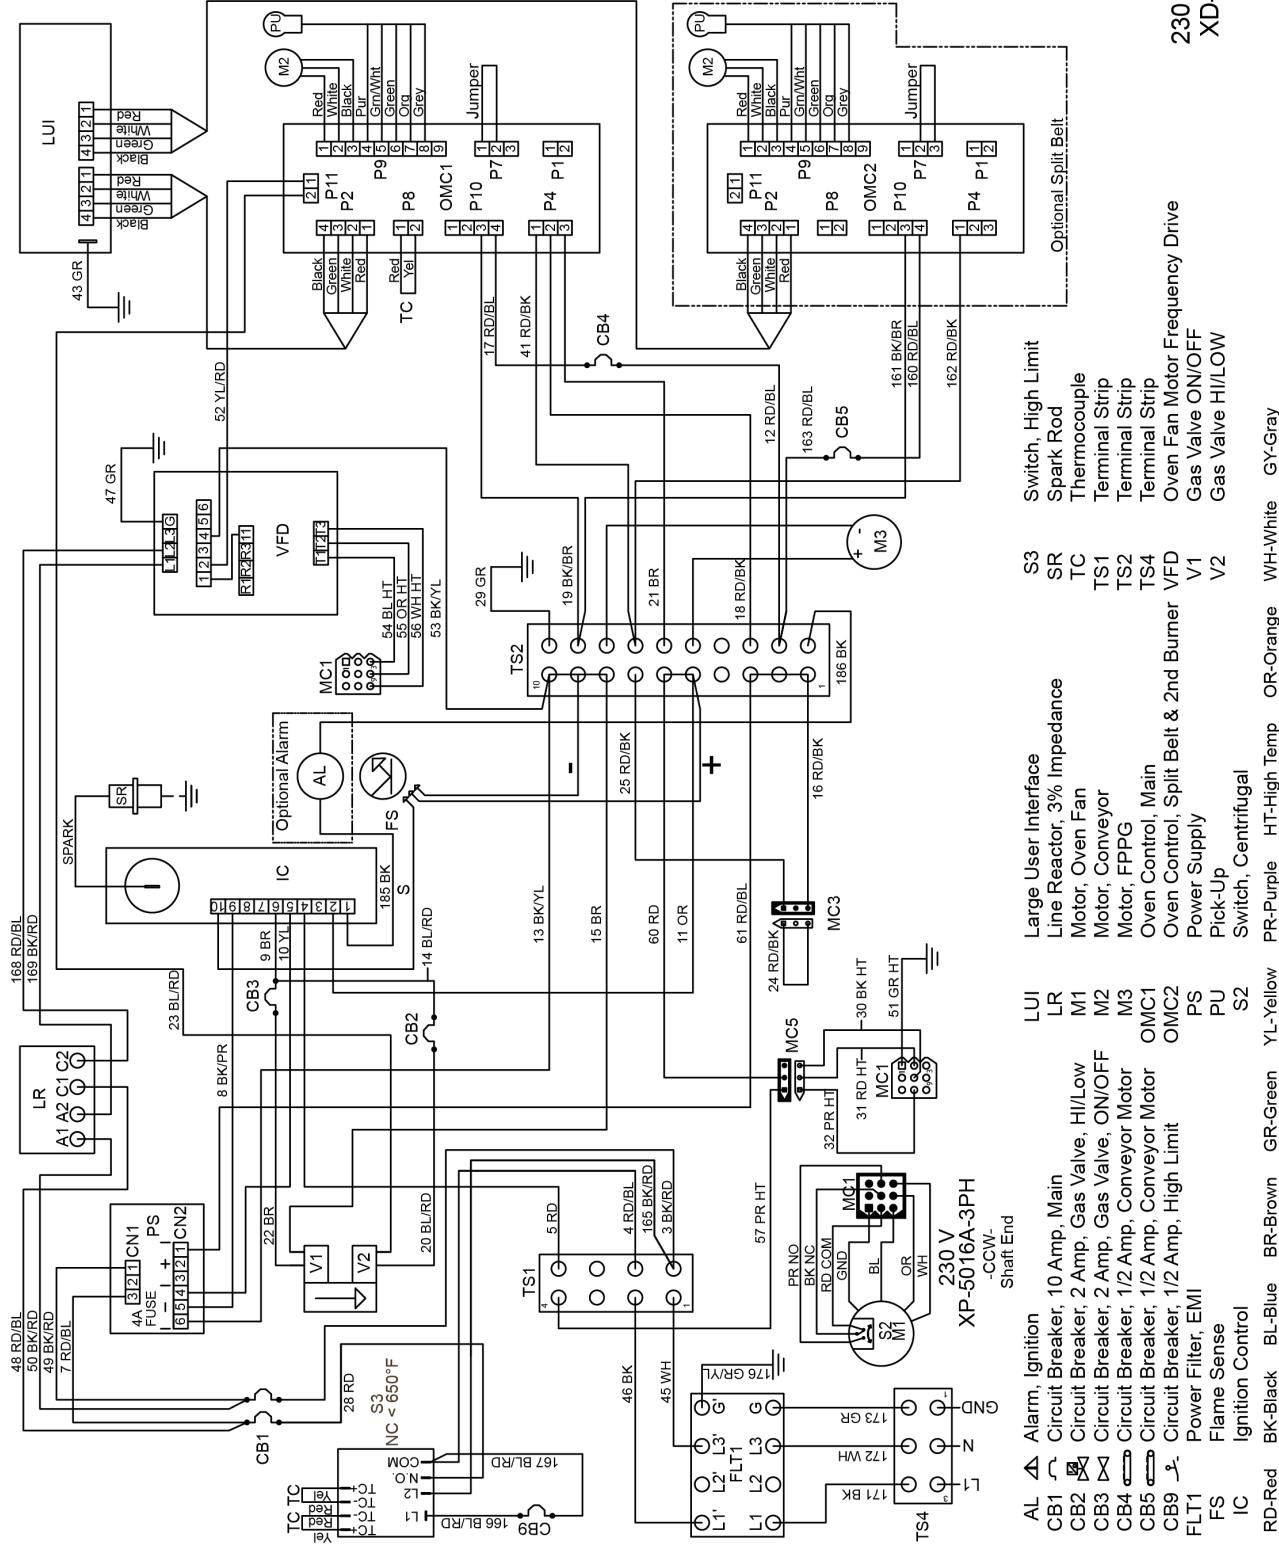


# 100 TROUBA SCHÉMA - STANDARDNI 2 BOX LH 120 VAC

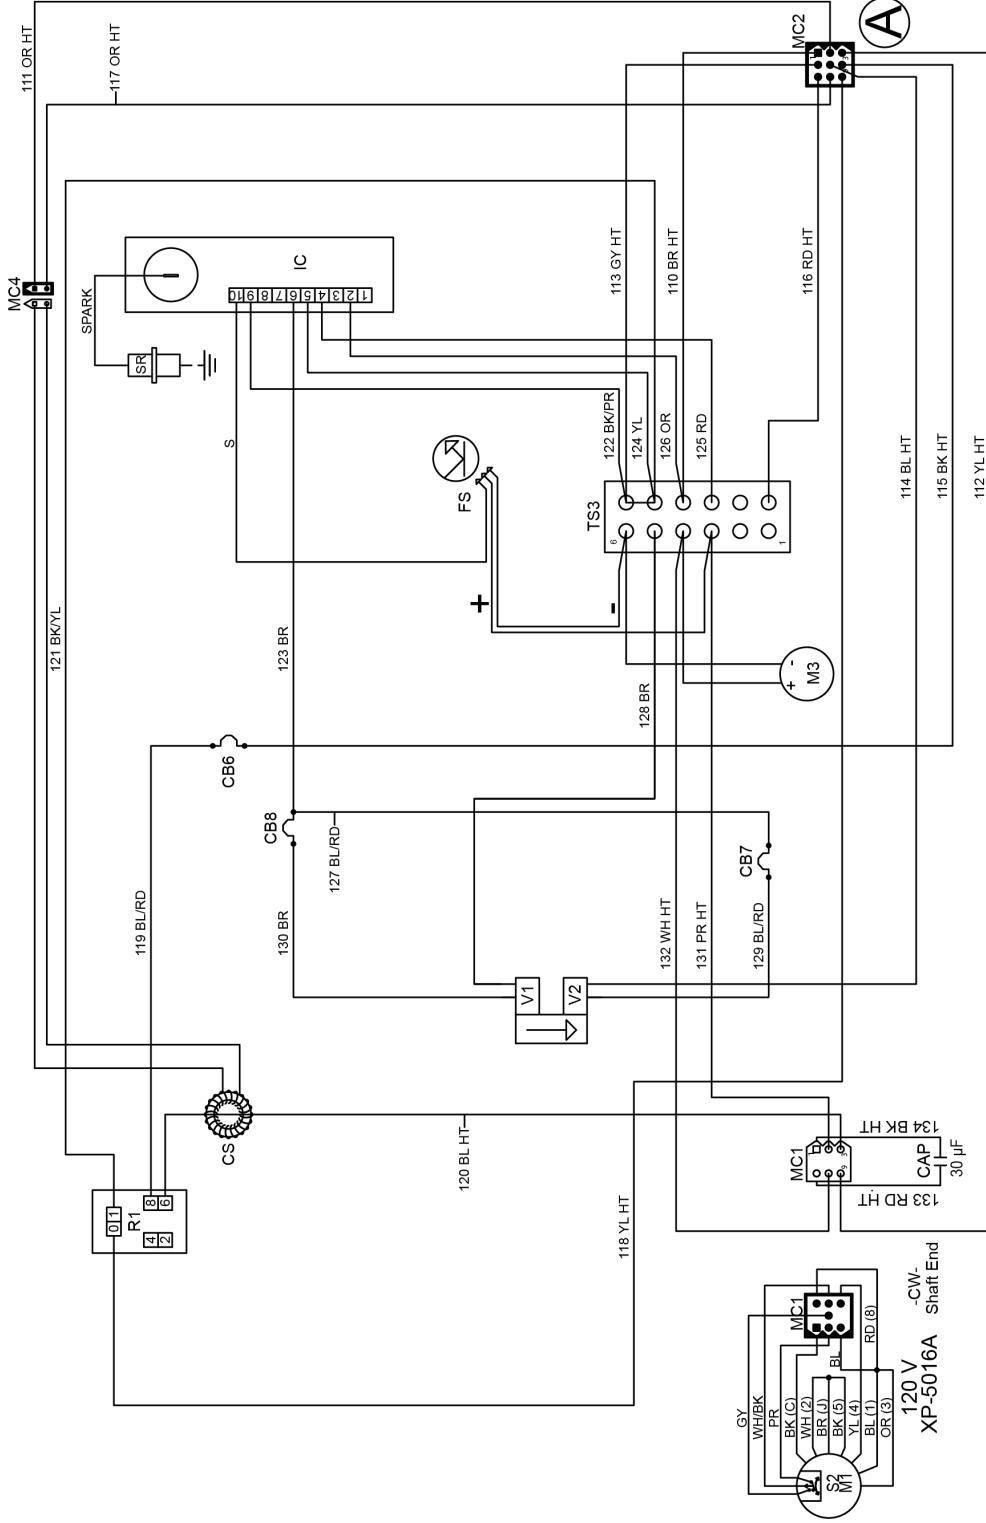

X3F-3270-2B  
X3F-3870-2B  
120 VAC 1 PH 60 Hz  
XD-9130F-GA-S 2B  
Left Side  
02/27/2017

CAP	Capacitor 30μF	FS	Flame Sense
CB6	~ Circuit Breaker, 15 Amp, Main	IC	Ignition Control
CB7	↗ Circuit Breaker, 2 Amp, Gas Valve, HI/Low	M1	Motor, Oven Fan
CB8	↘ Circuit Breaker, 2 Amp, Gas Valve, ON/OFF	M3	Motor, FPPG
CS	Current Sensor	R1	Oven Fan Motor Relay
RD-Red	BK-Black	BL-Blue	BR-Brown
		GR-Green	YL-Yellow
		PR-Purple	HT-High Temp
		OR-Orange	WH-White
		V1	GY-Gray
		V2	


# TROUBA SCHÉMA - STANDARDNI 2 BOX RH 120 VAC 101

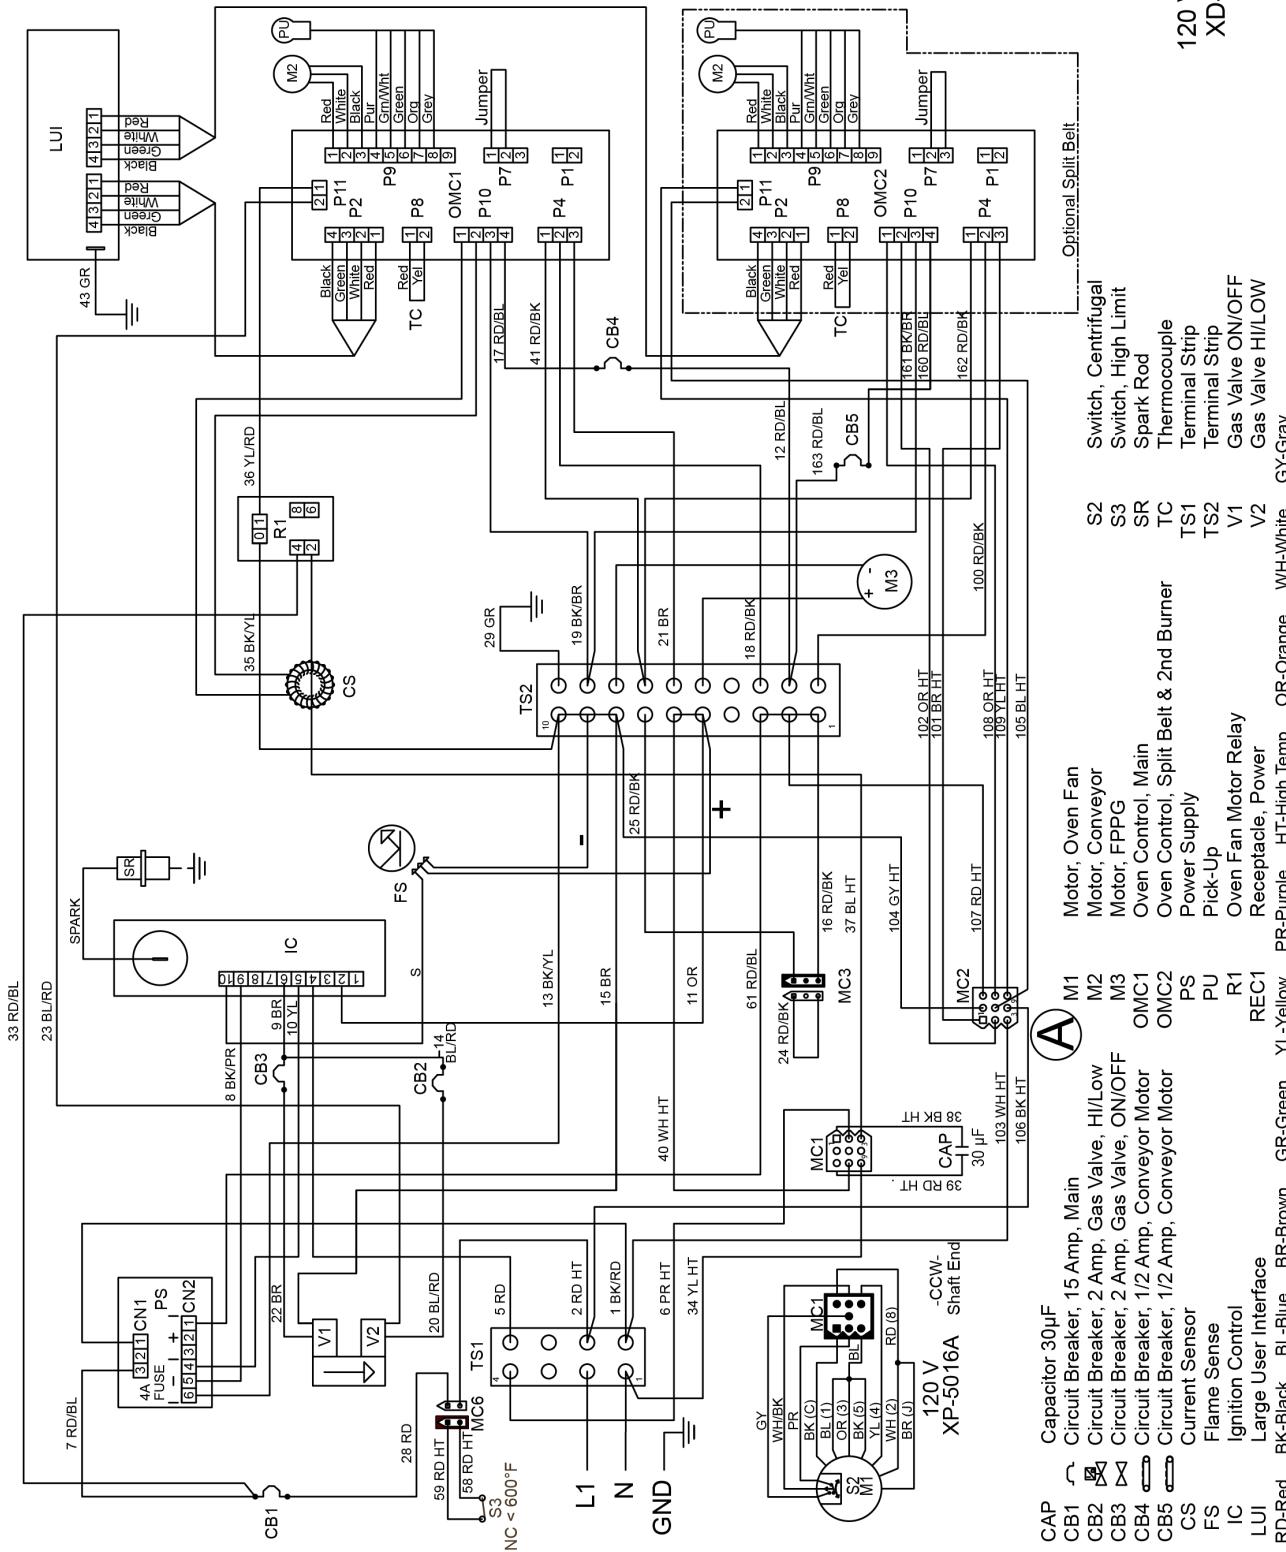

Technical Support US: 888-443-2751



Technical Support INTL: 316-943-2751

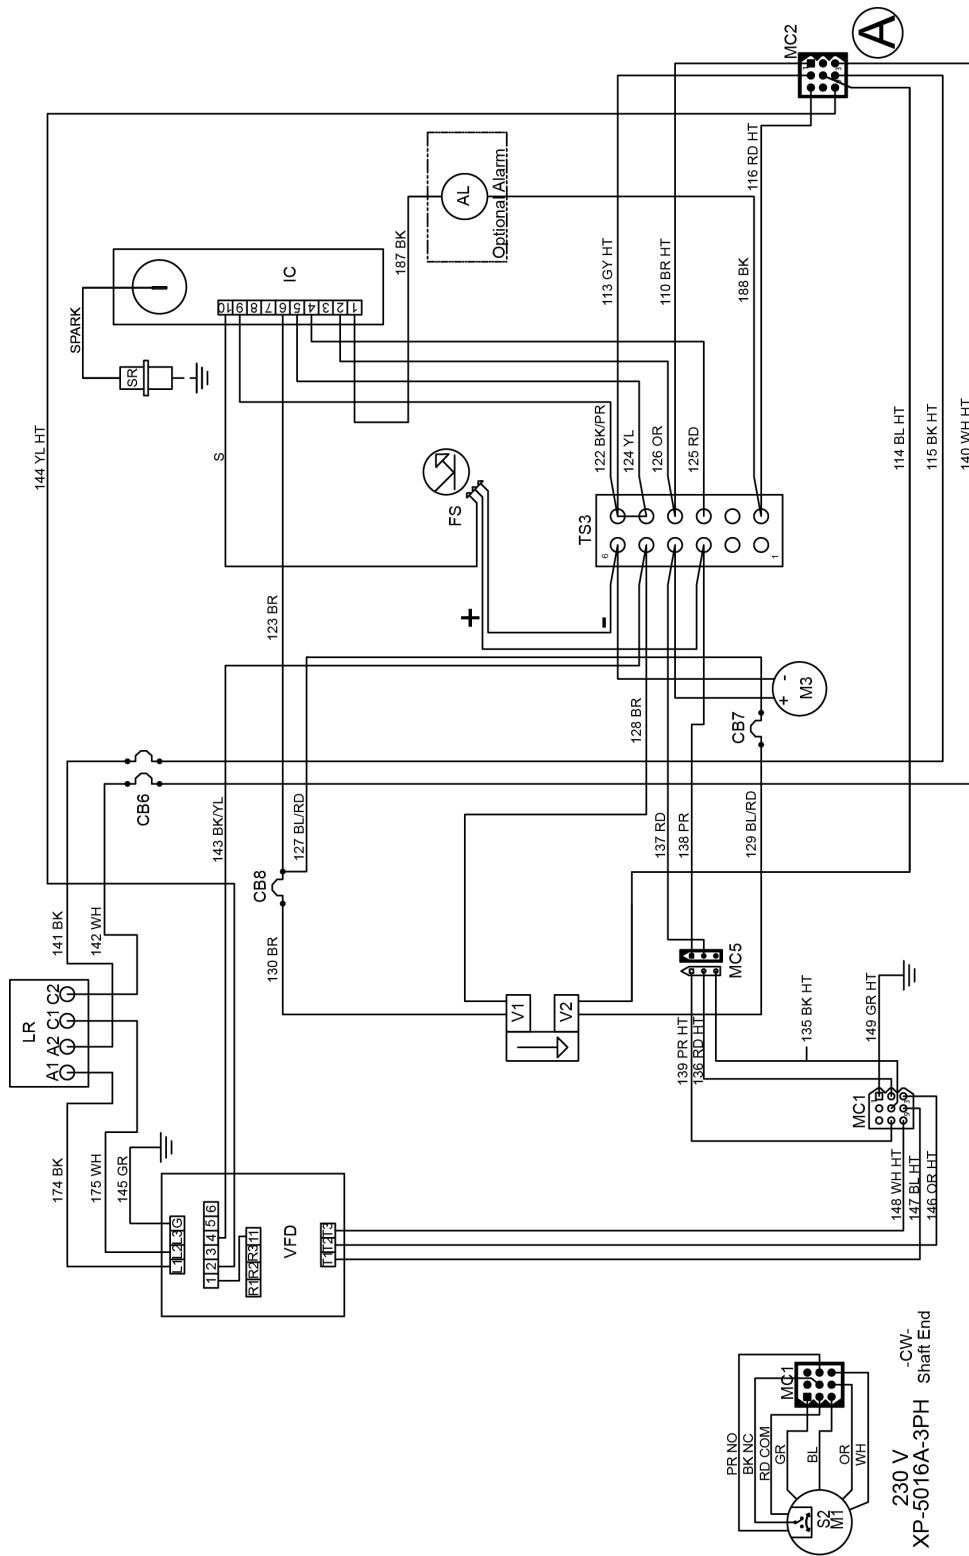


X3F-3270-2B  
X3F-3870-2B  
230 VAC 1 PH 50 Hz  
XD-9130F-GA-W 2B  
Left Side  
02/27/2017

AL	△	Alarm, Ignition
CB6	~	Circuit Breaker, 10 Amp, Main
CB7	☒	Circuit Breaker, 2 Amp, Gas Valve, HI/Low
CB8	☒	Circuit Breaker, 2 Amp, Gas Valve, ON/OFF
FS		Flame Sense
IC		Ignition Control
RD-Red		BR-Black BL-Blue BR-Brown GR-Green YL-Yellow PR-Purple HT-High Temp OR-Orange WH-White GY-Gray

# TROUBA SCHÉMA - SVĚT 2 BOX RH 230 VAC


103

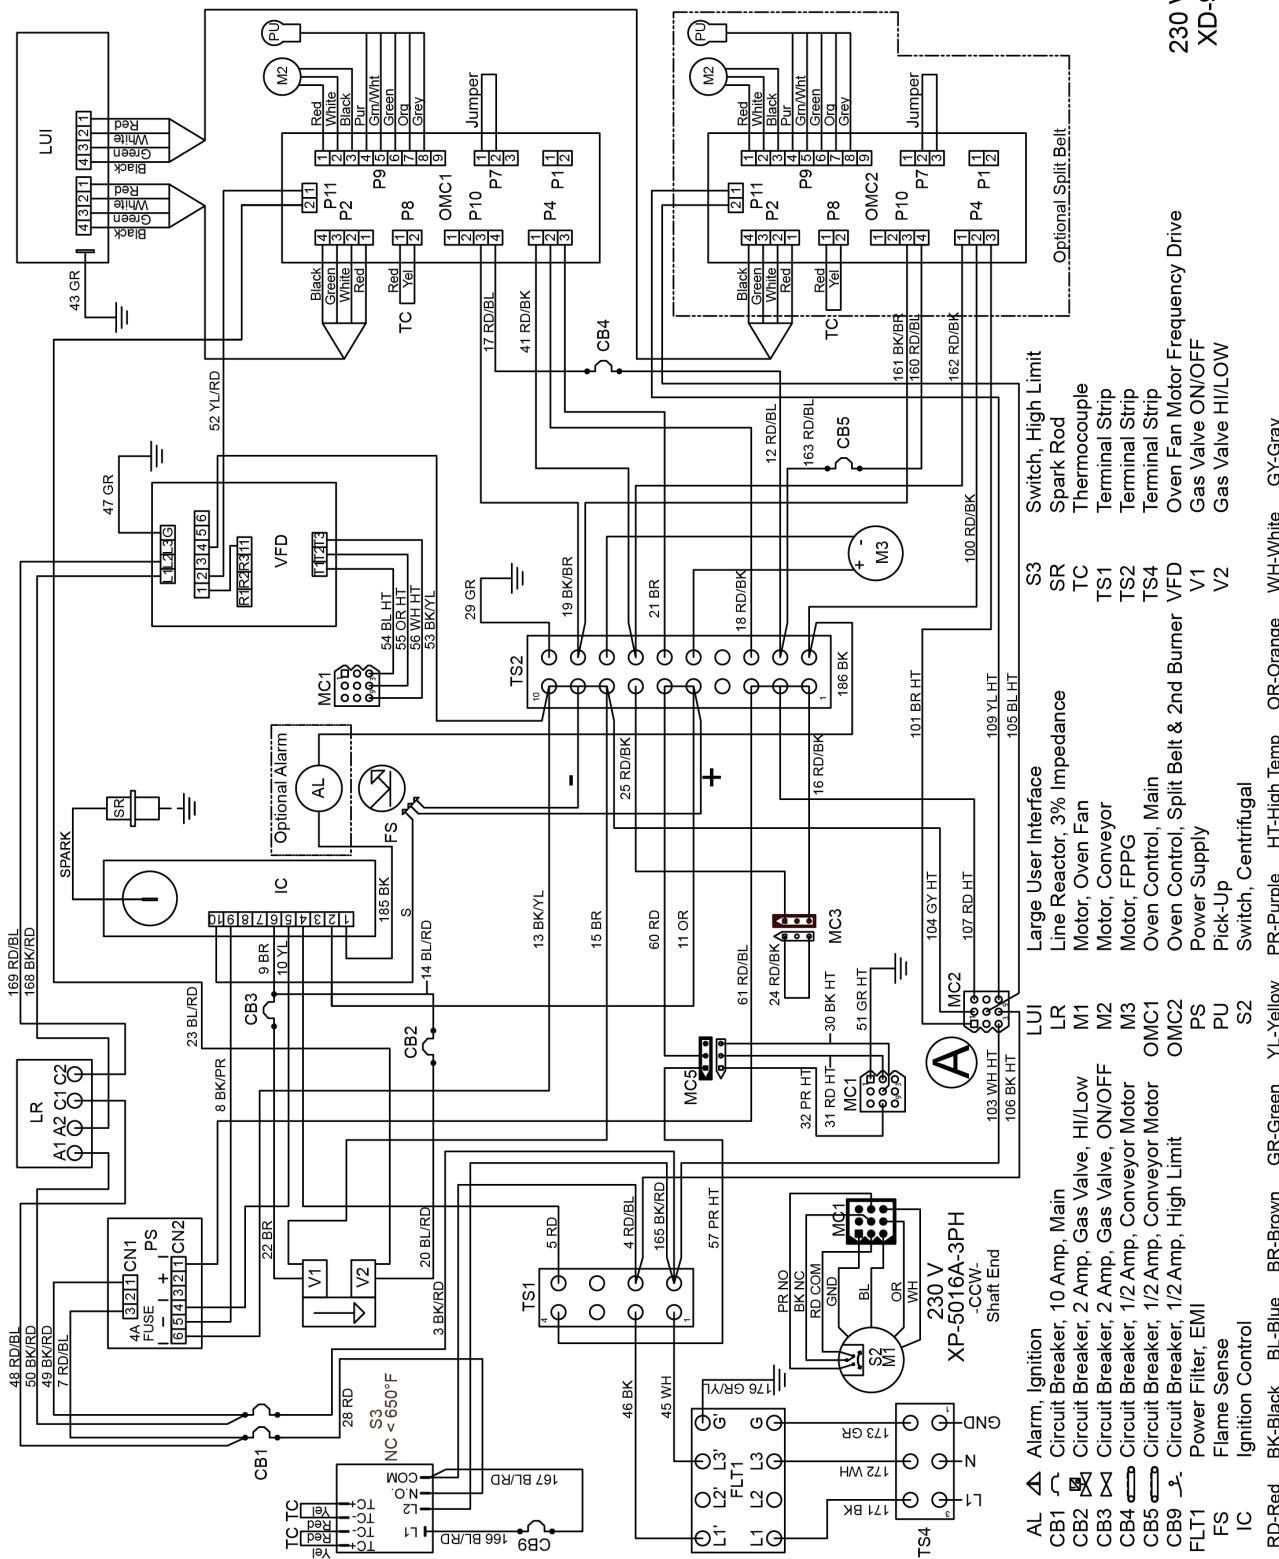

Technical Support US: 888-443-2751



Technical Support INTL: 316-943-2751

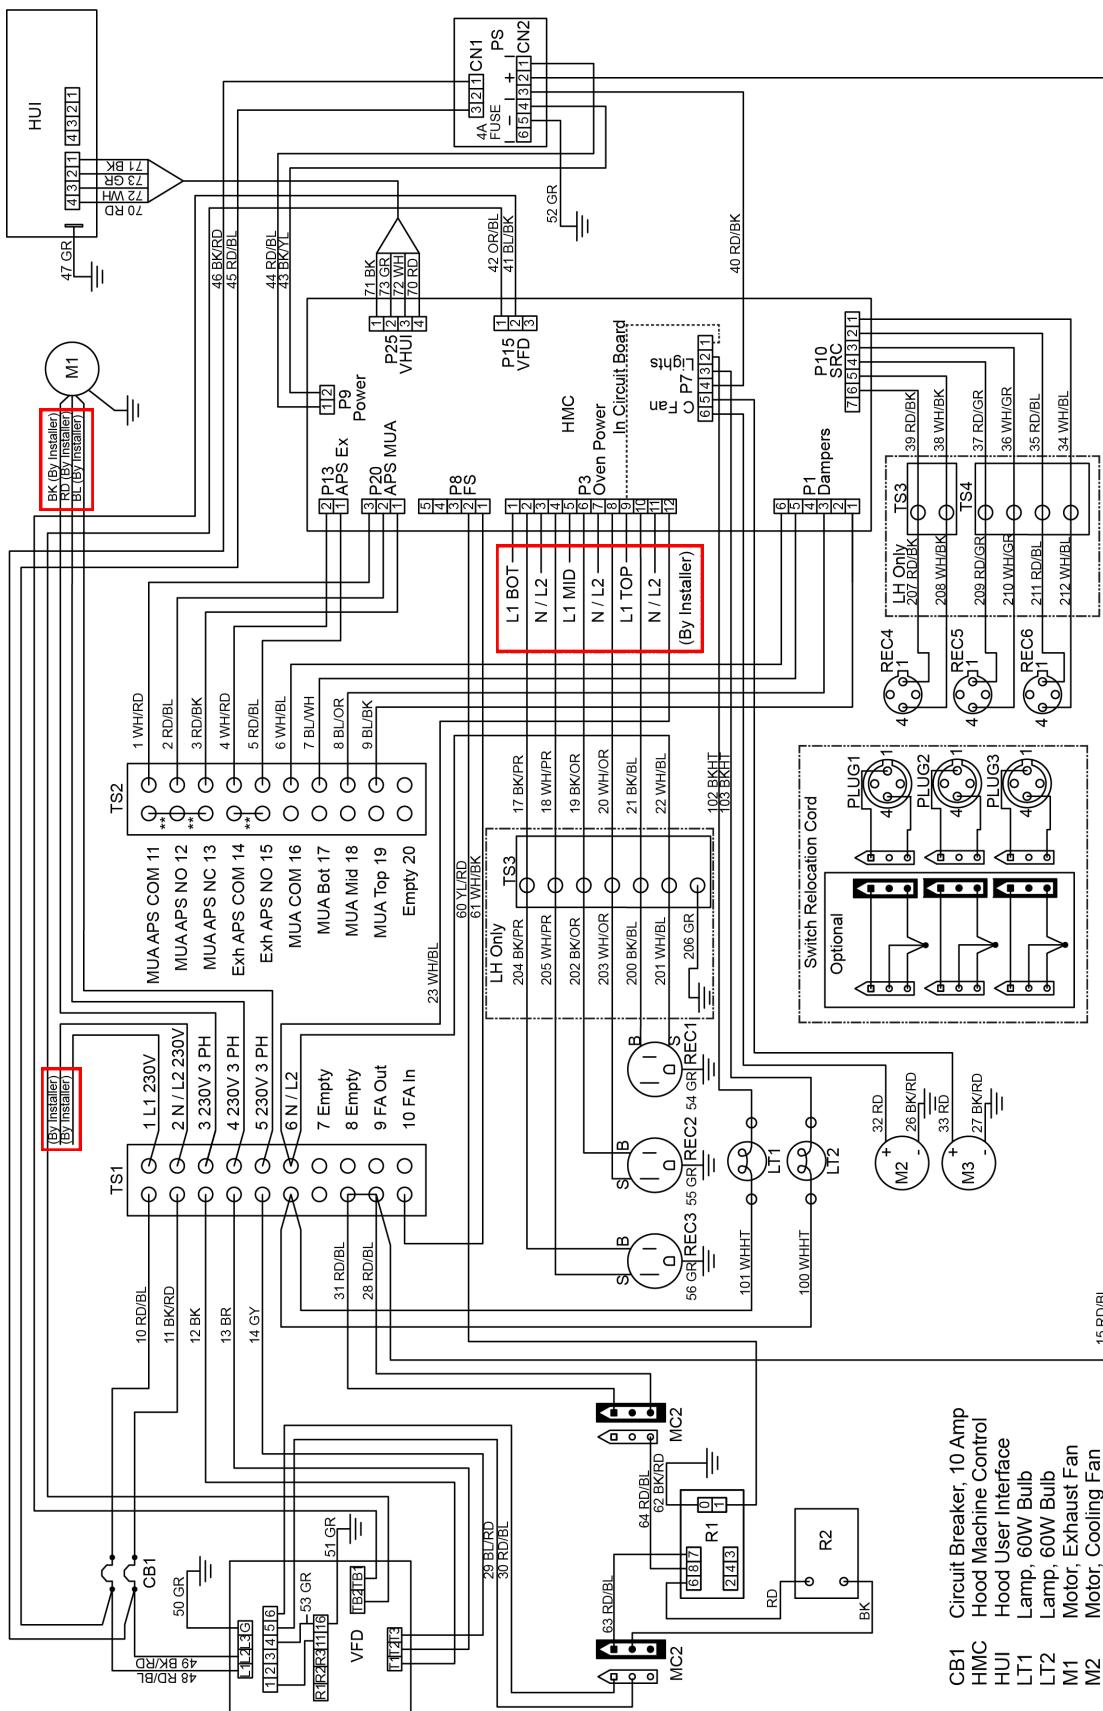

SAS-VFD-S  
03/16/2017


15

FD Variable Frequency Drive      \*\* - Rem

GR-Green	YL-Yellow	PR-Purple	HT-High Temp	OR-Orange	WH
SRC	Switch	Relocation	Cord	VFD	

REC2	Receptacle, Power, Middle Oval
RD-Red	BK-Black BL-Blue BR-Brown


- 1 -

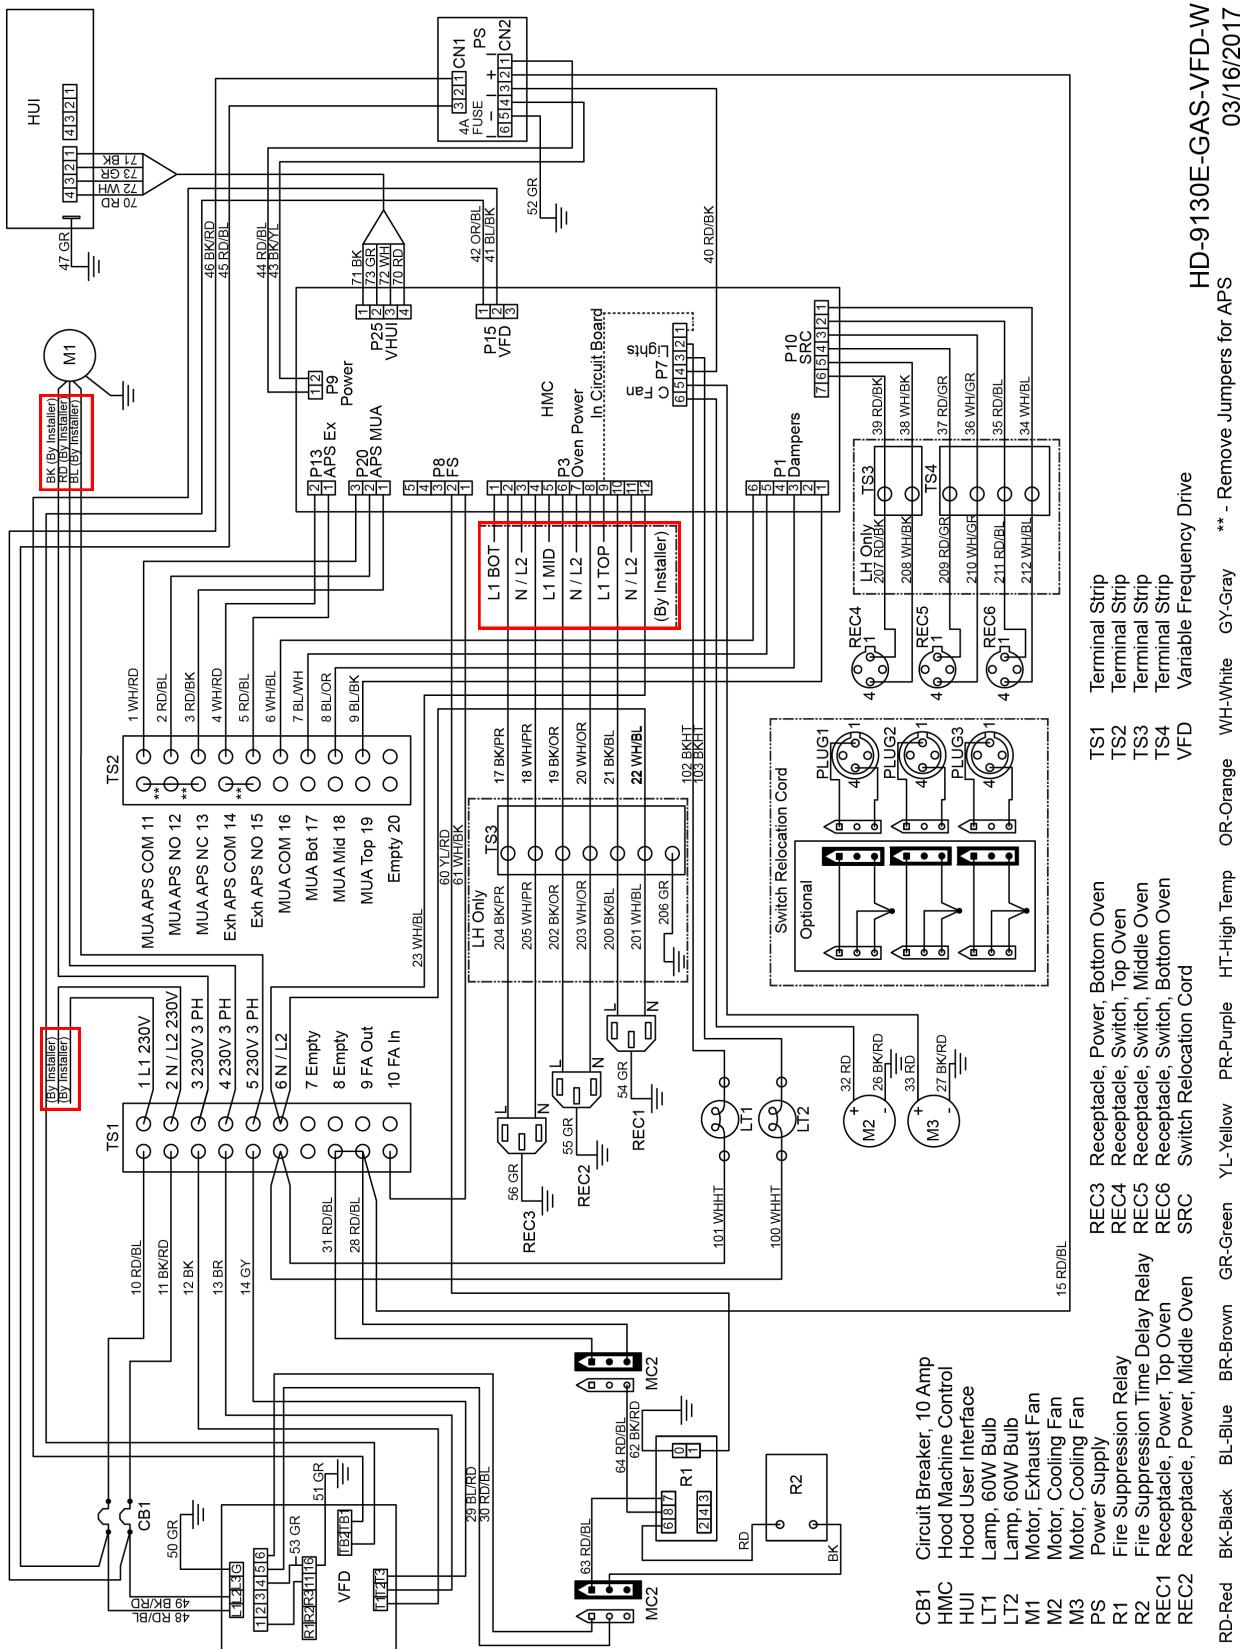

Technical Support US: 888-443-2751



Technical Support INTL: 316-943-2751

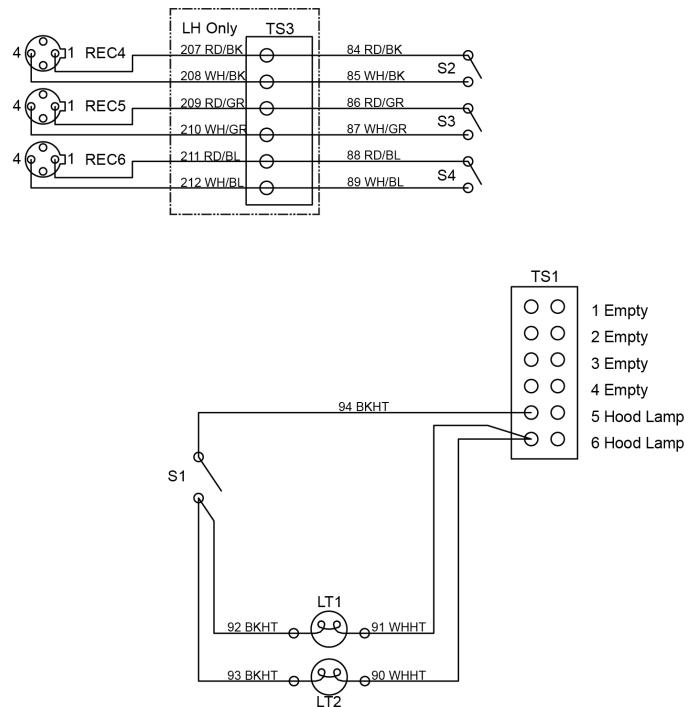

LT1 Lamp, 60W Bulb  
 LT2 Lamp, 60W Bulb  
 REC4 Receptacle, Top Oven  
 REC5 Receptacle, Middle Oven  
 REC6 Receptacle, Bottom Oven  
 S1 Switch, Light  
 S2 Switch, Top Oven  
 S3 Switch, Middle Oven  
 S4 Switch, Bottom Oven  
 TS1 Terminal Strip  
 TS3 Terminal Strip

HD-9130E-NV

RD-Red BK-Black BL-Blue GR-Green HT-High Temp WH-White 03/16/2017

## Product Certifications and Applicable Codes

**Standard XLT Oven Certifications<sup>1</sup>:****XLT Gas Ovens:**

1. ANSI Z8311-2007/CSA 1.8-2007 Standard for Gas Food Service Equipment
2. ANSI /NSF 4-2014e Sanitation for Commercial Cooking Rethermalization & Powered Hot Food Holding & Transportation Equipment

**XLT Electric Ovens:**

1. ANSI/UL197-CSA C22.2 Commercial Electric Appliances
2. ANSI /NSF 4-2014e Sanitation for Commercial Cooking Rethermalization & Powered Hot Food Holding & Transportation Equipment

**World XLT Oven Certifications<sup>1</sup>:****XLT Gas Ovens:**

1. EN 60335-2-42:2003 + A1:2008, used in conjunction with EN 60335-1:2002, Safety of Household Appliances and Similar Electrical Appliances
2. EN 60335-1-2002 +A11, A04, +A12, A2:2006 +A1 Low Voltage Directive (LVD)
3. EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 Electromagnetic Compatibility. (EMC)
4. EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A:2008 Conducted Emissions, Surge Immunity
5. BS EN 203-1:2014, Standard for Safety of Gas Heated Catering Equipment
6. BS EN 203-2-1: 2014, Standard for Gas Heated Catering Equipment
7. EN 60335-2-102:2006 Gas Appliance Directive (GAD)

**XLT Electric Ovens:**

1. EN 60335-2-42:2002 +A1:2008 Safety of Household Appliances and Similar Electrical Appliances
2. EN 60335-1:2010 +A1:2013 Low Voltage Directive (LVD)
3. EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A:2008 Conducted Emissions, Surge Immunity
4. EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 EMC Immunity for residential, commercial & light industrial
5. EN 55014-1 EMC house hold appliance electric tools & similar appliances
6. EN 61000-3-3 +A1+A2 Voltage fluctuation

**Standard & World XLT Hood Certifications <sup>1</sup>:**

1. UL 710 Standard for Safety Exhaust Hoods for Commercial Cooking
2. ANSI/NSF 2 Sanitation Food Equipment
3. ULC-S646, Standard for Exhaust Hoods and Related Controls for Commercial and Institutional Kitchens

**Australian XLT Oven Certifications <sup>2</sup>:****XLT Gas Ovens: (Certification GAS40066)**

1. AS 4563-2004 Commercial Catering Gas Equipment
2. AS/NZS 3350.1:2002 Safety of Household & Similar Electrical Appliances.

<sup>1</sup> The noted certifications for XLT ovens and AVI Hood are performed and documented by Intertek Testing Services NA Inc. 165 Main Street, Cortland, NY 13045. Intertek is a nationally and internationally certified testing and accreditation agency.

<sup>2</sup> The certifications for Australia are administered and verified by the Australian Gas Association 2 Park Way, PO Box 122, BRAESIDE, VIC 3195

## Oven Initial Start-up Checklist - Remove & Return to XLT Ovens

## **Step 1: Fill out all information and print legibly**

XLT Ovens  
PO Box 9090  
Wichita, KS 67277  
FAX: 316-943-2769

<b>Start-Up Information</b> Date of Start-Up: _____ Start-Up by: _____ Phone #: _____		Wichita, KS 67277 FAX: 316-943-2769	
<b>Installer Information</b> Date of installation: _____ Installed by: _____ Company: _____ Phone #: _____ email: _____		<b>Oven Size:</b> <input type="checkbox"/> 1832 <input type="checkbox"/> 2440 <input type="checkbox"/> 3240 <input type="checkbox"/> 3255 <input type="checkbox"/> 3270 <input type="checkbox"/> 3855 <input type="checkbox"/> 3870	
		<b>Heat Source:</b> <input type="checkbox"/> Natural Gas <input type="checkbox"/> LP	
		<b>Fire Suppression Installed:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Contact Information</b> Store Name: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____ Phone #: _____ Email: _____ Contact Person: _____			
<b>HVAC/Contractor Contact:</b> _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____ Phone #: _____ Cell: _____ Email: _____			
Facility Information: <input type="checkbox"/> Freestanding <input type="checkbox"/> Strip Mall <input type="checkbox"/> New construction <input type="checkbox"/> Existing location <input type="checkbox"/> Remodel Oven Location: <input type="checkbox"/> Against wall <input type="checkbox"/> In corner <input type="checkbox"/> Island			
Utilities present at installation: <input type="checkbox"/> Electric <input type="checkbox"/> Gas    Restraint Cable installed on bottom oven: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
Customer or store operator shown how to disassemble and clean ovens and hood: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
Hood manufacturer <input type="checkbox"/> AVI <input type="checkbox"/> Other _____		All Oven/Hood features explained: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Interlock system for non-AVI hood: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Gas Requirements</b> Gas Line Size: _____ Teflon Tape: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <i>If Gas line is not at least 1-1/2" contact store owner</i>		List all gas appliances in store (with gas requirements) Oven #1: _____ Btu Oven #2: _____ Btu Oven #3: _____ Btu Water Heater: _____ Btu Furnace: _____ Btu Other: _____ Btu Total gas requirements for store: _____ Btu Regulator Capacity: _____ Btu Meter Capacity: _____ Btu Are all appliances operable <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Electrical</b> Electrical utilities accessible: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Separate electrical circuit per oven: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Electrical Supply (per oven): ____ Volts    ____ Amps ____ Hz    ____ Phase	

## Oven Initial Start-up Checklist - Remove & Return to XLT Ovens

**NOTE:** Take off front panel and remove finger clips (steps 1-3, page 29).

Check for proper installation and placement of return air/end loss plates (step 6, page 42).

### Step 2: Place 1 control box in service position. Hook manometer to top port on gas valve and document incoming gas pressure. Refer to the Parts & Service Manual for Oven Service Procedures.

Inlet Pressures: **Static Pressure:**  Is WC within 6-14" WC for Natural Gas or 11-14" WC for LPG.  
 Yes  No, contact store owner to adjust. \_\_\_\_\_ Initial

### Step 3: Place all control boxes in service position and adjust high bias gas pressure per Parts & Service Manual. Start each oven and complete form below.

<b>Top Oven</b>	<b>Verify Existing Serial #</b>	<input type="checkbox"/> N/A	Fingers in proper location: <input type="checkbox"/>
Serial #:	Remove finger shipping clips: <input type="checkbox"/>		
<b>Left Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____	<b>Right Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____		
<b>Middle Oven</b>	<b>Verify Existing Serial #</b>	<input type="checkbox"/> N/A	Fingers in proper location: <input type="checkbox"/>
Serial #:	Remove finger shipping clips: <input type="checkbox"/>		
<b>Left Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____	<b>Right Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____		
<b>Bottom Oven</b>	<b>Verify Existing Serial #</b>	<input type="checkbox"/> N/A	Fingers in proper location: <input type="checkbox"/>
Serial #:	Remove finger shipping clips: <input type="checkbox"/>		
<b>Left Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____	<b>Right Burner:</b> High Bias: _____ Shutter Setting: _____		

### Step 4: Document the dynamic pressure with all the gas appliances running.

Inlet Pressures: **Dynamic Pressure:**  Is WC within 6-14" WC for Natural Gas or 11-14" WC for LPG.  
 Yes  No, contact store owner to adjust. \_\_\_\_\_ Initial

I&O Manual presented to store operator: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Ovens ran for 30 min: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Air-born contaminates: <input type="checkbox"/> Flour <input type="checkbox"/> Cornmeal <input type="checkbox"/> Grease Other _____	
On-Site dough prep: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Test cook performed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Thin Crust <input type="checkbox"/> Thick Crust <input type="checkbox"/> Pan <input type="checkbox"/> Screen Other Product: _____	
Notes: _____ _____ _____ _____	

Customer Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

# Hood Initial Start-up Checklist - Remove & Return to XLT Ovens

## **Step 1: Fill out all information and print legibly**

XLT Ovens

PO Box 9090

Wichita, KS 67277

FAX: 316-943-2769

### **Installer Information**

Date of installation: \_\_\_\_\_

Installed by:  XLT installer: \_\_\_\_\_  Other: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Phone #: \_\_\_\_\_

Installer: \_\_\_\_\_

**Hood Size:**  1832  2440  3240  3255

3270  3855  3870

### **Contact Information**

Store Name: \_\_\_\_\_ Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_ Phone #: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Contact Person: \_\_\_\_\_

**HVAC/Contractor Contact:** \_\_\_\_\_ Address: \_\_\_\_\_


City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_ Phone #: \_\_\_\_\_ Cell: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## **Step 2: Verify all information is correct before turning hood on**

Serial #: _____	
Incoming power supplied: ____ Volts      ____ Amps ____ Hz      ____ Phase	Height from bottom of hood to finished floor: ____ Inches Length of duct run (from top of hood to fan): ____ Feet ____ Inches Exhaust fan serial #: _____ Rating of exhaust fan: _____ CFM
Hood hung prior to oven installation: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Oven switch cords connected to hood: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Hood hung to local codes: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Lights operate: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
All shroud panels properly installed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Light globes installed over bulbs: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Grease filters properly installed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Exhaust fan purchased from XLT: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Grease trays properly installed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Correct fan rotation: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Crumb trays easily removable: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	HUI properly programmed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Oven power cords connected to hood: Electric Oven <input type="checkbox"/> N/A	Smoke test performed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Air balance test performed: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Notes: _____ _____ _____ _____	

Customer Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

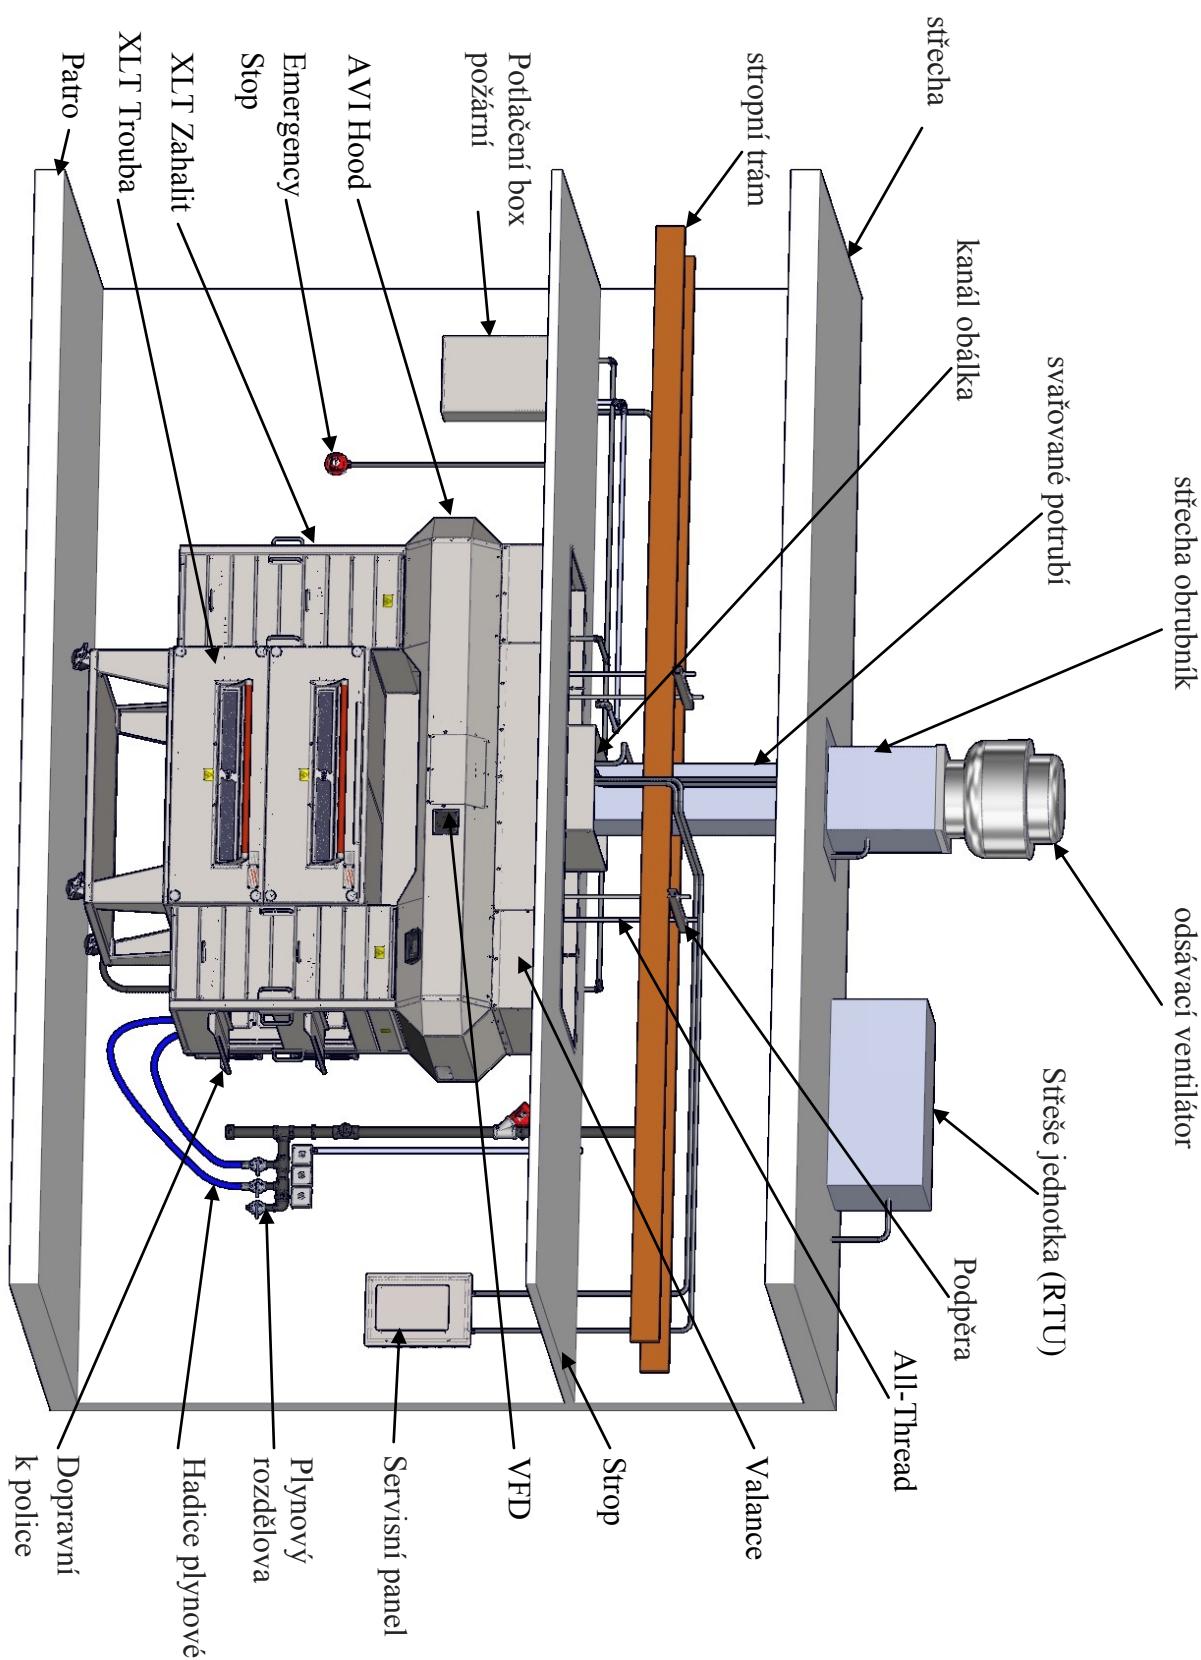



XLT Ovens  
PO Box 9090  
Wichita, Kansas 67277  
US: 888-443-2751 FAX: 316-943-2769 INTL: 316-943-2751 WEB: [www.xltovens.com](http://www.xltovens.com)